

PLANMECA



Planmeca ProMax[®]

2D & 3D Classic

*návod k použití
2D snímkování*

Výrobce, montážní firma a dovozce nesou odpovědnost za bezpečnost, spolehlivost a funkčnost zařízení pouze při splnění následujících podmínek:

- Instalaci, kalibraci, změny a úpravy provádí kvalifikovaní oprávnění pracovníci.
- Elektroinstalace je provedena dle patřičných požadavků, například v souladu s normou IEC 60364.
- Zařízení se používá podle návodu k obsluze.

Společnost Planmeca zastává politiku trvalého vývoje produktů. Ačkoli je vynaloženo veškeré úsilí, aby byla dokumentace k produktu stále aktuální, tuto publikaci nelze považovat za neomylnou z hlediska aktuálních specifikací. Vyhrazuje si právo na změny bez předchozího upozornění.

COPYRIGHT PLANMECA

Číslo publikace 30043842 Revision 6

Datum vydání 22. dubna 2025

Anglický originál publikace:

Planmeca ProMax 2D and 3D Classic User's manual (2D imaging)

Číslo publikace 10033256 Revision 29

Obsah

1	Úvod.....	1
1.1	Účel použití.....	1
1.1.1	Charakteristika populace pacientů.....	2
1.1.2	Určení uživatele.....	2
1.2	Prostředí použití.....	2
1.3	Klinické přínosy.....	2
1.4	Související dokumentace.....	2
1.5	Symbyly na štítcích na produktu.....	3
1.6	Bezpečnostní opatření.....	4
1.6.1	Hlášení vážných nehod.....	7
2	Zapnutí rentgenového přístroje.....	8
3	Hlavní části.....	9
3.1	Celkový pohled na 2D rentgenový systém.....	9
3.2	Celkový pohled na 3D rentgenový systém.....	10
3.3	Celkový pohled na rentgenový přístroj.....	11
3.4	Senzor.....	12
3.5	Opěrky pacienta.....	13
3.6	Expoziční tlačítko.....	13
3.7	Nouzový vypínač.....	14
3.8	Dotyková obrazovka.....	14
3.9	PC aplikace ProTouch.....	18
3.10	Ovládací prvky polohování pacienta.....	20
3.10.1	Posun rentgenového přístroje nahoru/dolů.....	20
3.10.2	Polohovací joystick.....	21
3.10.3	Otevření/uzavření spánkových opěrek.....	22
4	Programy.....	23
4.1	Panoramatické programy.....	23
4.1.1	Standard.....	23
4.1.2	Bitewing.....	23
4.1.3	Interproximální.....	24
4.1.4	Ortogonální.....	24
4.2	Programy pro temporomandibulární kloub (TMJ).....	25
4.2.1	Dvojitý laterální.....	25
4.2.2	Dvojitý posteroanteriální.....	25
4.2.3	Dvojitý laterální-posteroanteriální.....	26
4.2.4	Tří-úhlový laterální.....	26
4.2.5	Tří-úhlový posteroanteriální.....	27
4.3	Programy pro snímkování dutin.....	27
4.3.1	Posteroanteriální.....	27
4.3.2	Lineární posteroanteriální.....	28
4.3.3	Laterální.....	28
5	Přípravy na expozici.....	30
5.1	Připojení a odpojení senzoru.....	30
5.2	Upevnění snímače k C-rameni.....	31
5.3	Odepnutí snímače z C-ramene.....	32

5.4	Příprava programu Romexis.....	34
5.5	Příprava pacienta.....	35
6	Panoramatické snímkování.....	36
6.1	Před expozicí.....	36
6.2	Výběr nastavení expozice.....	38
6.3	Výběr programu.....	38
6.3.1	Výběr typu programu.....	39
6.3.2	Výběr velikosti pacienta.....	39
6.3.3	Výběr segmentace.....	40
6.4	Polohování pacienta.....	40
6.4.1	Výběr pacientovy vstupní polohy.....	40
6.4.2	Polohování hlavy pacienta.....	42
6.4.3	Úprava polohy pacientovy hlavy.....	45
6.5	Výběr velikosti a tvaru čelisti.....	48
6.6	Výběr funkce MultiView (rentgenové přístroje Planmeca ProMax 3D).....	50
6.7	Úpravahodnot snímkování pro aktuální snímkování.....	51
6.8	Výběr Dynamické kontroly snímkování (DEC) (rentgenové přístroje Planmeca ProMax 2D).....	52
6.8.1	Nastavení hustoty DEC.....	53
6.9	Snímkování.....	53
6.10	Pořízení expozice s Autofokusem (rentgenové přístroje Planmeca ProMax 2D S3 a Planmeca ProMax 3D).....	55
7	Expozice temporomandibulárního kloubu (TMJ).....	59
7.1	Před expozicí.....	59
7.2	Výběr nastavení expozice.....	60
7.2.1	Výběr programu.....	60
7.2.2	Výběr typu programu.....	61
7.2.3	Výběr velikosti pacienta.....	61
7.2.4	Výběr stran(y) čelisti.....	61
7.2.5	Výběr snímkovacího úhlu (rentgenové přístroje Planmeca ProMax 2D S3 a Planmeca ProMax 3D).....	62
7.3	Polohování pacienta.....	62
7.3.1	Výběr pacientovy vstupní polohy.....	62
7.3.2	Polohování hlavy pacienta.....	63
7.3.3	Úprava polohy pacientovy hlavy (rentgenové přístroje Planmeca ProMax 2D S2).....	64
7.3.4	Úprava polohy pacientovy hlavy (rentgenové přístroje Planmeca ProMax 2D S3 a Planmeca ProMax 3D).....	67
7.4	Úprava expozičních hodnot pro aktuální expozici.....	70
7.5	Pořizování expozice s dvojími TMJ programy.....	71
7.5.1	První expozice – zavřená čelist (1/2).....	71
7.5.2	Druhá expozice – otevřená čelist (2/2).....	72
7.6	Pořizování expozice s tří-úhlovými TMJ programy.....	74
8	Sinus snímkování.....	76
8.1	Před expozicí.....	76
8.2	Výběr nastavení expozice.....	77
8.2.1	Výběr programu.....	77
8.2.2	Výběr typu programu.....	77
8.3	Výběr velikosti pacienta.....	78
8.4	Výběr strany čelisti pro laterální expozice (rentgenové přístroje Planmeca ProMax 2D S3 a Planmeca ProMax 3D).....	78
8.5	Polohování pacienta.....	78
8.5.1	Výběr pacientovy vstupní polohy.....	78
8.5.2	Polohování hlavy pacienta.....	79
8.5.3	Úprava polohy pacientovy hlavy.....	80

8.6	Úprava expozičních hodnot pro aktuální expozici.....	83
8.7	Snímkování.....	84
9	Nastavení.....	86
9.1	Uživatelská nastavení.....	86
9.1.1	Jazyk (1100).....	86
9.1.2	Datum a čas (1200).....	87
9.1.2.1	Formát zobrazení času.....	87
9.1.2.2	Nastavení formátu zobrazení data.....	88
9.1.2.3	Nastavení času.....	89
9.1.2.4	Nastavení data.....	89
9.1.3	Provozní nastavení (1300).....	90
9.1.3.1	Výběr režimu.....	90
9.1.3.2	Správa nastavení zvuku.....	91
9.1.3.3	Správa nastavení procesu polohování pacienta.....	91
9.1.3.4	Správa nastavení expozice.....	93
9.1.4	Nastavení sítě (1400).....	94
9.1.5	Zkušební procedury (1500).....	94
9.1.5.1	Pořízení zkušební expozice.....	94
9.1.5.2	Postup předeřtí rentgenové hlavičky.....	95
9.1.6	Správa kliniky (1600).....	96
9.2	Nastavení programů.....	96
9.2.1	Programy (2100).....	96
9.2.1.1	Zapínání a vypínání programů.....	96
9.2.1.2	Trvalá úprava přednastavených expozičních hodnot.....	96
9.2.2	Funkce programu (2200).....	98
9.2.3	Licence (2300).....	98
9.2.4	Obnova továrního nastavení (2500).....	99
9.3	Karta About (O přístroji).....	100
9.3.1	Informace o součástech (4100).....	100
9.3.2	Archiv (4200).....	100
9.3.3	Registrace produktu (4300).....	101
10	Zprávy nápovědy.....	102
11	Chybové zprávy.....	106
12	Čištění a dezinfekce.....	107
12.1	Opěrky pacienta, madla pro pacienta a dotyková obrazovka.....	107
12.2	Ostatní povrchy.....	109
13	Servis.....	111
14	Aspekty okolí.....	112
14.1	Likvidace.....	112
14.2	Energetická účinnost.....	112
15	Technické údaje.....	113

1 Úvod

Tato příručka popisuje, jak provádět 2D panoramatické snímkování. Příručka platí pro následující rentgenové přístroje:

- Planmeca ProMax 2D S2
- Planmeca ProMax 2D S3
- Planmeca ProMax 3D Classic

POZNÁMKA

Tato příručka platí pro verzi softwaru 3.9.16 nebo novější. Tato verze softwaru je kompatibilní s aplikací Romexis verze 6.4.7 nebo novější. Pro ověření verze softwaru vašeho rentgenového přístroje vyberte **Settings > About > 4100 Component Information > ProMax SW Version (Nastavení > O přístroji > 4100 Informace o součástech > Verze ProMax SW)**.

Rentgenový přístroj používá panoramatické techniky pro tvorbu dvourozměrných (2D) rentgenových snímků pro vyšetření dentomaxilofaciální anatomie.

Pro ukládání, zobrazování a úpravu snímků je vyžadováno PC s nainstalovaným programem Romexis.

Před použitím rentgenového přístroje se ujistěte, že jste si plně osvojili odpovídající způsoby ochrany proti záření a tyto pokyny. Váš rentgenový přístroj nemusí být vybaven všemi volitelnými funkcemi popsanými v tomto návodu. Seznam dostupných licencí je uveden v části "Licence (2300)" na str. 98.

Návod zahrnuje volitelné možnosti, které nemusí být dostupné ve všech zemích.

POZNÁMKA

Rentgenový přístroj smí používat pouze profesionální uživatelé.

POZNÁMKA

Svůj rentgenový přístroj můžete zaregistrovat online pomocí postupu popsaného v části "Registrace produktu (4300)" na str. 101.



Tento rentgenový přístroj splňuje požadavky nařízení o zdravotnických prostředcích (EU) 2017/745, třídy IIB a RoHS, REACH a WEEE.

ZÁKLADNÍ UDI-DI (globální číslo modelu): 6430035420165S (ProMax), 6430035420105E (ProMax 3D)

1.1 Účel použití

Rentgenový přístroj Planmeca ProMax využívá tomografii s úzkým svazkem (NBT) k vytváření dvourozměrných (2D) rentgenových snímků a rentgenové přístroje Planmeca ProMax 3D využívají počítačovou tomografii s kuželovým svazkem (CBCT) k vytváření trojrozměrných (3D) rentgenových snímků.

Integrované optické kamery slouží k pořizování 3D snímků povrchu (ProFace). Během zpracování dvojrozměrných (2D) snímků jsou používány panoramatické, kefalometrické a projekčně-radiografické techniky. Snímky mohou být použity pro vyšetření dentomaxilofaciální, ušní, nosní, krční, krční páteře a také dalších částí kraniální anatomie. Rentgenový přístroj smí být používán pouze pod dohledem odborného zdravotního pracovníka.

1.1.1 Charakteristika populace pacientů

Věk	Od kojenců po geriatrickou populaci bez specifických věkových omezení
Pohlaví	Nerelevantní
Hmotnost	Nerelevantní
Výška	Nerelevantní
Ostatní	Pacient musí být při vědomí

1.1.2 Určení uživatelé

Charakteristika uživatele z oboru zdravotní péče

Vzdělání	Odborníci z oboru zubního lékařství nebo rentgenologové
----------	---

Charakteristika servisních pracovníků

Vzdělání	Autorizovaní odborníci na servis a údržbu společnosti Planmeca
----------	--

1.2 Prostředí použití

Tento rentgenový přístroj je určen k použití v prostředí profesionální zdravotní péče, například v zubních ordinacích, na klinikách a podobně.

1.3 Klinické přínosy

Planmeca ProMax je určen k poskytování klinicky cenných diagnostických informací pro lékaře a radiology při diagnostice možných poranění a onemocnění v oblastech, které jsou uvedeny v účelu použití.

1.4 Související dokumentace

Rentgenový přístroj se dodává spolu s následujícími příručkami:

- Návod k použití
- Rychlý návod k instalaci
- Návod k instalaci
- Technická příručka
- Návod k použití nástrojů Planmeca

Tyto dokumenty jsou zamýšleny pro použití v kombinaci s dokumentací aplikace Romexis. Balík Romexis obsahuje následující příručky:

- Návod k použití
- Technická příručka

Původním jazykem návodů je angličtina.

POZNÁMKA

Návody k použití jsou dostupné na webové stránce společnosti Planmeca.

- Materiály pro rentgenové přístroje najdete v sekci [Material bank > Manuals > Imaging](#) (Materiálová banka > Příručky > Snímání).
- Materiály pro softwarové produkty najdete v sekci [Material bank > Manuals > Software](#) (Materiálová banka > Příručky > Software).

1.5 Symboly na štítcích na produktu



Splňuje požadavky nařízení o zdravotnických prostředcích (EU) 2017/745.



Označení seznamu SGS podle amerických a kanadských norem (ANSI/AAMI ES60601-1 a CAN/CSA C22.2 No. 60601-1).



Výrobce (norma ISO 15223-1).



Datum výroby (norma ISO 15223-1).



Sériové číslo (norma ISO 15223-1).



Zdravotnický prostředek (norma ISO 15223-1).



Přečtěte si elektronický návod k použití (norma ISO 15223-1).



Typ B (norma IEC 60417).



Separovaný sběr elektrických a elektronických zařízení na základě směrnice 2012/19/EU (OEEZ).



Viz návod k použití/brožura (norma ISO 7010).



Nouzové zastavení (norma IEC 60417).



Varování: Pozor, elektrický proud (norma ISO 7010).

Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, musí být přístroj připojen k napájení s ochranným uzemněním.



Zařízení citlivé na elektrostatický náboj (norma IEC 60417).



Pozor, horký povrch (norma ISO 7010).



Obečné upozornění (norma ISO 7010).

1.6 Bezpečnostní opatření



VAROVÁNÍ

Je nutné dodržovat následující bezpečnostní opatření, aby se zabránilo nebezpečí úrazu nebo poškození rentgenového přístroje.

UPOZORNĚNÍ

PRO POČÍTAČOVÉ UŽIVATELE:

Federální zákon povoluje prodej tohoto přístroje pouze zubnímu lékaři nebo na jeho objednávku.

UPOZORNĚNÍ

Tento rentgenový přístroj může být nebezpečný pro pacienta a obsluhu, pokud nebudou dodrženy bezpečné expoziční hodnoty a správné pracovní postupy.

UPOZORNĚNÍ

Je velmi důležité řádně odstínit prostor, ve kterém je rentgenový přístroj umístěn a kde se používá, a prostor, odkud ho uživatel ovládá.

UPOZORNĚNÍ

Předpisy pro ochranu před zářením se v různých zemích liší, proto je za splnění všech místních bezpečnostních předpisů zodpovědný uživatel.

UPOZORNĚNÍ

Polohovací světla pacienta jsou laserová světla. Nedívejte se přímo do laserového paprsku.

UPOZORNĚNÍ

Senzor neupustíte. Omezená záruka přístroje Planmeca se nevztahuje na poškození způsobená nevhodným zacházením, např. upuštěním senzoru či nedbalostí, nebo jakýmkoli jiným důvodem, než v důsledku běžného zamýšleného užívání.

V případě jakýchkoli odůvodněných pochybností o správné funkci senzoru proveďte nejprve zkušební snímkování, než provedete snímkování pacienta.

UPOZORNĚNÍ

V případě přerušení expozice (například při uvolnění expozičního tlačítka nebo stisknutí tlačítka nouzového zastavení) před posunutím C-ramene musíte vyprovodit pacienta z prostoru rentgenového přístroje.

UPOZORNĚNÍ

Nepřipojujte prvky, které nejsou specifikovány jako součásti systému.

UPOZORNĚNÍ

Nedotýkejte se elektrického konektoru a pacienta současně.

UPOZORNĚNÍ

V případě, že rentgenový přístroj vykazuje jakékoli známky úniku oleje, přístroj vypněte a požádejte o pomoc servisního technika.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte rentgenový přístroj v prostředí s vysokou koncentrací kyslíku nebo prostředí obsahujícím hořlavá anestetika.

UPOZORNĚNÍ

Vadný nebo poškozený rentgenový přístroj nikdy nepoužívejte. Požádejte o pomoc servisního technika.

UPOZORNĚNÍ

Rentgenový přístroj neupravujte. Servis rentgenového přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

UPOZORNĚNÍ

Přenosná RF komunikační zařízení (včetně periferií, jako jsou anténní kabely a externí antény), nesmí být používána blíže k žádné části rentgenového přístroje než ve vzdálenosti 30 cm, včetně kabelů specifikovaných výrobcem. Jinak může dojít ke snížení výkonu tohoto přístroje.

POZNÁMKA

Snímkování pomocí kuželového svazku by nemělo být používáno pro rutinní (či screeningové) prohlídky. Snímkovací prohlídky musí být u každého jednotlivé pacienta plně ospravedlnitelné a převaha jejich užitku nad rizikem musí být zcela zjevná.

POZNÁMKA

V případech předpokládané nutnosti provádět v rámci pacientova radiologického vyšetření také vyšetření měkkých tkání je třeba použít konvenční CT nebo MR snímkování, namísto CBCT.

POZNÁMKA

Před snímkováním se každé ženy ve fertilním věku zeptejte, zda může být těhotná. Rentgenový přístroj nesmí být používán u těhotných žen.

POZNÁMKA

PRO KANADSKÉ UŽIVATELE:

Každému pacientovi je nutné poskytnout stíněnou zástěru pro ochranu gonád a štít pro štítnou žlázu. Použití štítu štítné žlázy je obzvláště důležité u dětí. Stíněná zástěra a štít štítné žlázy by měly vykazovat stínění srovnatelné s použitím minimálně 0,25 mm olova z obou stran (před a za pacientem).

POZNÁMKA

Pokud byl rentgenový přístroj skladován při teplotách nižších než +10 °C po dobu delší než několik hodin, je nutné ponechat před zapnutím přístroji čas, aby dosáhl pokojové teploty.

POZNÁMKA

V místnosti s rentgenovým přístrojem zajistěte dostatečnou klimatizaci. Doporučujeme trvale udržovat teplotu v místnosti v rozsahu +20 až +25 °C.

POZNÁMKA

Pokud je snímkování prováděno v rychlém sledu za sebou, může dojít k přehřátí rentgenové trubice, a v takovém případě se na dotykové obrazovce zobrazí blikající čas nezbytný pro ochlazení. Čas chladnutí znamená dobu, po jejímž uplynutí je možné opět snímkovat.

POZNÁMKA

Není-li rentgenový přístroj připojen ke zdroji UPS (Uninterruptible Power Supply), během bouřek rentgenový přístroj vypněte a odpojte ho od počítačů.

POZNÁMKA

PRO UŽIVATELE V USA A KANADĚ:

Laserová světla jsou laserové produkty třídy II (21 CFR § 1040.10).

POZNÁMKA

PRO UŽIVATELE Z EVROPY:

Laserová světla jsou laserové produkty třídy 1 (Standard IEC / EN 60825-1: 2007).

POZNÁMKA

Je nutné vzít v úvahu požadavky EMC a přístroj nainstalovat a uvést do provozu podle specifických informací ohledně EMC poskytnutých v příložených dokumentech.

POZNÁMKA

Externí zařízení určené pro spojení se vstupem signálu, výstupem signálu či jiné konektory musí splňovat požadavky příslušné normy IEC (např. IEC 60950 pro IT zařízení a řady IEC 60601 pro zdravotnické elektrické přístroje). Mimo to, veškeré takové kombinace – systémy – musí vyhovovat normě IEC 60601-1, Bezpečnostní požadavky pro zdravotnické elektrické systémy. Zařízení, které nesplňuje požadavky normy IEC 60601, musí být umístěno mimo oblast pacienta (dále než 2 m od rentgenového přístroje). Kterákoli osoba, jenž připojí externí zařízení ke vstupu signálu, výstupu signálu nebo jiným konektorům, tímto utvořila systém a tudíž zodpovídá za shodu tohoto systému s požadavky normy IEC 60601-1. Pokud budete na pochybách, požádejte o pomoc servisního technika nebo místního zástupce.

POZNÁMKA

Pokud si všimnete snížení kvality snímků, kontaktujte servisního technika.

POZNÁMKA

Jestliže provedete snímkování, ale snímek se neobjeví v programu Romexis, můžete ho do programu Romexis importovat ručně. Další podrobnosti najdete v Návodu k použití aplikace Romexis.

POZNÁMKA

Nemanipulujte s kapalinami v blízkosti rentgenového přístroje.

POZNÁMKA

Na žádnou část rentgenového přístroje nikdy neumísťujte ani nezavěšujte žádné předměty.

POZNÁMKA

Dávejte pozor, abyste se ani vy, ani pacient nezachytili nebo nezahákli o žádnou část rentgenového přístroje. Udržujte bezpečně stranou všechny volné části oděvu, vlasy a šperky.

POZNÁMKA

Máte-li jakékoli důvodné podezření, že C-rameno může pacienta během snímkování udeřit (např. když má pacient široká ramena), proveďte nejdříve zkušební snímkování bez záření. Pro vypnutí radiace vyberte Settings > User > 1300 Operational Settings > 1310 Use Mode > 1311 Set Demo Mode (Nastavení > Uživatel > 1300 Provozní nastavení > 1310 Režim použití > 1311 Nastavit demonstrační režim).

POZNÁMKA

Nedotýkejte se ramen přístroje, když se přístroj pohybuje.

POZNÁMKA

Pacient se nesmí zavěsit za madla.

POZNÁMKA

Senzor ProFace:

Nedotýkejte se prosklených oken. Otisky prstů či jiné znečištění skleněného povrchu silně degraduje kvalitu snímků.

POZNÁMKA


Přenosná mobilní zařízení a jiná zařízení vysílající vysokofrekvenční elektromagnetickou energii používaná v blízkosti rentgenového přístroje mohou negativně ovlivnit jeho výkon. Může dojít ke ztrátě diagnostických informací z rentgenového snímku a zbytečnému ozáření pacienta rentgenovým zářením.

1.6.1 Hlášení vážných nehod

Vážné nehody, ke kterým došlo ve spojitosti s rentgenovým přístrojem, musí být nahlášeny výrobci a příslušnému místnímu orgánu.

2 Zapnutí rentgenového přístroje

Vypínač je umístěn na spodní straně víka sloupu.

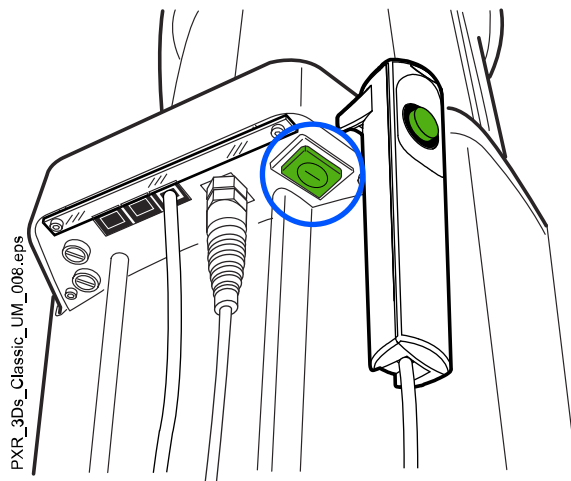


POZNÁMKA

Abyste prodloužili životnost rentgenového přístroje, vypněte jej, kdykoli není aktivně používán.

3 Hlavní části


3.1 Celkový pohled na 2D rentgenový systém

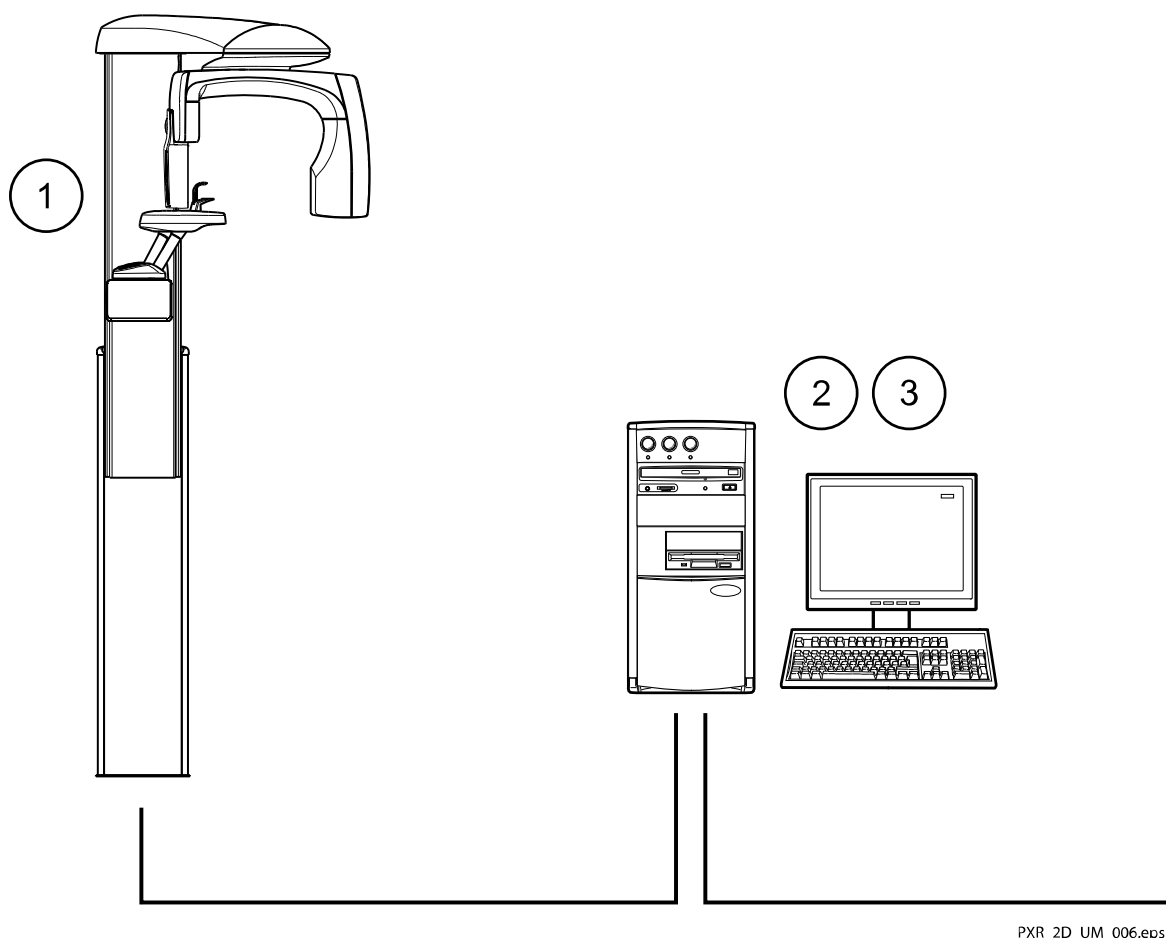

PXR_2D_UM_006.eps

1. Rentgenový přístroj
2. Aplikace Romexis
3. PC aplikace ProTouch
(volitelné, viz část "PC aplikace ProTouch" na str. 18)


3.2 Celkový pohled na 3D rentgenový systém

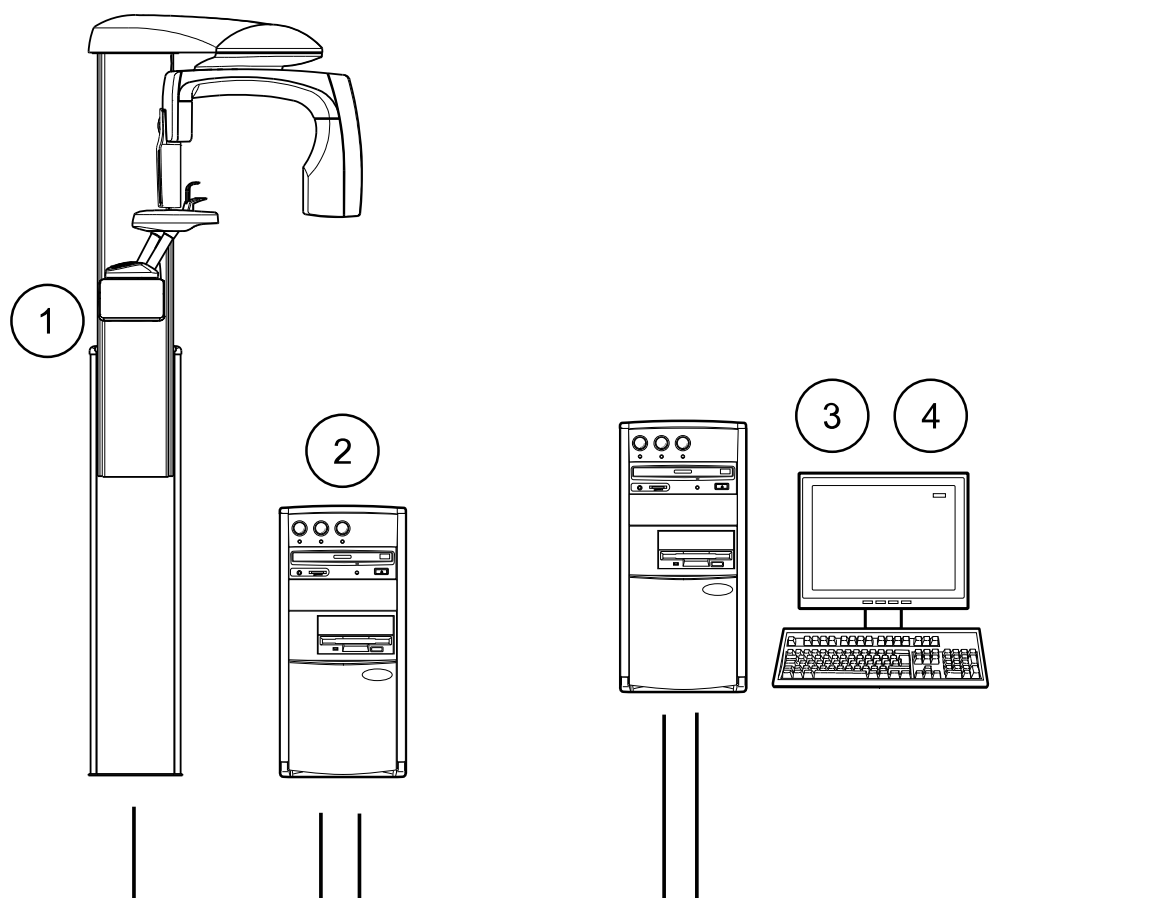

PXR_3Ds_Classic_UM_009.eps


1. Rentgenový přístroj
2. PC pro 3D rekonstrukci
3. Pracovní stanice Romexis
4. PC aplikace ProTouch
(volitelné, viz část "PC aplikace ProTouch" na str. 18)

3.3 Celkový pohled na rentgenový přístroj

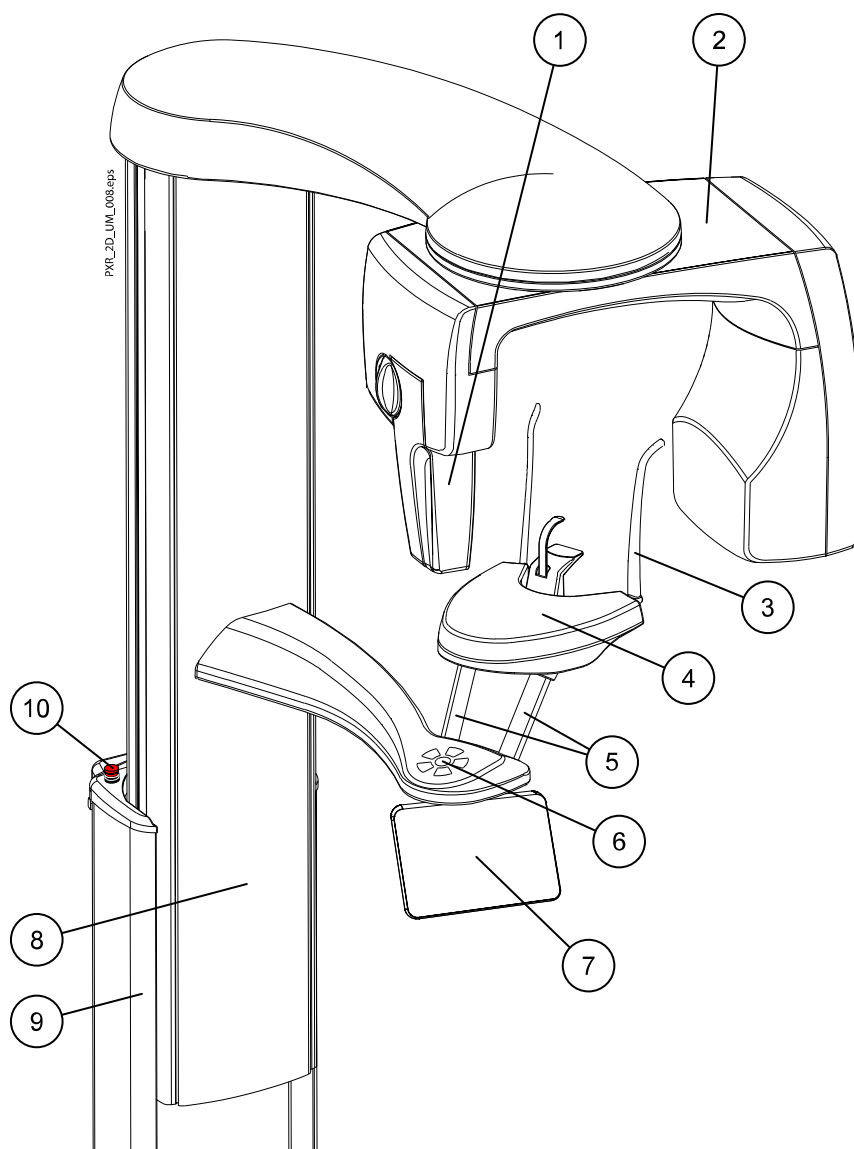


1. Snímač (viz část "Senzor" na str. 12)
2. C-rameno
3. Opěrky pacienta (viz část "Opěrky pacienta" na str. 13)
4. Stolek pacienta
5. Madla pro pacienta
6. Ovládací prvky polohování pacienta (viz část "Ovládací prvky polohování pacienta" na str. 20)
7. Dotyková obrazovka (viz část "Dotyková obrazovka" na str. 14)
8. Teleskopický sloup
9. Pevný stojan
10. Tlačítko nouzového zastavení (viz část "Nouzový vypínač" na str. 14)

3.4 Senzor

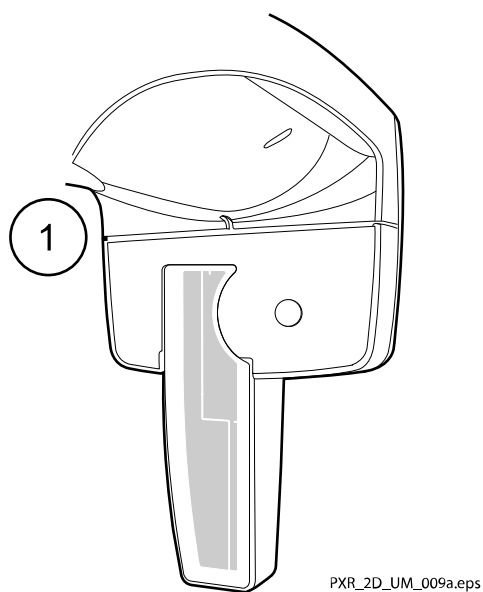


1. Senzor Dimax

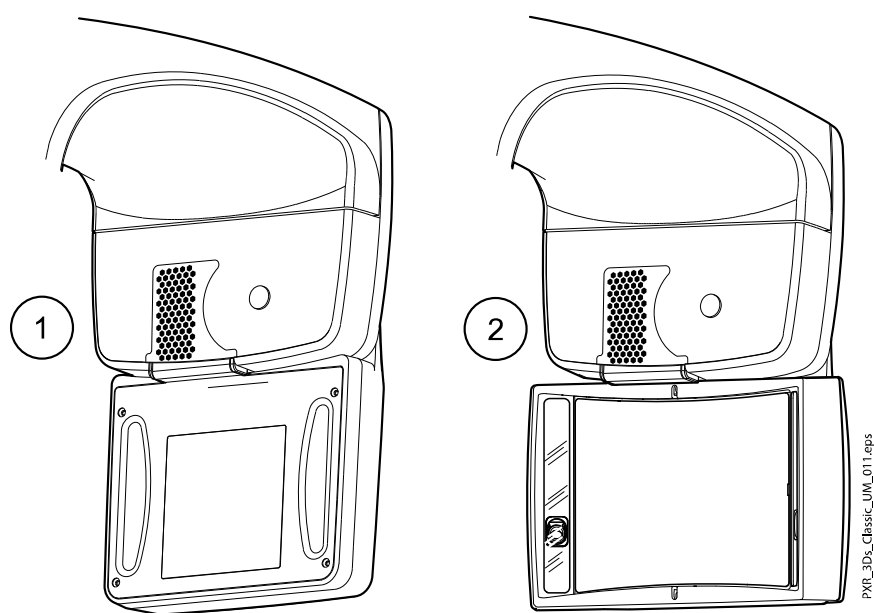

1 3D senzor pro Planmeca ProMax 3D Classic

2 Senzor ProFace pro Planmeca ProMax 3D Classic

3.5 Opěrky pacienta

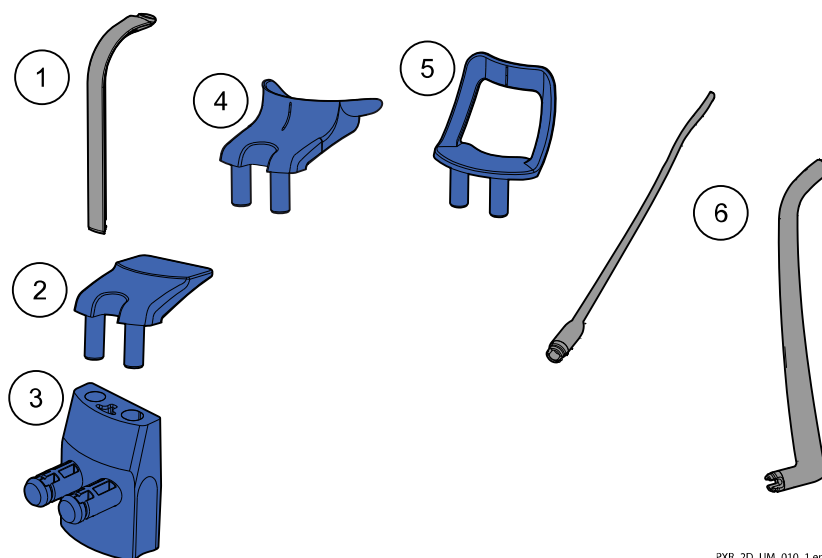


1. Nástavec pro skus
2. Opěrka brady
3. Adaptér
4. Misková opěrka brady
5. Opěrka brady pro bezzubé
6. Opěrky spánků

3.6 Expoziční tlačítko

Expoziční tlačítko může být upevněno na stěnu nebo, je-li v dosahu stíněná oblast, zavěšeno na háček vyvedený z víka stacionárního sloupu.

Zatímco se rentgenový systém připravuje na expozici, na expozičním tlačítku a dotykové obrazovce blikají zelená světla. Jakmile bude rentgenový systém připraven na expozici, tato zelená světla přestanou blikat a začnou svítit soustavně.

Během expozice svítí na expozičním tlačítku a dotykové obrazovce žlutá výstražná světla varující před radiací. Oznamují, že rentgenový přístroj právě produkuje radiační záření.

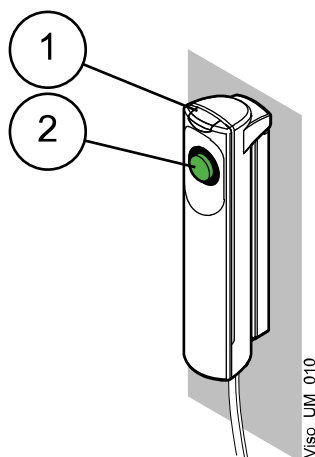

- 1 Expoziční tlačítko
- 2 Spínač expozičního tlačítka

3.7 Nouzový vypínač

Tlačítko nouzového zastavení je umístěno na víku stacionárního sloupu. Stisknutím tlačítka lze zastavit rentgenový přístroj v případě nouze. Po stisknutí tlačítka se zablokuje veškerý pohyb přístroje a přístroj přestane vysílat záření. Brzdná dráha posunu nahoru/dolů nepřekročí 10 mm (0,4 palce).

Na dotykové obrazovce se zobrazí pomocná zpráva. Odvedte pacienta z dosahu rentgenového přístroje. Poté uvolněte tlačítko nouzového zastavení. Rentgenový přístroj se automaticky restartuje.



3.8 Dotyková obrazovka

POZNÁMKA

Rentgenový přístroj je dodáván ve variantách s fyzickým nebo virtuálním ovládacím panelem (případně s oběma). Tato příručka platí pro všechna nastavení.

POZNÁMKA

Možnosti zobrazené na dotykové obrazovce závisí na konfiguraci přístroje. Rentgenový přístroj může být rozšířen o nové programy a funkce, kontaktujte svého prodejce a vyžádejte si další podrobnosti. Zobrazení a hodnoty uvedené v této příručce jsou pouze příklady.



POZNÁMKA

Ilustrace zobrazované na dotykové obrazovce jsou založeny na odhadu anatomie pacienta. Skutečný nezbytný rozměr expoziční oblasti závisí na konkrétní anatomii daného pacienta.

POZNÁMKA

Nikdy nedovolte pacientovi, aby během svého polohování v rentgenovém přístroji manipuloval s dotykovou obrazovkou. Dotykem obrazovky během snímkování dojde k zastavení procesu snímkování.


Hlavní obrazovka

Hlavní obrazovka zobrazuje název a snímkovací programy daného rentgenového přístroje. Můžete použít tlačítka ve spodní straně hlavní obrazovky pro změnu vzhledu hlavního zobrazení.



Domovské tlačítko

Pro zobrazení až pěti naposledy použitých programů vyberte domovské tlačítko. Jako první se zobrazí naposledy použitý program. Toto je výchozí zobrazení hlavní obrazovky.

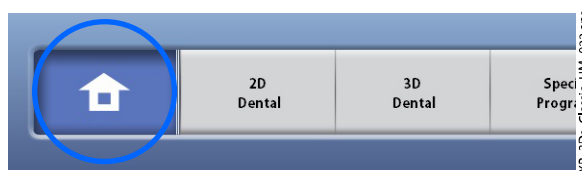

ProMax_UM_014

POZNÁMKA

Pokud si přejete, aby toto zobrazení obsahovalo tlačítka pro zrychlenou volbu, vyberte Settings > Program > 2200 Program Features > 2240 General > Fast Forward ON (Nastavení > Program > 2200 Funkce programu > 2240 Obecné > Zrychlená volba zapnuta). Použití tlačítek zrychlené volby Vás přenesou přímo do obrazovky umožňující pořízení expozice.

Tlačítko (tlačítka) programové skupiny



Pro zobrazení všech dostupných programů v rámci programové skupiny vyberte tlačítko programové skupiny **2D Dental**.

Provedení výběru



Výběr položek na dotykové obrazovce lze provést prostým dotykem daného tlačítka či pole prstem, případně měkkým stylusem. Zvolená možnost se zvýrazní. Pro zrušení označení volby se daného tlačítka či pole dotkněte znovu (případně vyberte jinou volbu, je-li dostupná).

Označení položky je doprovázeno zvukovou zpětnou vazbou. Pokud si přejete upravit hlasitost této zpětné vazby, vyberte Settings > User > 1300 Operational Settings > 1320 Audio Settings > Touch Volume (Nastavení > Uživatel > 1300 Provozní nastavení > 1320 Nastavení zvuku > Hlasitost doteku).

POZNÁMKA

K interakci s dotykovou obrazovkou nepoužívejte ostré předměty.

Tlačítko pro přijetí

Pro potvrzení volby vyberte tlačítko se zeleným symbolem zatržítka.

Tlačítko pro zrušení


Pro zrušení volby a zavření obrazovky vyberte tlačítko s červeným symbolem křížku.

Tlačítko pro pozastavení


Pro pozastavení funkce (namísto jejího zrušení) vyberte tlačítko pro pozastavení.

Přechod na další obrazovku

Pro přechod na další obrazovku vyberte buďto tlačítko pro přechod na další obrazovku, nebo **další** symbol v pořadí na spodní straně obrazovky.

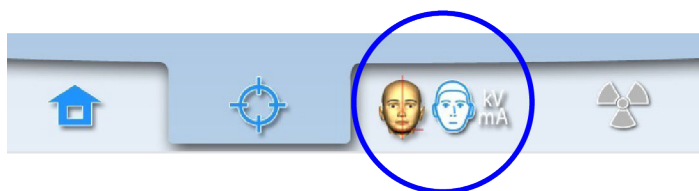**Přechod na předcházející obrazovku**


Pro přechod na předcházející obrazovku vyberte předchozí symbol ve spodní části obrazu.

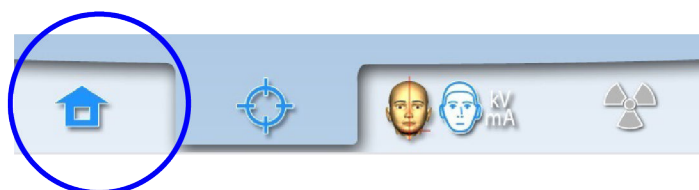**Listování seznamy**

Pro listování seznamem nahoru nebo dolů stačí posunout prst po dotykové obrazovce.


Ověření pacientova jména a identifikačního čísla (ID)

Pacientovo jméno a ID číslo se zobrazují b horním pravém rohu dotykové obrazovky. V aplikaci Romexis je nutné zvolit pacienta expoziční režim.

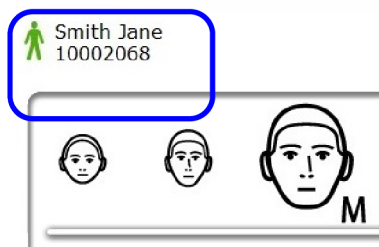


Ověření hodnot DAP a CTDI

Odhadované hodnoty DAP (Součin dávky a plochy) a CTDI (Index dávky výpočetní tomografie) jsou zobrazeny na dotykové obrazovce před pořízením expozice, psané černým písmem. Skutečné hodnoty, psané zeleným písmem, se zobrazují po expozici.

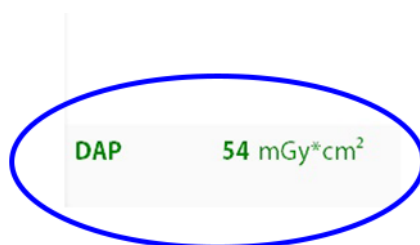

Změna nastavení

Pro změnu nastavení vyberte symbol nastavení na hlavní obrazovce. Tím vstoupíte do nabídky nastavení, odkud je možné upravit nastavení rentgenového přístroje. Více podrobností naleznete v části "Nastavení" na str. 86.

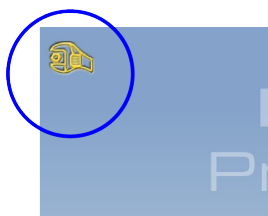


Pohotovostní režim

Dotyková obrazovka automaticky přejde do pohotovostního režimu, kdykoli není s dotykovou obrazovkou ani expozičním tlačítkem nijak manipulováno po dobu delší třiceti minut. V pohotovostním režimu zelené světlo na vypínač indikuje zapnutý stav rentgenového přístroje, přestože je jeho obrazovka momentálně ztmavená. Dotykem se obrazovka znovu aktivuje.

Výběr demonstračního režimu

Pokud si přejete procvičovat či demonstrovat funkce rentgenového přístroje bez radiace a spojení s PC, můžete zapnout demonstrační režim. Pro tuto funkci je třeba vybrat Settings > User > 1300 Operational Settings > 1310 Use Mode > 1311 Set Demo Mode (Nastavení > Uživatel > 1300 Provozní nastavení > 1310 Režim použití > 1311 Nastavit demonstrační režim). V levém dolním rohu dotykové obrazovky se zobrazí výběr možností.

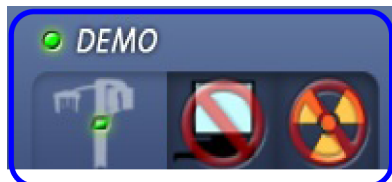

3.9 PC aplikace ProTouch

Pokud je na vašem počítači nainstalována PC aplikace ProTouch, můžete používat virtuální ovládací panel na obrazovce vašeho počítače.


Aplikace je identická s rozhraním dotykové obrazovky, která může být dle zvolené konfigurace zabudována do vašeho rentgenového přístroje. Máte-li k dispozici jak fyzický, tak i virtuální ovládací panel, můžete používat kterýkoliv z nich. Případně můžete panely synchronizovat a používat oba současně.



POZNÁMKA

Pokud si přejete používat aplikaci pro přechod do připraveného stavu, budete potřebovat platnou licenci. Kontaktujte svého prodejce a požádejte o radu.

Pokud si přejete použít virtuální ovládací panel, nejprve ve svém počítači spustíte aplikaci ProTouch dvojitým kliknutím myši na jeho ikonu. Poté kliknete myší na funkci, kterou si přejete použít.

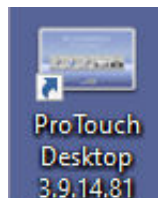

POZNÁMKA

Pokud se pokusíte použít nabídku nastavení před spuštěním aplikace, zobrazí se vám nápovědná zpráva. Aplikace se po přijetí nápovědné zprávy automaticky ukončí. Můžete ji znovu spustit opětovným dvojitým kliknutím na její ikonu.

Malá ikona v levém dolním rohu obrazovky oznamuje stav připojení aplikace k rentgenovému přístroji.

- Zelená ikona značí bezproblémové připojení:




- Červená ikona značí nefunkční připojení:




Pokud se zobrazuje červená ikona, restartujte rentgenový přístroj.

Okno ovládacího panelu můžete přesunout přetažením myši.

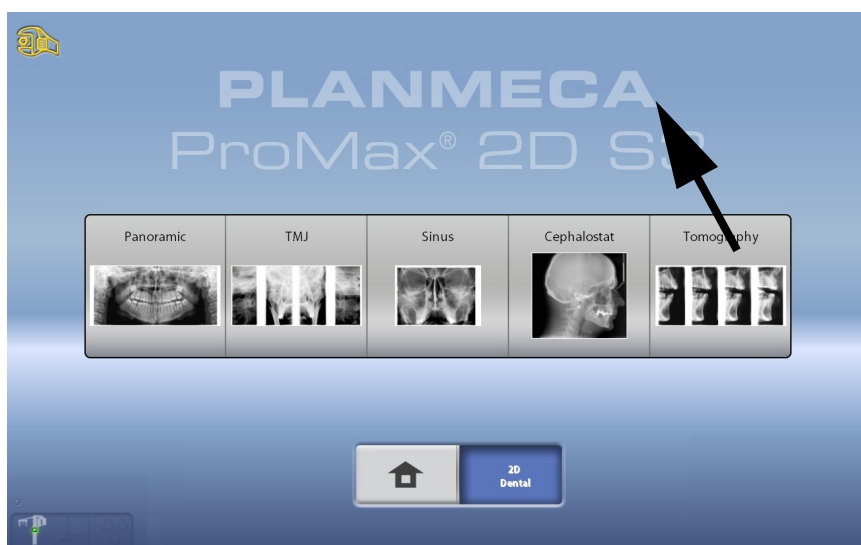

Pro ukončení aplikace klikněte na malý červený symbol křížku v pravém horním rohu okna.

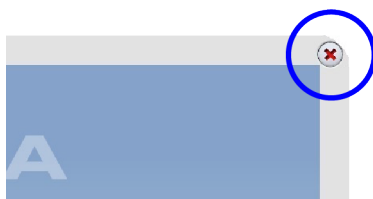


3.10 Ovládací prvky polohování pacienta

POZNÁMKA

Za žádných okolností neumožňujte pacientům, aby po umístění do rentgenového přístroje jakkoli manipulovali s jeho ovládacími prvky pro polohování.

POZNÁMKA

Použití kteréhokoli z polohovacích prvků (tlačítka či joysticku) vyvolá rozsvícení světel pro polohování pacienta. Světla po dvou minutách automaticky zhasnou. Pro jejich okamžité zhasnutí stiskněte polohovací joystick.

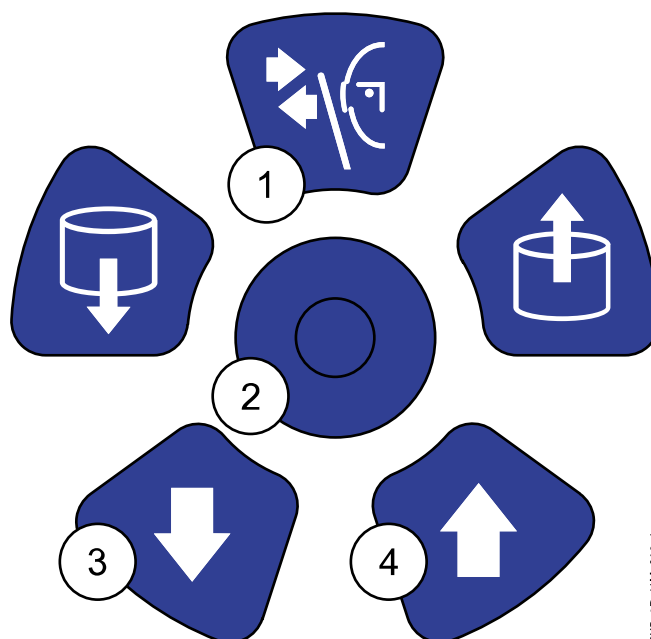


1. Otevření/uzavření spánkových opěrek (2D snímkování)	2. Polohovací joystick
3. Posun rentgenového přístroje dolů	4. Posun rentgenového přístroje nahoru

3.10.1 Posun rentgenového přístroje nahoru/dolů

Pomocí tlačítek pro posun rentgenového přístroje nahoru a dolů lze nastavit rentgenový přístroj do vhodné výšky odpovídající výšce pacienta.

Rentgenový přístroj se pohybuje nejdřív pomalu, pak rychleji.

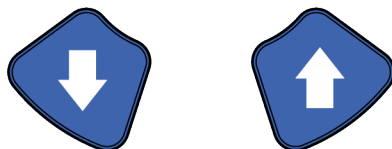

POZNÁMKA

Dojde-li z jakéhokoli důvodu k zablokování stisknutého tlačítka během posouvání, posun nahoru/dolů lze zastavit stisknutím kteréhokoli jiného ovládacího tlačítka nebo polohovacího joysticku. Jedná se o bezpečnostní opatření, které zaručuje možnost nouzového zastavení posunu nahoru/dolů.

POZNÁMKA


Během posouvání rentgenového přístroje nahoru dávejte pozor, aby nenarazil do stropu. Maximální výšku lze upravit tak, aby vyhovovala ordinacím s nízkým stropem. Požádejte o pomoc svého servisního technika.

POZNÁMKA

Ujistěte se, že když tisknete tlačítko pro pohyb směrem dolů, není pod přístrojem žádná překážka. Kdyby hrozilo riziko, že bude něco zachyceno, tlačítko okamžitě uvolněte a zastavte pohyb. Před dalším stisknutím tlačítka odstraňte veškeré překážky.

POZNÁMKA


Dojde-li ke stlačení nouzové dorazové desky na spodní straně, pohyb sloupu se automaticky zastaví. Se sloupem nehýbejte, dokud veškeré případné překážky neodstraníte.

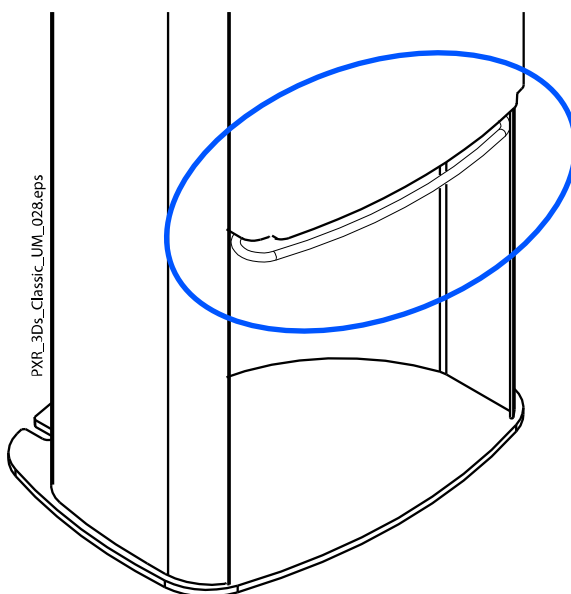**POZNÁMKA**

Pokud polohovaný pacient sedí (například ve vozíčkovém křesle), vždy nejprve snižte polohu rentgenového přístroje, než začnete polohovat pacienta v prostoru přístroje.

3.10.2 Polohovací joystick

Polohovací joystick slouží k úpravě polohy polohovacích světel. Používá se při polohování pacienta v rentgenovém přístroji.

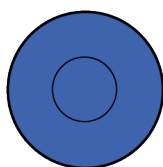

3.10.3 Otevření/uzavření spánkových opěrek

Pro otevření spánkových opěrek během 2D snímkování stiskněte tlačítko pro ovládání spánkových opěrek. Opětovným stiskem tohoto tlačítka spánkové opěrky znovu uzavřete.



4 Programy

Rentgenové přístroje Planmeca ProMax 2D S3 a Planmeca ProMax 3D mají tři klouby (S3 = SCARA 3) a poskytují neomezené možnosti snímkování. Rentgenové přístroje Planmeca ProMax 2D S2 mají dva klouby (S2 = SCARA 2) a poskytují o něco omezenější rozsah programů snímkování.

POZNÁMKA

Šířka a výška snímku závisí na modelu rentgenového přístroje a snímáče. Uvedené ukázky snímků jsou pouze ilustrativní.

4.1 Panoramatické programy

4.1.1 Standard




Standardní panoramatický program používá tradiční dráhu a úhly rentgenového paprsku.



4.1.2 Bitewing



Tento program vytváří bitewingové snímky oblasti premolárů a molárů včetně částí horní čelisti, dolní čelisti a ramen. Vidět jsou rovněž spodní část maxillary sinus, mandibulární kanál a mental foramen.

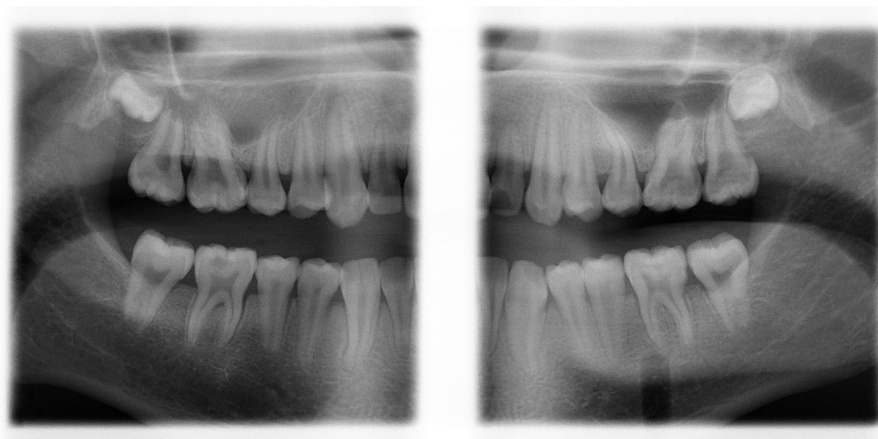

POZNÁMKA

Tento program je optimalizován pro interproximální snímkování, tudíž na snímku může být viditelný stín zubů protilehlé strany chrupu.

4.1.3 Interproximální



Základní snímkovácí geometrie je stejná jako u standardního panoramatického programu, rentgenový paprsek je však více rovnoběžný s mezizubními kontakty zubů.




POZNÁMKA

Tento program je optimalizován pro interproximální snímkování, tudíž na snímku může být viditelný stín zubů protilehlé strany chrupu.

4.1.4 Ortogonální



Základní zobrazovací geometrie je stejná jako u standardního panoramatického programu, rentgenový paprsek však směřuje kolmo k čelisti.

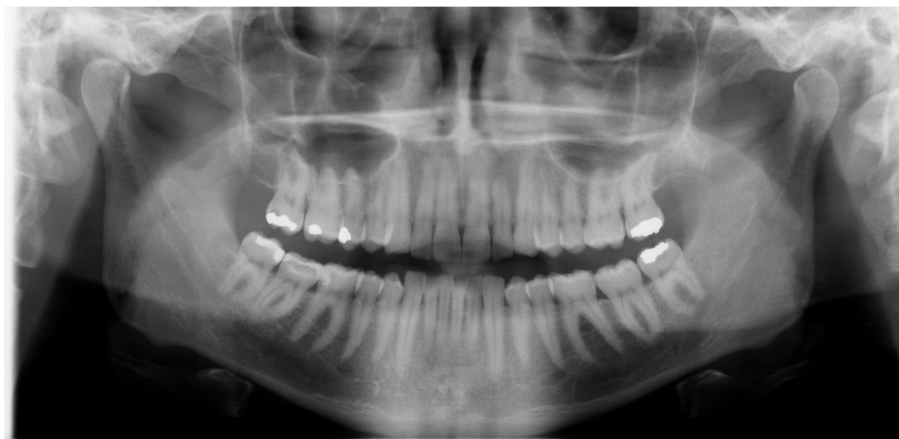

POZNÁMKA

Tento program je optimalizován pro ortogonální snímkování, tudíž na snímku může být viditelný stín zubů protilehlé strany chrupu.

4.2 Programy pro temporomandibulární kloub (TMJ)

4.2.1 Dvojitý laterální



Laterální expozice zavřených (1/2) a otevřených (2/2) temporomandibulárních kloubů.



1/2



2/2



2/2



1/2


PXR_2D_UM_024.eps

- **Planmeca ProMax 2D S3 a Planmeca ProMax 3D:**
Snímkovací polohu a úhel lze upravit. Výchozí snímkovací úhel je 0°.
- **Planmeca ProMax 2D S2:**
Snímkovací polohu lze upravit.

4.2.2 Dvojitý posteroanteriální



Posteroanteriální expozice zavřených (1/2) a otevřených (2/2) temporomandibulárních kloubů.

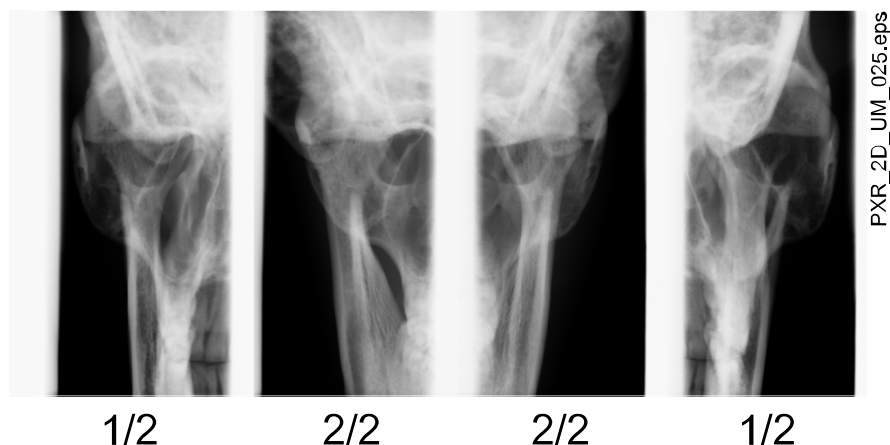


- **Planmeca ProMax 2D S3 a Planmeca ProMax 3D:**

Snímkovací polohu a úhel lze upravit. Výchozí snímkovací úhel je 0° .

4.2.3 Dvojitý laterální-posteroanteriální



Laterální (1/2) a posteroanteriální (2/2) expozice zavřených nebo otevřených temporomandibulárních kloubů. Snímkovací úhly (laterální a panoramatické) jsou upravitelné (výchozí úhel: 0°).

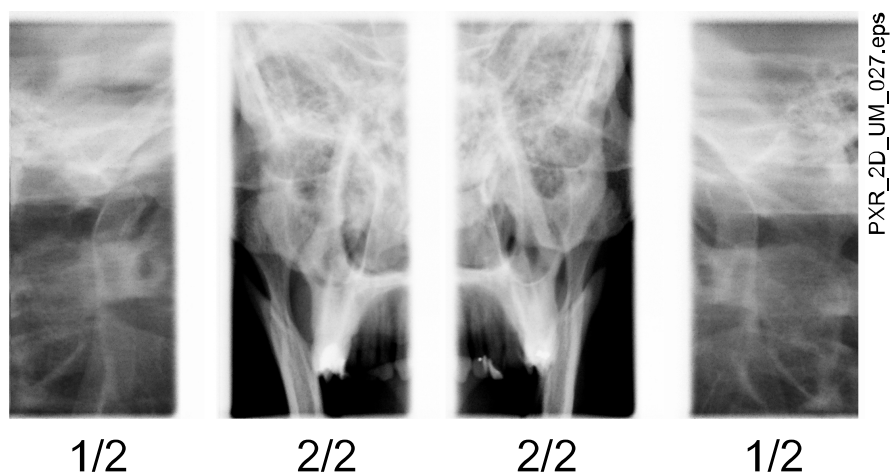


4.2.4 Tří-uhlový laterální



Trojité laterální více-uhlová expozice temporomandibulárního kloubu (levého či pravého).

Snímkovací úhel pro snímek č. 2 je nastavitelný (tři úhly: výchozí hodnota $0^\circ \pm 7^\circ$). Vybraný snímkovací úhel je na obrázku č. 2.

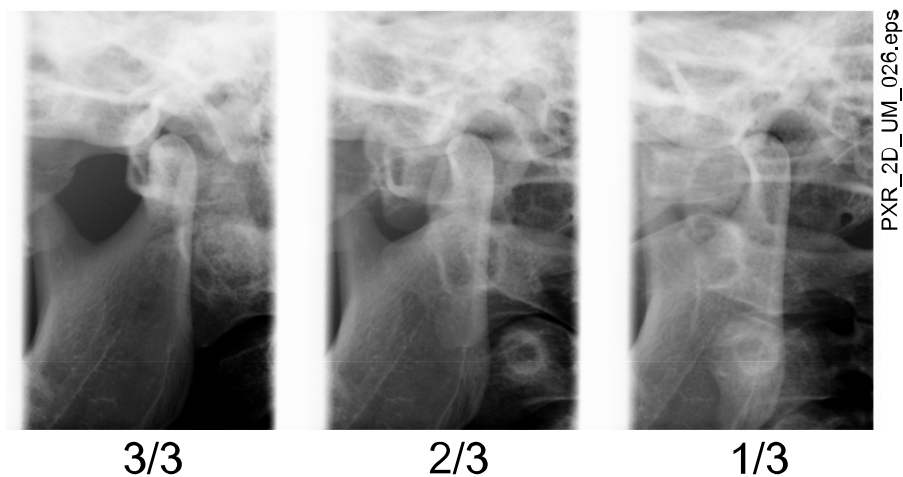


4.2.5 Tří-úhlový posteroanteriální



Trojité posteroanteriální více-úhlová expozice temporomandibulárního kloubu (levého či pravého).

Snímkovací úhel pro snímek č. 2 je nastavitelný (tři úhly: výchozí hodnota $0^\circ \pm 7^\circ$). Vybraný snímkovací úhel je na obrázku č. 2.

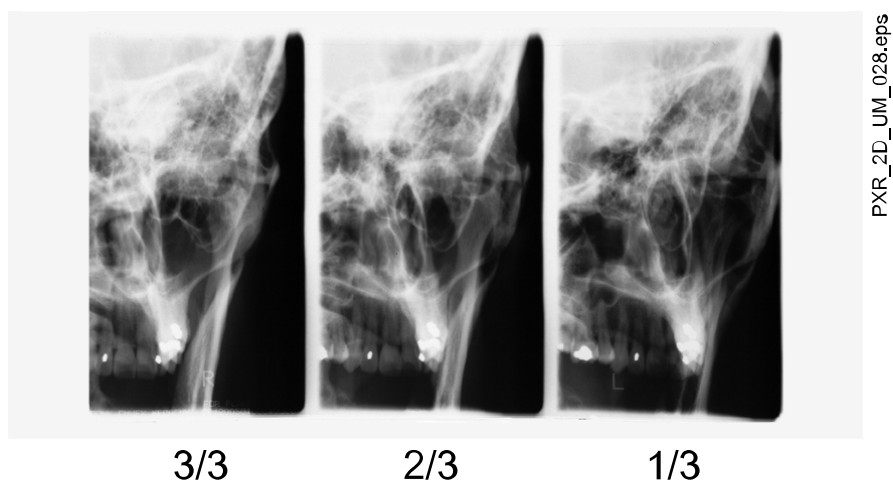

4.3 Programy pro snímkování dutin

4.3.1 Posteroanteriální



Posteroanteriální expozice dutin.



4.3.2 Lineární posteroanteriální



Lineární posteroanteriální expozice dutin.



4.3.3 Laterální



Laterální expozice levé nebo pravé oblasti dutin.



5 Přípravy na expozici

5.1 Připojení a odpojení senzoru

POZNÁMKA

Dostupné senzory jsou uvedeny v části "Senzor" na str. 12.

POZNÁMKA

POZNÁMKA


Rentgenové přístroje Planmeca 3D:

Pokud si přejete používat senzor Dimax, vyberte Settings > User > 1300 Operational Settings > 1340 Exposure Settings > Panoramic System Dimax (Nastavení > Uživatel > 1300 Provozní nastavení > 1340 Nastavení snímkování > Panoramatický systém Dimax) a vyměňte senzor dle postupu uvedeného níže.

POZNÁMKA

SENZOR PROFACE:

Nedotýkejte se prosklených oken. Otisky prstů či jiné znečištění skleněného povrchu silně degraduje kvalitu snímků.

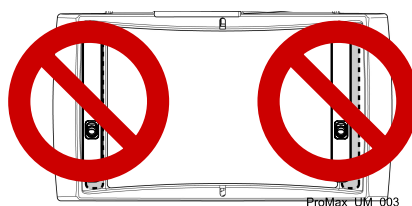

UPOZORNĚNÍ


Senzor neupustíte. Omezená záruka přístroje Planmeca se nevztahuje na poškození způsobená nevhodným zacházením, např. upuštěním senzoru či nedbalostí, nebo jakýmkoli jiným důvodem, než v důsledku běžného zamýšleného užívání.

V případě jakýchkoli odůvodněných pochybností o správné funkci senzoru proveďte nejprve zkušební snímkování, než provedete snímkování pacienta.


5.2 Upevnění snímače k C-rameni

Kroky

1. Přitlačte snímač ke konektoru C-ramene.

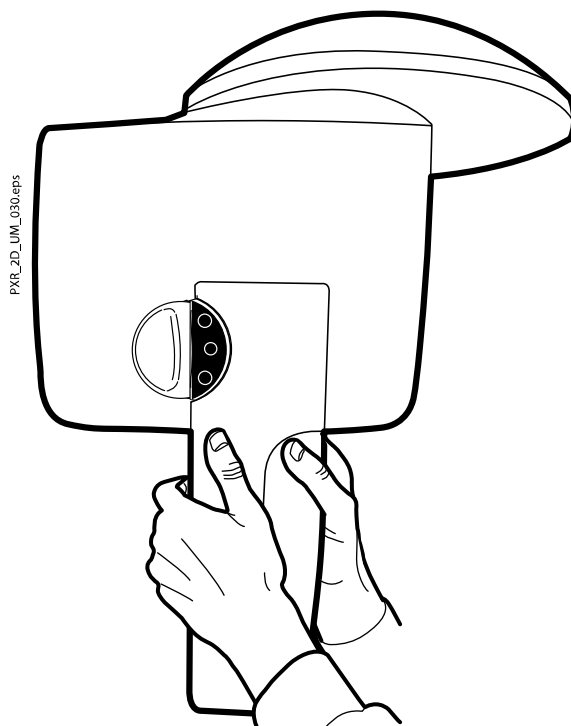


2. Otočte uzamykací kolečko přes upevňovací mechanismus.

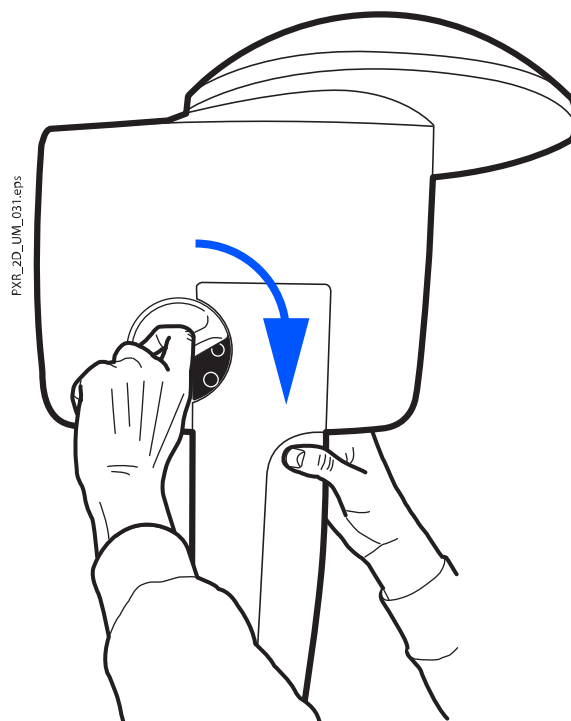

Tím polohu snímače zajistíte.

3. Stiskněte tlačítko elektrického konektoru C-ramene na protější straně.

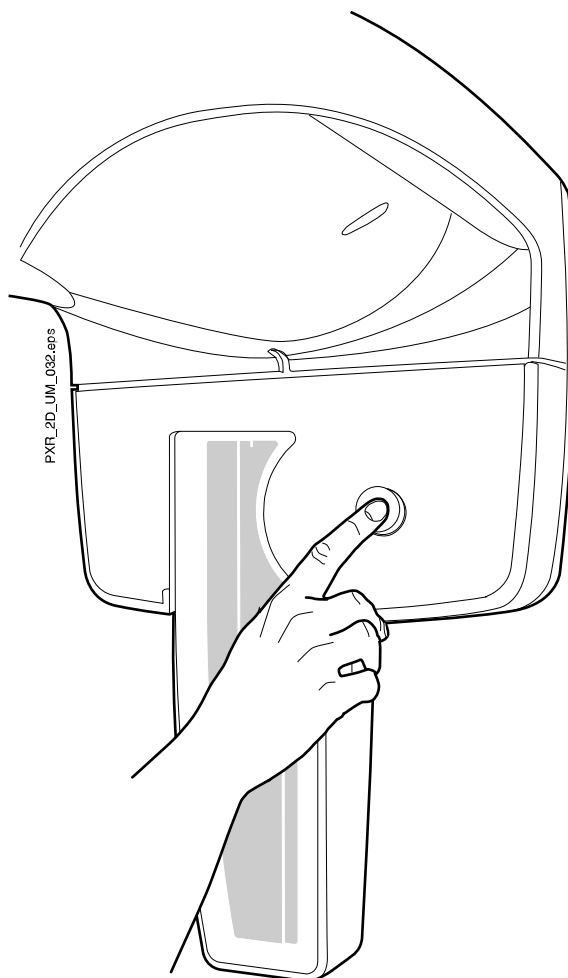

Tím vytvoříte elektrické spojení mezi snímačem a C-ramenem.

5.3 Odepnutí snímače z C-ramene


O tomto úkolu

POZNÁMKA

Neodepínejte snímač v průběhu procesu snímkování.


Kroky

1. Zatlačte dovnitř elektrický konektor C-ramene.

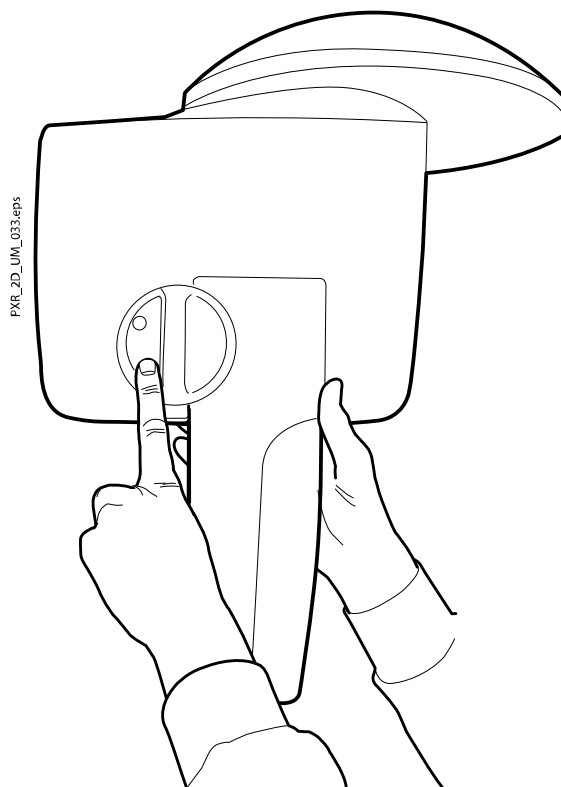


Tím přerušíte elektrické spojení mezi snímačem a C-ramenem.

2. Otočte uzamykacím kolečkem o 180 stupňů.

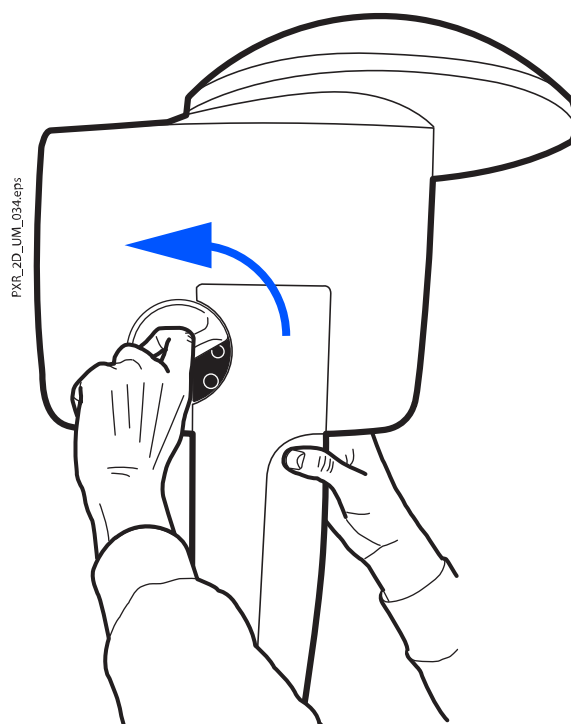

Tím uvolníte zamykací mechanismus.

3. Opatrně snímač vysuňte ven.

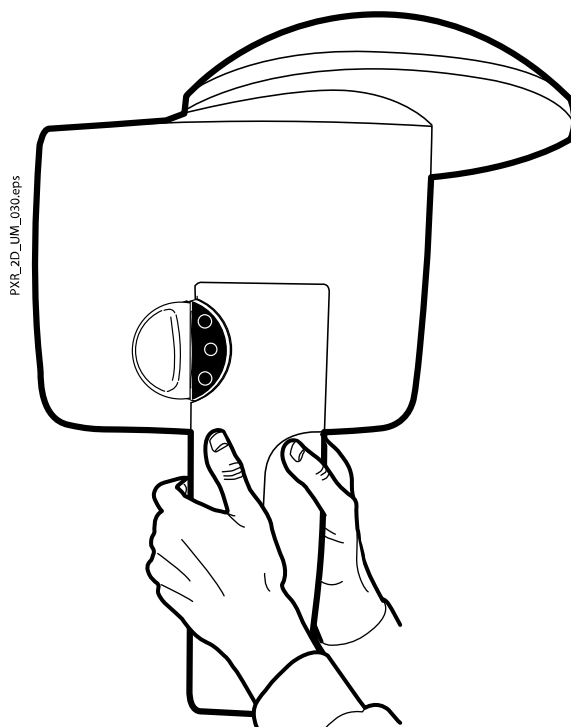

Co dál


POZNÁMKA

Z bezpečnostních důvodů je před opětovným upevněním snímače nutno vyčkat po dobu alespoň deseti vteřin. Modrý světelný indikátor pod uzamykacím kolečkem musí před opětovným upevněním zhasnout.


5.4 Příprava programu Romexis

Kroky

1. Vyberte pacienta.

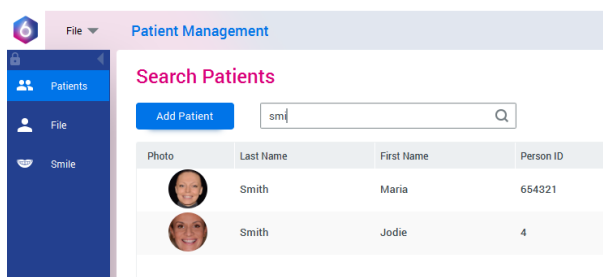

2. Klikněte pravým tlačítkem myši na pacienta a vyberte „Capture“ (Zachycení) a poté „Pan Exp“ (Panoramatická expozice).

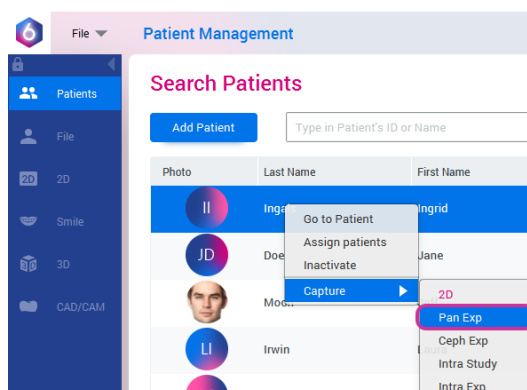

Podrobné informace ohledně funkcí aplikace Romexis naleznete v *návodu k použití aplikace Romexis*.

5.5 Příprava pacienta

Požádejte pacienta, aby sundal brýle, naslouchací přístroje, umělý chrup, sponky ve vlasech a šperky, jako jsou náušnice, řetízky a piercing, protože mohou způsobit stíny a odrazy ve snímcích. Dále je potřeba, aby si pacient odložil veškeré případné volně visící, nezajištěné části oděvu (např. šátek, kravatu), které by mohly být vtaženy do strukturních prvků ramena rentgenového přístroje.

POZNÁMKA

Objekty s vysokým kontrastem, například zlatý zub či amalgám, mohou způsobovat vznik artefaktů ve výsledném snímku.

V případě potřeby umístěte na záda pacienta ochrannou olověnou zástěru.

POZNÁMKA


Doporučujeme snímkovat pacienty, kteří nejsou zdraví, vsedě.

6 Panoramatické snímkování

6.1 Před expozicí


Kroky

1. Vložte spánkové opěrky do otvorů podpěrného stolku pacienta.

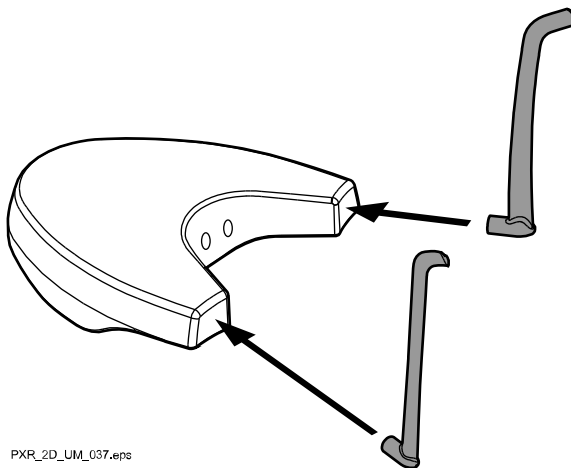


POZNÁMKA

Ujistěte se, že spánkové opěrky vkládáte ve správné orientaci (tj. vypouklou stranu směrem ven, viz obrázek).

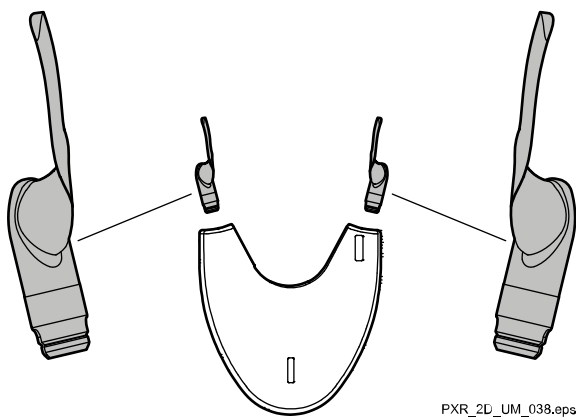


2. Upevněte jednu z opěrek brady společně s mezizubním dílem k adaptéru.

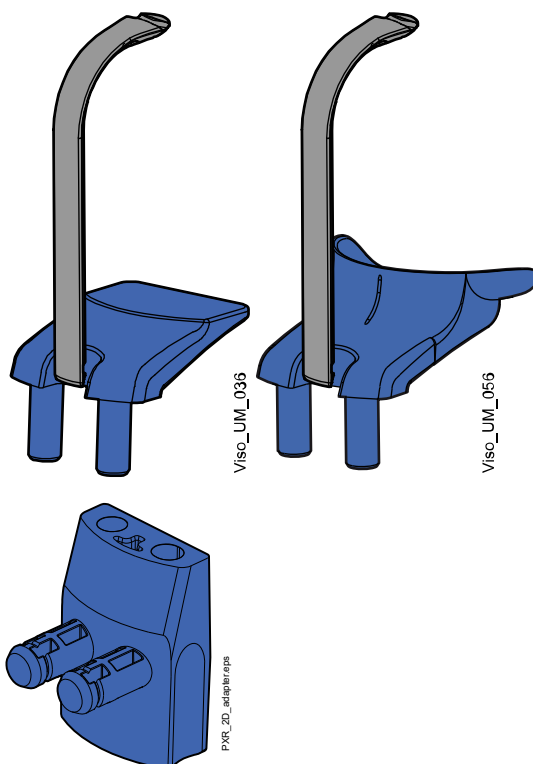

POZNÁMKA


BITEWINGOVÉ EXPOZICE:

Tyto opěrky pacienta můžete použít v případě, že má pacient velmi velkou čelist.

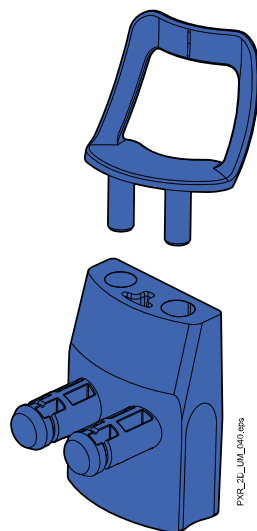

POZNÁMKA


Tyto opěrky pacienta můžete použít v případě, že je pacient bezzubý nebo nedokáže skousnout.

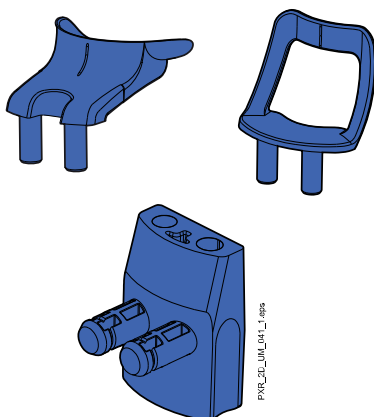**6.2 Výběr nastavení expozice**

Obecné informace o provádění a rušení výběru na dotykové obrazovce naleznete v části "Dotyková obrazovka" na str. 14.

6.3 Výběr programu**Kroky**

1. Vyberte panoramatický program (2D Dental > Panoramic).

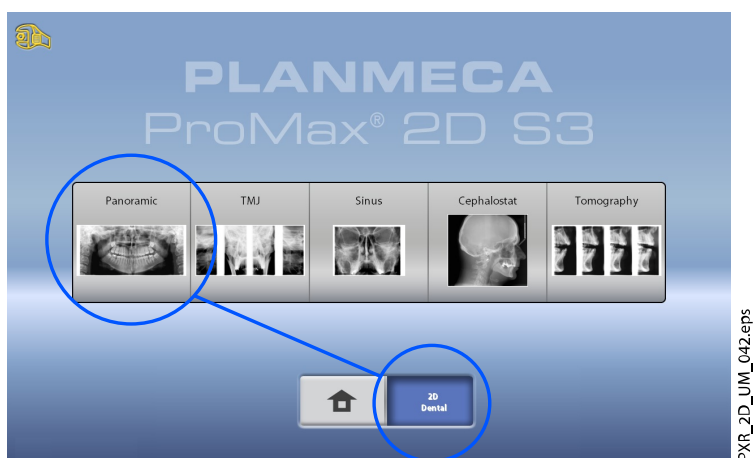

6.3.1 Výběr typu programu


Vyberte typ programu z:

- Rozbalovací nabídky na horní straně
NEBO
- Levé strany obrazovky

Podrobnosti viz část "Panoramatické programy" na str. 23.

POZNÁMKA


Dostupné možnosti závisí na modelu rentgenového přístroje.

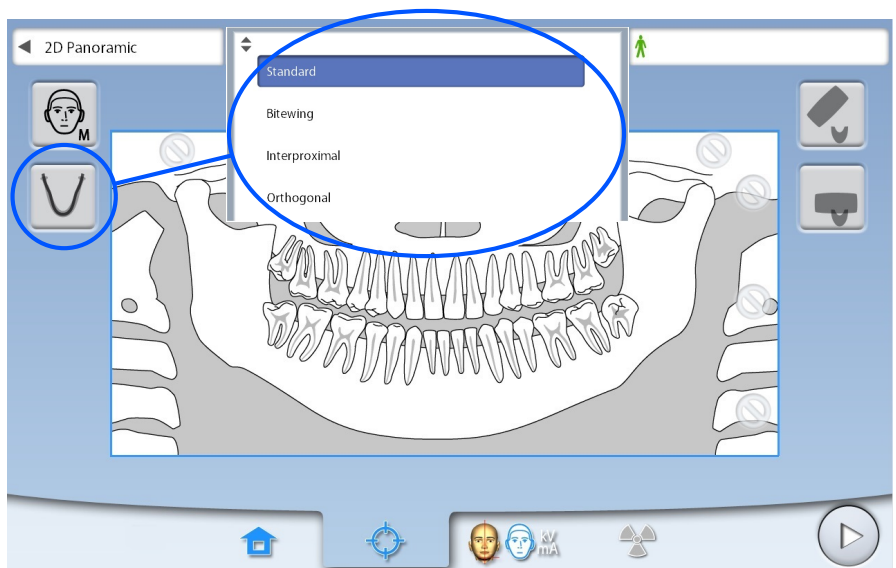

6.3.2 Výběr velikosti pacienta

Pomocí tohoto tlačítka vyberte velikost pacienta:

- XS = dítě
- S = Malý dospělý
- M = Střední dospělý
- L = Velký dospělý
- XL = Nadrozměrný dospělý

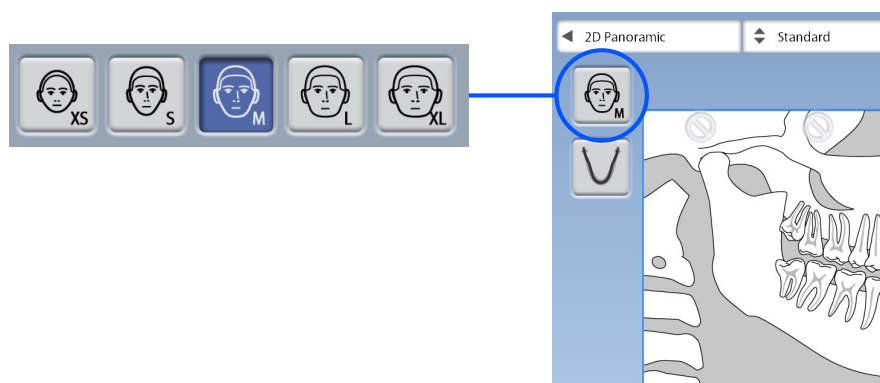

POZNÁMKA

Výběr dětské velikosti (XS) automaticky sníží expoziční oblast i dávku radiace, které bude pacient vystaven.

POZNÁMKA

Hodnoty expozice se automaticky změní podle vybrané velikosti pacienta.


POZNÁMKA

Velikost pacienta lze vybrat také na následující obrazovce.

6.3.3 Výběr segmentace

Funkce umožňuje pořízení expozice odlišných segmentů čelisti. Snížíte tak radiační dávku, které bude pacient vystaven.

Ilustrace na obrazovce je rozdělena do tří horizontálních a pěti vertikálních segmentů. Vyberte segmenty, které mají být z expozice **VYLOUČENY**. Symboly zákazu u těchto segmentů zčervenají.

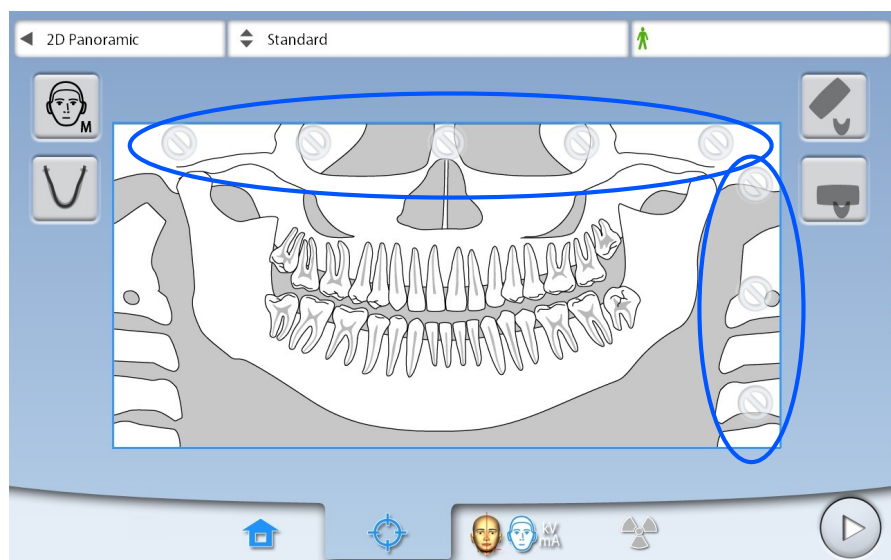**POZNÁMKA**

Expozici dvou oddělených horizontálních segmentů není možné pořídit.


POZNÁMKA

Ilustrace na obrazovce slouží pouze jako příklad. Skutečný rozměr expoziční oblasti závisí na konkrétní anatomii daného pacienta.


6.4 Polohování pacienta**6.4.1 Výběr pacientovy vstupní polohy**

Pro výběr polohy vstupu pacienta použijte tato tlačítka po pravé straně obrazovky.

- Při výběru tohoto tlačítka se C-rameno posune dozadu, ven z oblasti pro polohování pacienta. Tato poloha s plným výhledem Vám umožní dohlížet na polohu pacienta a dle potřeby ji korigovat z libovolného směru.

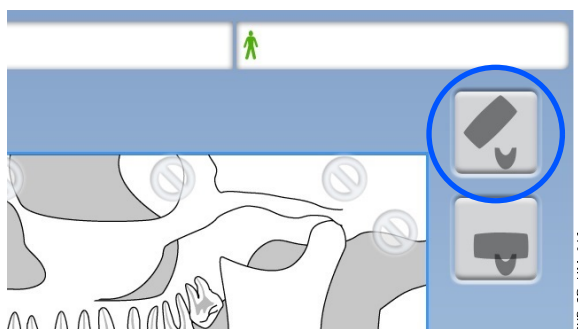

- Při výběru tohoto tlačítka C-rameno obklopí opěrný stolek pacienta. Jedná se o tradiční, uzavřenou vstupní polohu pacienta.

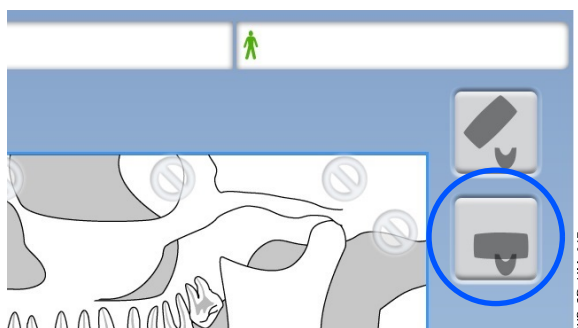

POZNÁMKA

Je-li to nezbytné, poloha s plným výhledem (horní tlačítko) může být zakázána (Settings > User > 1300 Operational Settings > 1330 Patient Positioning > Side Entry OFF). To může být nezbytné v případě, kdy nedostatek prostoru znemožňuje pohyb C-ramene směrem vzad.


POZNÁMKA

Rentgenové přístroje Planmeca ProMax 2D S2 nabízejí pouze jednu pacientovu vstupní polohu. A to uzavřenou vstupní polohu pacienta s C-ramenem umístěným okolo spánkových opěrek.


6.4.2 Polohování hlavy pacienta

Kroky


1. Stiskněte tlačítko opěrek spánků a opěrky rozevřete, pokud již nejsou rozevřené.

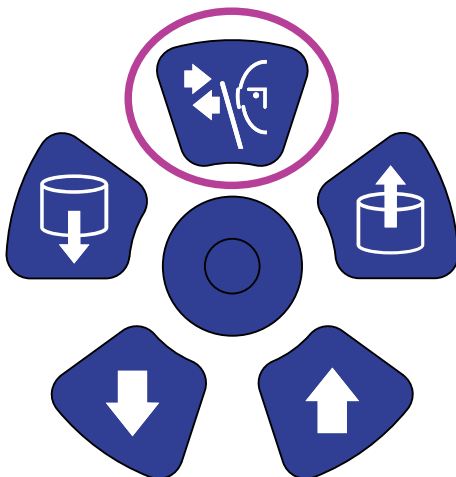

2. Naveďte pacienta k rentgenovému přístroji.
3. Nastavte rentgenový přístroj do výšky odpovídající výšce pacienta.
To lze provést podržením jednoho z tlačítek pro nastavení výšky do té doby, dokud opěrka brady nebude přibližně v rovině s pacientovou dolní čelistí.

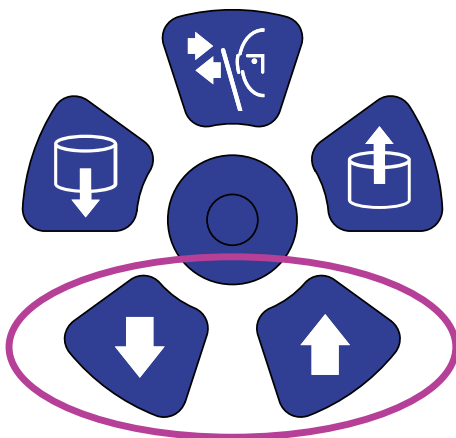

4. Požádejte pacienta, aby pokročil dopředu, uchopil madla, protáhl si a narovnal svá záda i krk a zakousl se do mezizubního kusu.
Horní a dolní řezáky musí ležet ve žlábků nástavce pro skus.

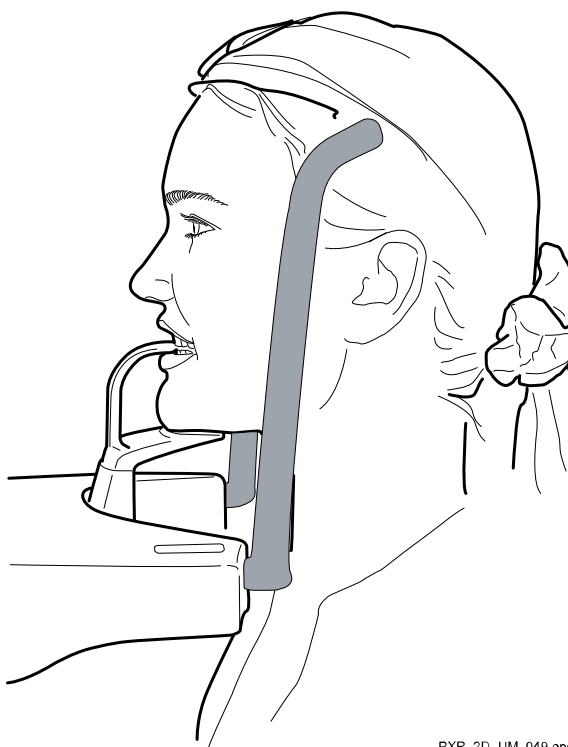


PXR_2D_UM_049.eps

POZNÁMKA

Používáte-li opěrku brady, nastavte pacienta do takové polohy, aby se jeho brada dotýkala horního dílu, viz obrázek.


POZNÁMKA

Používáte-li opěrku brady nebo miskovou opěrku brady, pomocí například srolované gázy zajistěte, aby se pacientovy horní a dolní řezáky nepřekrývaly.

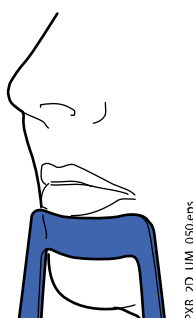

PXR_2D_UM_050.eps

Na pacientově obličeji se zobrazí polohovací světla.

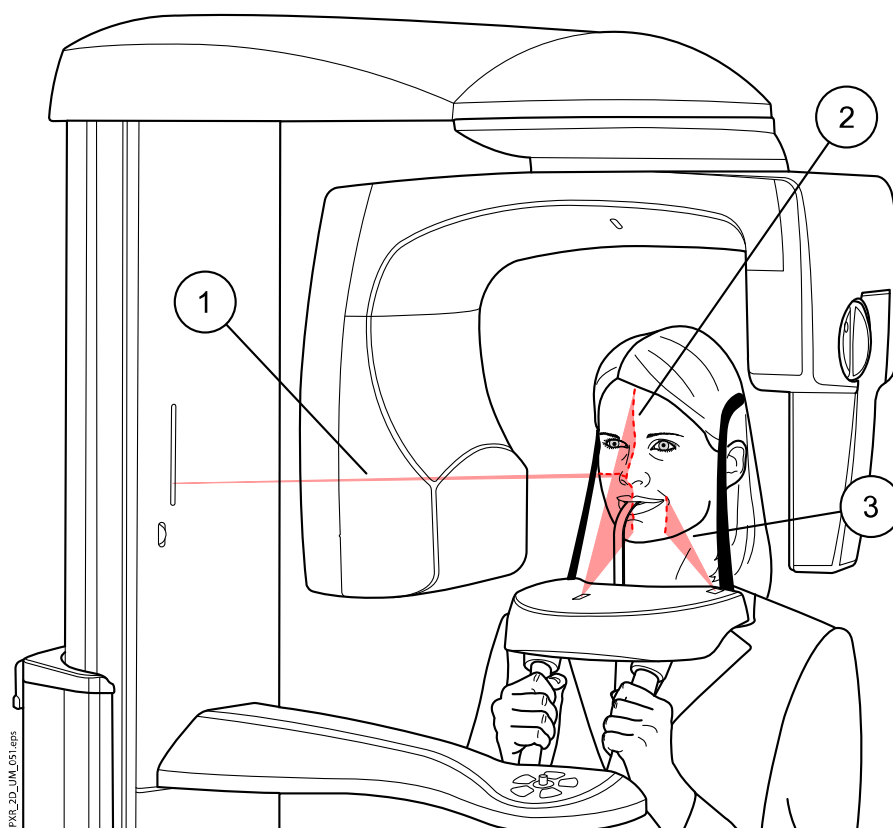

1. Světlo Frankfurtské horizontály



2. Světlo midsagitální roviny

3. Světlo paprsku

Polohovací světla po dvou minutách automaticky zhasnou. Pro jejich okamžité zhasnutí stiskněte polohovací joystick.

Pro jejich opětovné rozsvícení udělejte jedno z následujících:

- Stiskněte ruční kolečko na spodní straně opěrného stolku pacienta.
- NEBO
- Stiskněte kterýkoli z ovládacích prvků polohování (tlačítko nebo joystick).

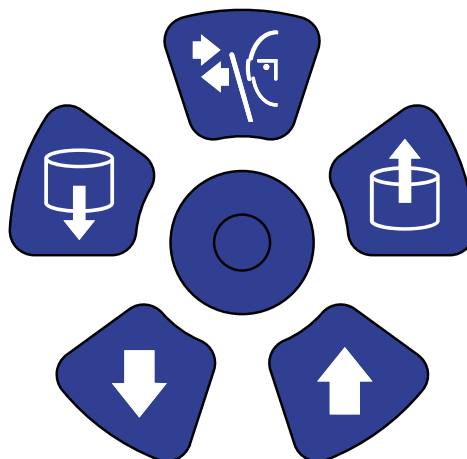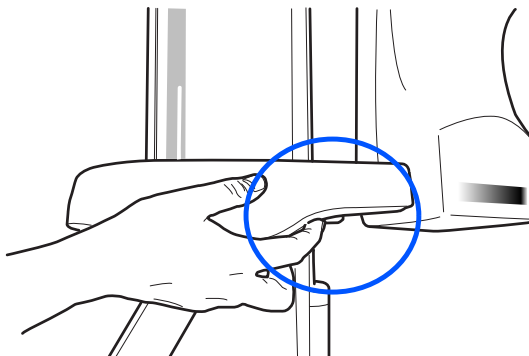

6.4.3 Úprava polohy pacientovy hlavy

Než začnete


Polohovací světla a ilustrace na dotykové obrazovce vám pomohou uvést pacientovu hlavu do správné polohy.

POZNÁMKA

Ilustrace slouží pouze jako obecný návod.


Kroky

1. Pro přechod na další obrazovku vyberte:
 - Tento symbol:

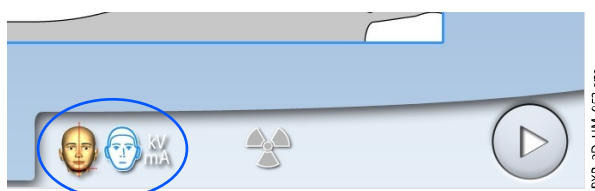


NEBO

- Tlačítko pro pokračování:

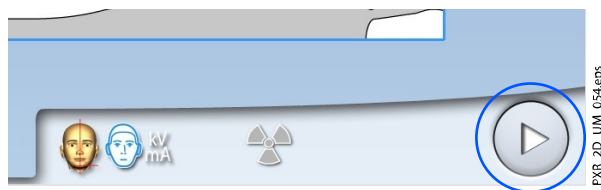


2. Nastavte pacientovu středosagitální rovinu tak, aby se shodovala se světlem středosagitální roviny.

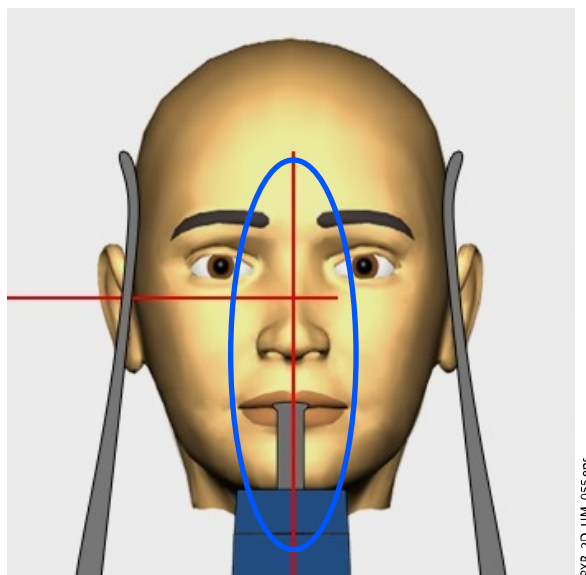


3. Nastavte pacientovu frankfurtskou horizontálu tak, aby se shodovala se světlem frankfurtské horizontály.

Toho lze provést úpravou náklonu pacientovy hlavy zvýšením či snížením rentgenového přístroje pomocí tlačítek pro nastavení výšky. Pacient musí mít narovnaná záda i krk.

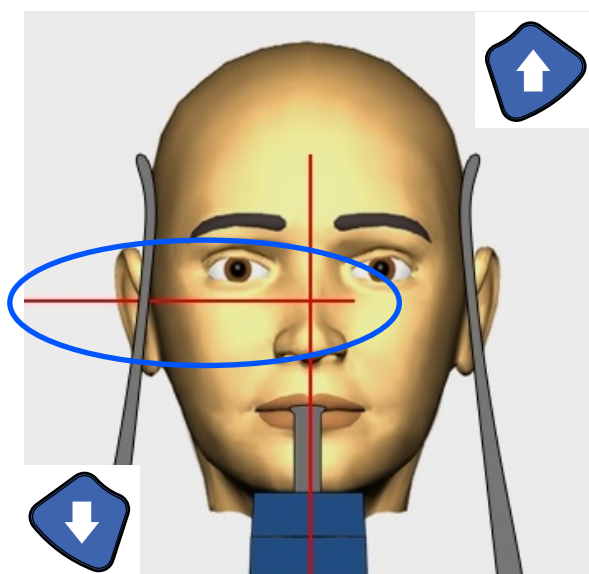


Světlo frankfurtské horizontály je umístěno uvnitř sloupce. Polohu světla lze v případě potřeby upravit. To lze provést otáčením ručního kolečka pod štěrbinou světla.

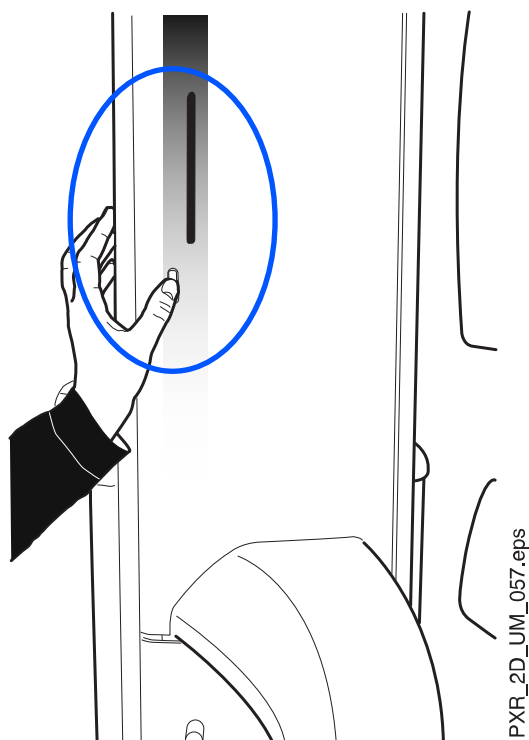

4. Nastavte vrcholy horních centrálních řezáků pacienta do snímkové vrstvy rentgenového přístroje.

To lze provést otáčením ručního kolečka na spodní straně podpěrného stolku pacienta tak, aby se světlo vrstvy přesunulo mezi druhý řezák a špičák.

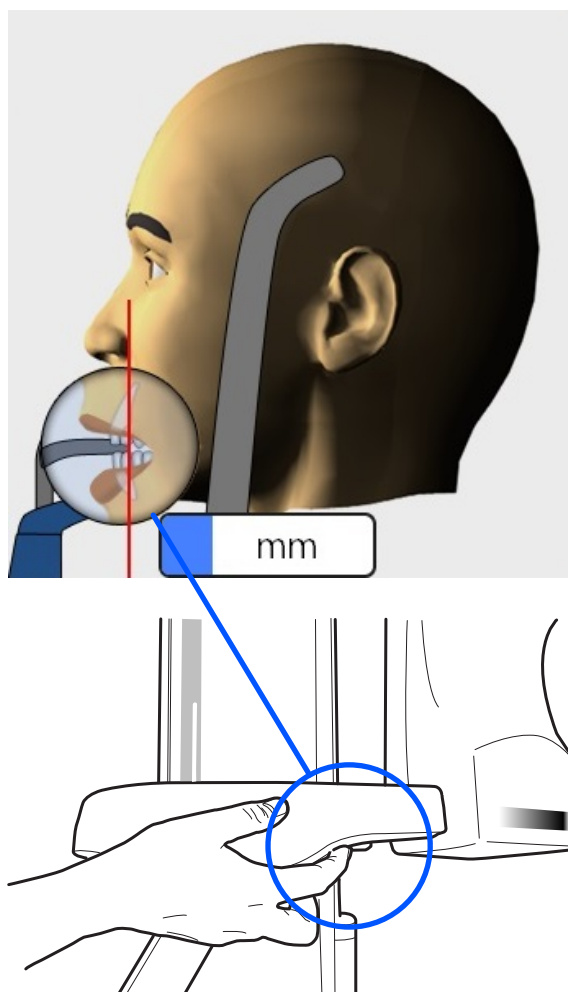

POZNÁMKA


Po zvolení funkce Autofokus se vypne světlo paprsku. Podrobné informace najdete v části "Pořízení expozice s Autofokusem (rentgenové přístroje Planmeca ProMax 2D S3 a Planmeca ProMax 3D)" na str. 55.

5. Zkontrolujte, zda je světlo frankfurtské horizontály a světlo středosaagitální roviny stále správně umístěné.

6.5 Výběr velikosti a tvaru čelisti


Kroky

1. Použijte toto tlačítko pro výběr následujících parametrů.
 - Velikost pacientovy čelisti (sloupečky):
 1. Small (Malá)
 2. Medium (Středně velká)
 3. Large (Velká)
 - Tvar pacientovy čelisti (řádky):
 1. V-shaped (Tvar písmene V)
 2. Standard
 3. U-shaped (Tvar písmene U)

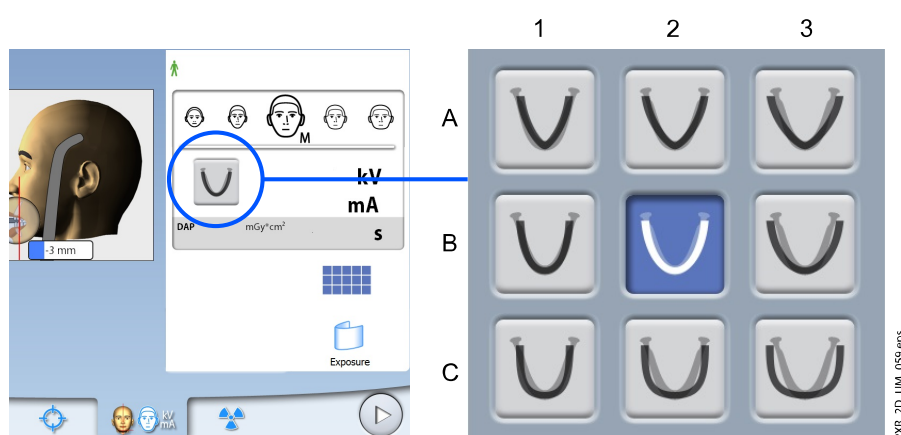


POZNÁMKA

Velikost čelisti se automaticky změní podle vybrané velikosti pacienta (XS = 1; S, M a L = 2; XL = 3).

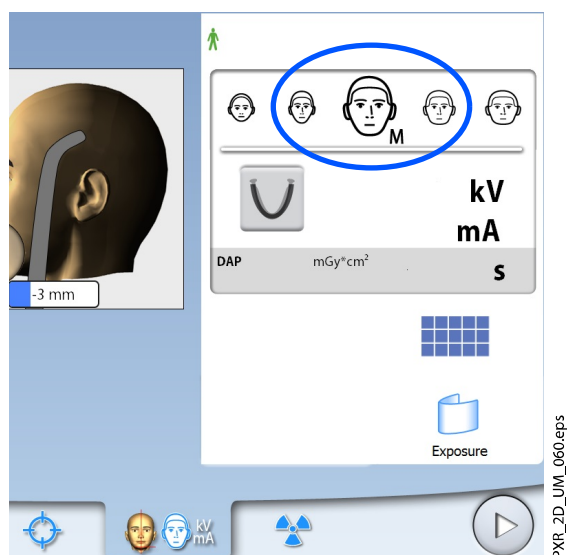


POZNÁMKA

V případě potřeby můžete na této obrazovce velikost pacienta změnit.

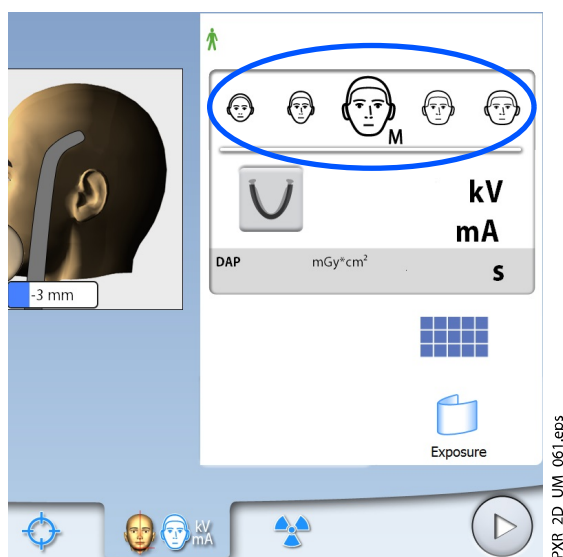


6.6 Výběr funkce MultiView (rentgenové přístroje Planmeca ProMax 3D)

Použijte toto tlačítko pro výběr režimu snímkování MultiView.

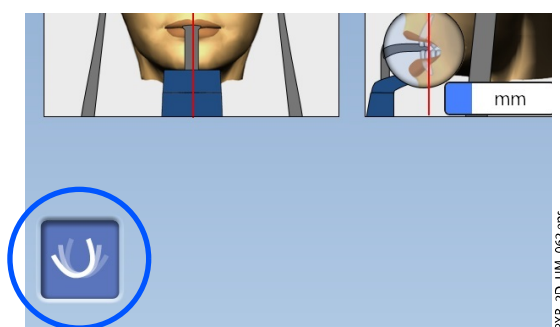


Tato funkce Vám umožní upravit pozorovací úhel v aplikaci Romexis.

- Panoramatické vrstvy v režimu MultiView (tlačítko bylo vybráno)

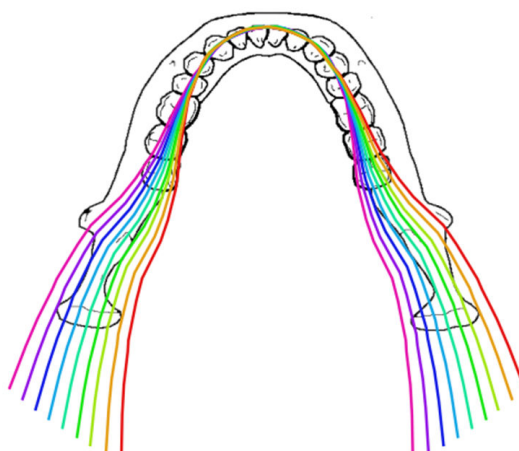

- Panoramatické vrstvy bez režimu MultiView (tlačítko nebylo vybráno)

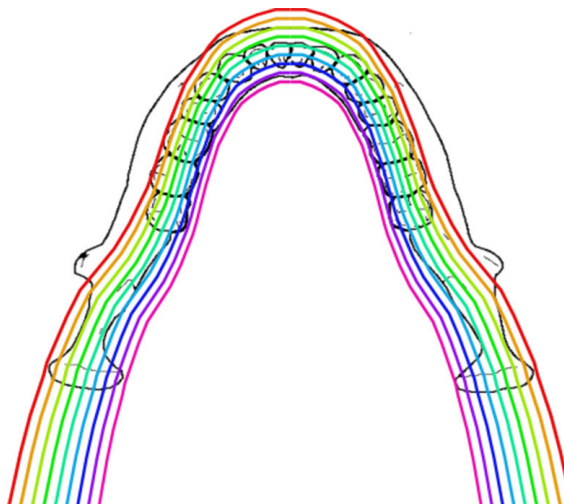

POZNÁMKA

Expoziční hodnoty se automaticky změní podle vybrané velikosti pacienta a programu snímkování.

6.7 Úpravahodnot snímkování pro aktuální snímkování

Hodnoty snímkování byly nastaveny ve výrobě pro jednotlivé velikosti pacienta. Přednastavené hodnoty snímkování jsou průměrné a jsou pouze orientační.

POZNÁMKA

Vždy se snažte minimalizovat dávku záření, které bude pacient vystaven.

Přednastavené hodnoty snímkování jsou uvedeny v následující tabulce.

Tovární nastavení panoramatické expozice


VELIKOST PACIENTA	HODNOTA kV	HODNOTA mA
Rentgenové přístroje se senzorem Dimax		
Dítě (XS)	62	5
Malý dospělý (S)	64	6,3
Střední dospělý (M)	66	8
Velký dospělý (L)	68	10
Nadrozměrný dospělý (XL)	70	12,5
Rentgenové přístroje s 3D senzorem		
SmartPan		
Dítě (XS)	62	5,6
Malý dospělý (S)	64	7,1
Střední dospělý (M)	66	9
Velký dospělý (L)	68	11
Nadrozměrný dospělý (XL)	70	14
MultiView SmartPan		
Dítě (XS)	62	10

Tovární nastavení panoramatické expozice

VELIKOST PACIENTA	HODNOTA kV	HODNOTA mA
Malý dospělý (S)	64	11
Střední dospělý (M)	66	12,5
Velký dospělý (L)	68	14
Nadrozměrný dospělý (XL)	70	16

Potřebujete-li upravit přednastavené hodnoty snímkování pro tuto expozici:

1. Vyberte pole kV/mA.
2. Použijte tlačítka plus a mínus pro nastavení požadovaných hodnot snímkování. Pro lepší kontrast snímku snižte hodnotu kV. Pro omezení dávky záření snižte hodnotu mA.
3. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

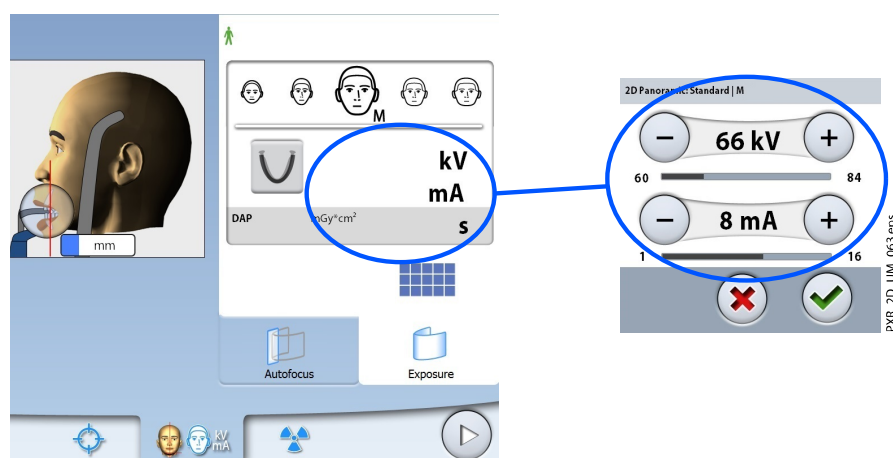**POZNÁMKA**

Postup trvalé změny přednastavených hodnot snímkování popisuje část "Programy" na str. 23.

6.8 Výběr Dynamické kontroly snímkování (DEC) (rentgenové přístroje Planmeca ProMax 2D)

O tomto úkolu

POZNÁMKA

Dynamická kontrola snímkování (DEC) je volitelná funkce pro rentgenové přístroje Planmeca ProMax 2D

POZNÁMKA


DEC a vertikální segmentaci lze používat současně. V takovém případě však není možné vyloučit z expozice vertikální segment zcela vpravo.

POZNÁMKA

DEC a horizontální segmentaci současně používat nelze.

Kroky

1. Vyberte tlačítko DEC.

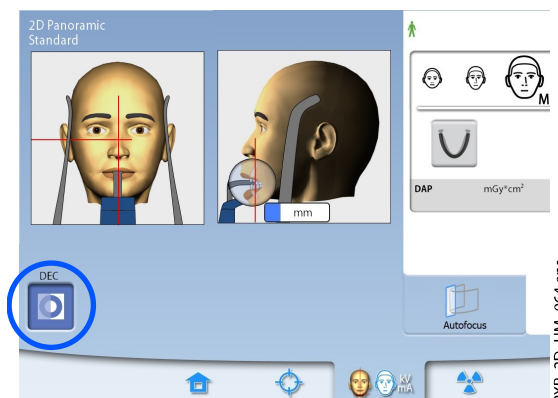

Dynamické řízení expozice (DEC) automaticky poskytuje optimální expoziční hodnoty pro každého pacienta. Funkce nastavuje expoziční hodnoty individuálně pro každého pacienta v závislosti na jeho anatomii a hustotě kostí. Zapnutí DEC vylepšuje kvalitu snímků, protože funkce produkuje snímky s konzistentnějším jasnem a kontrastem.

Když je funkce DEC zapnutá, expoziční hodnoty se během expozice automaticky upravují. Hodnota kV se upravuje maximálně o ± 4 kV a hodnota mA se upravuje maximálně o $+4 / -3$ mA v rámci dostupné stupnice.

6.8.1 Nastavení hustoty DEC

O tomto úkolu

Jsou-li výsledné snímky příliš tmavé či světlé, můžete upravit hustotu dynamického řízení expozice (DEC) následováním postupu uvedeného níže.

Kroky

1. Vyberte Settings > Program > 2200 Program Features > 2210 2D Panoramic > Pan DEC Density (Nastavení > Program > 2200 Funkce programu > 2210 2D Panoramatické > Hustota dynamického řízení expozice pro panoramatické snímkování) a upravte nastavení pomocí symbolů plus a mínus.

Nastavení lze provádět v rozmezí 20 % (nižší expoziční hodnoty □ světlejší snímky) až 200 % (vyšší expoziční hodnoty □ tmavší snímky). Doporučené nastavení je 100 % (výchozí hodnota).

6.9 Snímkování

O tomto úkolu

POZNÁMKA


Ujistěte se, že jste v aplikaci Romexis vybrali správného pacienta a správný expoziční režim.

Kroky

1. Ujistěte se, že jste vybrali kartu **Exposure** (Expozice).


2. Vyberte symbol radiace nebo tlačítko pro pokračování.

Zatímco se bude rentgenový systém připravovat na expozici, na dotykové obrazovce a expozičním tlačítku budou blikat zelená světla. Jakmile bude rentgenový systém připraven na expozici, tato zelená světla přestanou blikat a začnou svítit soustavně.

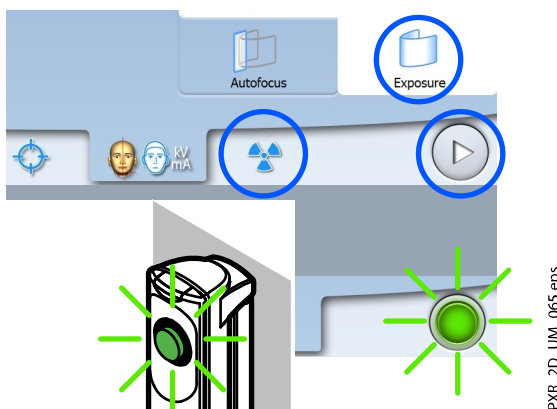

3. Požádejte pacienta, aby si polkl, rozprostřel jazyk po ploše horního patra a zůstal co nejvíce nehybný.
4. Přejděte do stíněného prostoru.
5. Stiskněte a držte expoziční tlačítko po dobu trvání expozice.

C-rameno se otáčí kolem pacientovy hlavy. Během expozice se na expozičním tlačítku a dotykové obrazovce rozsvítí žlutá výstražná světla varující před radiací a uslyšíte výstražný tón varující před radiací.

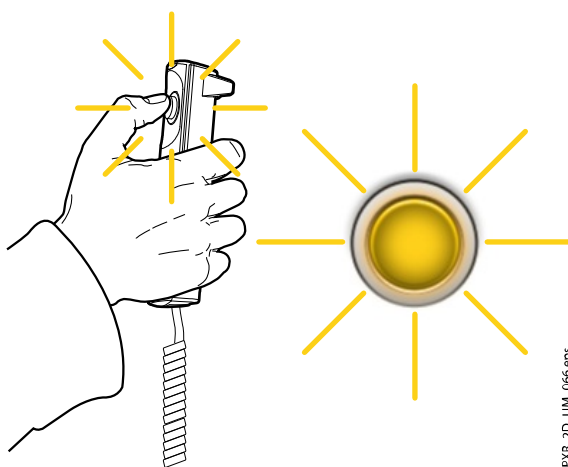

Kromě toho se na dotykové obrazovce zobrazí také výstražný symbol varující před radiací.

POZNÁMKA

Během expozice udržujte vizuální i sluchový kontakt s pacientem a rentgenovým přístrojem. Pokud by se C-rameno během expozice zastavilo, nebo se nepohybovalo správně, okamžitě uvolněte expoziční tlačítko.

Výsledky

Snímek se zobrazí na obrazovce počítače.



POZNÁMKA

Snímek musí být přijat v aplikaci Romexis.

Co dál

Odvedte pacienta z dosahu rentgenového přístroje.

6.10 Pořízení expozice s Autofokusem (rentgenové přístroje Planmeca ProMax 2D S3 a Planmeca ProMax 3D)

O tomto úkolu

POZNÁMKA

Ujistěte se, že jste v aplikaci Romexis vybrali správného pacienta a správný expoziční režim.

POZNÁMKA

Funkce Autofokus je k dispozici pro standardní, interproximální a ortogonální panoramatické programy. Pro zapnutí funkce Autofokus vyberte Settings > Program > 2200 Program Features > 2210 2D Panoramic > Autofocus ON (Nastavení > Program > 2200 Funkce programu > 2210 2D panoramatické > Autofokus zapnutý).

POZNÁMKA


RENTGENOVÉ PŘÍSTROJE PLANMECA PROMAX 2D S3:

Je-li vybrána funkce Autofokus, funkce DEC je během první expozice (průzkumného snímku) automaticky vypnuta.

Kroky

1. Vyberte kartu Autofokus.


Tím dojde k zhasnutí světla vrstvy. Autofokus automaticky upraví pozici vrstvy. Funkce nastavuje vrstvu snímku pro každého pacienta individuálně, na základě pozice a úhlu vrcholů horních centrálních řezáků.

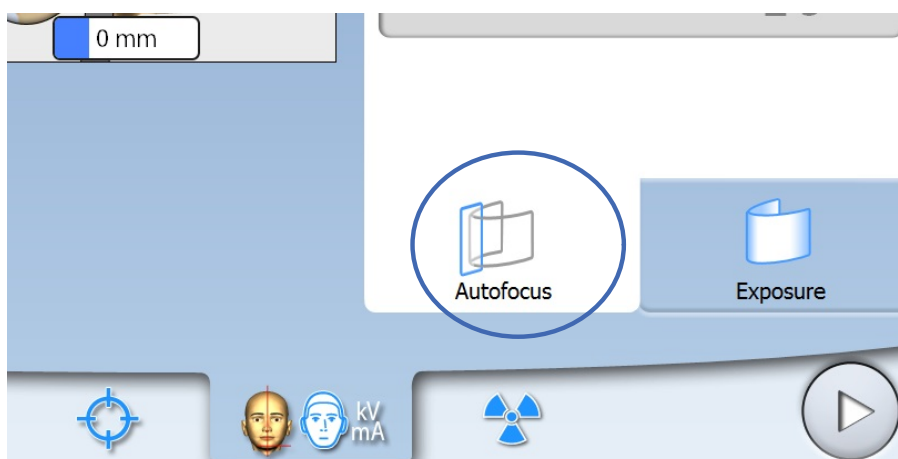

Expozice je pořízena ve dvou krocích a C-rameno se dvakrát přesouvá.

2. Pořídte první expozici postupem popsáním v části "Snímkování" na str. 53.


První expozice je krátká, při nízké dávce záření a během ní se vypočte optimální pozice vrstvy snímků.

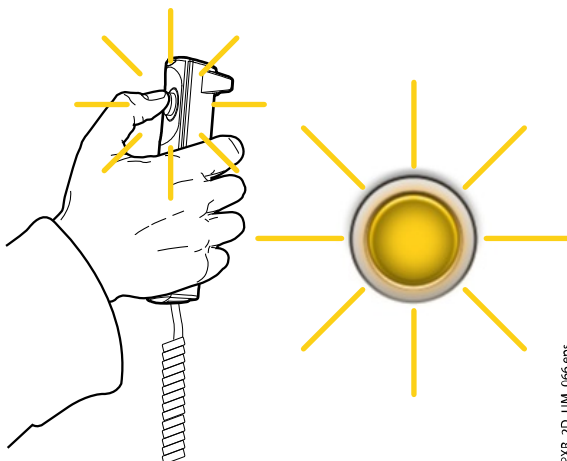

Snímek se zobrazí na dotykové obrazovce a na monitoru počítače.

Vypočtená pozice je na snímku zobrazena bílou čarou.

Je-li to nezbytné, můžete ručně upravit polohu vrstvy pomocí tlačítek plus a minus na dotykové obrazovce. Nová poloha je na snímku vyznačena červenou čarou.

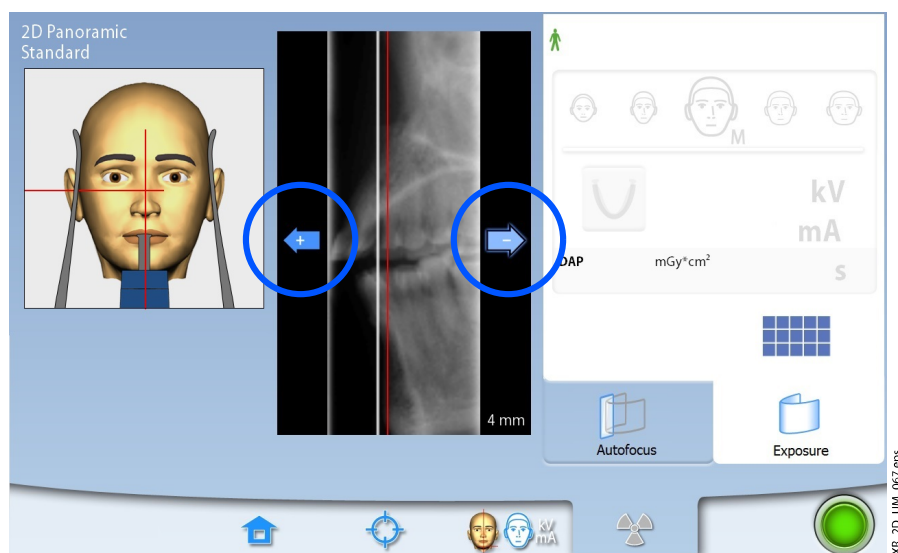


POZNÁMKA

Zajistěte, aby se pacient mezi expozicemi nepohnul.

- Opět stiskněte a držte expoziční tlačítko pro pořízení druhé expozice.

Druhá expozice vytvoří skutečný snímek a C-rameno vykoná jeden kompletní expoziční cyklus.

Během expozice se na expozičním tlačítku a dotykové obrazovce rozsvítí žlutá výstražná světla varující před radiací a uslyšíte výstražný tón varující před radiací.

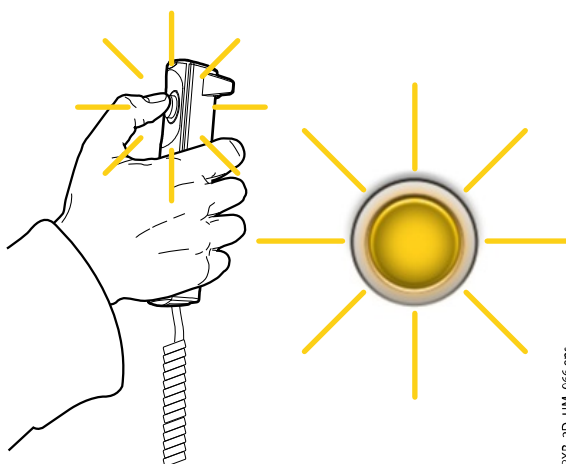

Kromě toho se na dotykové obrazovce zobrazí také výstražný symbol varující před radiací.

POZNÁMKA

Během expozice udržujte vizuální i sluchový kontakt s pacientem a rentgenovým přístrojem. Pokud by se C-rameno během expozice zastavilo, nebo se nepohybovalo správně, okamžitě uvolněte expoziční tlačítko.

Výsledky

Snímek se zobrazí na obrazovce počítače.



POZNÁMKA

Snímek musí být přijat v aplikaci Romexis.

Co dál

Odved'te pacienta z dosahu rentgenového přístroje.

7 Expozice temporomandibulárního kloubu (TMJ)


Programy pro dvojitou expozici TMJ produkují zavřené a otevřené pohledy levého a pravého temporomandibulárního kloubu.

Tří-úhlové TMJ programy produkují tři expozice levého nebo pravého temporomandibulárního kloubu pod odlišnými úhly.

7.1 Před expozicí

Kroky


1. Vložte spánkové opěrky do otvorů podpěrného stolku pacienta.

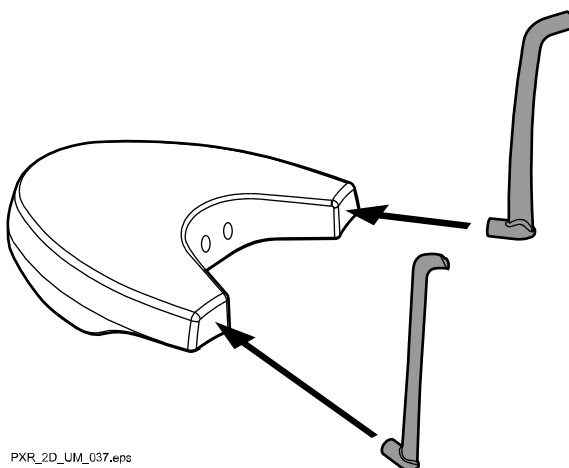

PXR_2D_UM_037.eps


POZNÁMKA

Ujistěte se, že spánkové opěrky vkládáte ve správné orientaci (tj. vypouklou stranu směrem ven, viz obrázek).

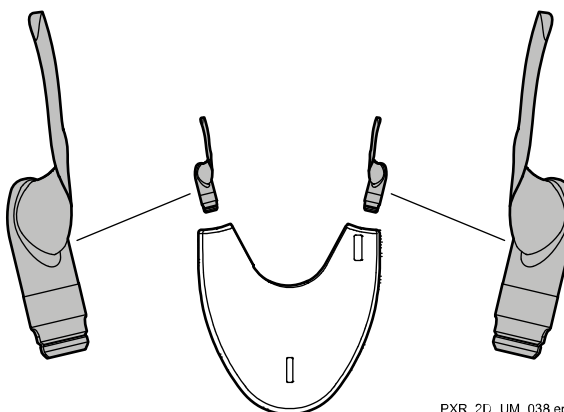

PXR_2D_UM_038.eps

2. Použijte tyto opěrky pro pacienta.

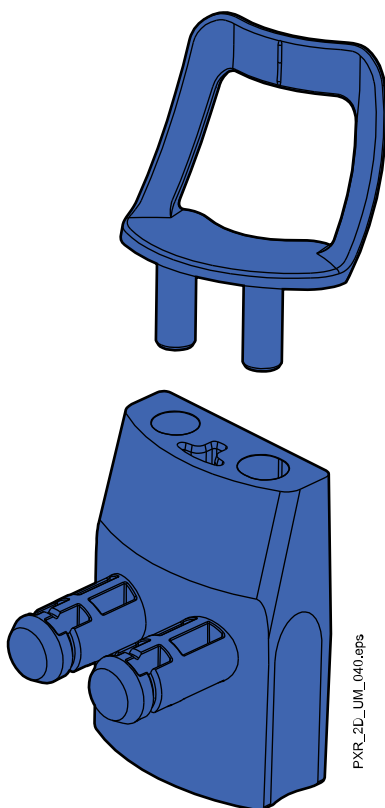


7.2 Výběr nastavení expozice

Obecné informace o provádění a rušení výběru na dotykové obrazovce naleznete v části "Dotyková obrazovka" na str. 14.

7.2.1 Výběr programu


Vyberte program pro temporomandibulární kloub (2D Dental > TMJ).

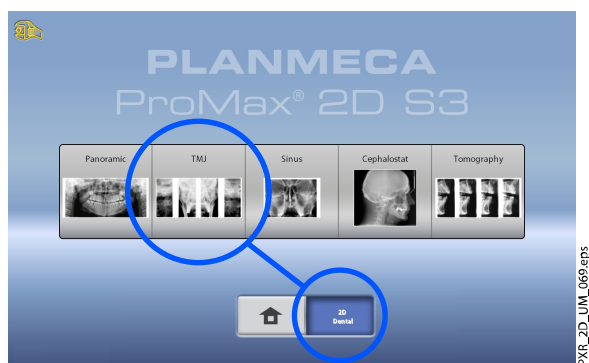

7.2.2 Výběr typu programu

Vyberte typ programu z:

- Rozbalovací nabídky na horní straně
- NEBO
- Levé strany obrazovky

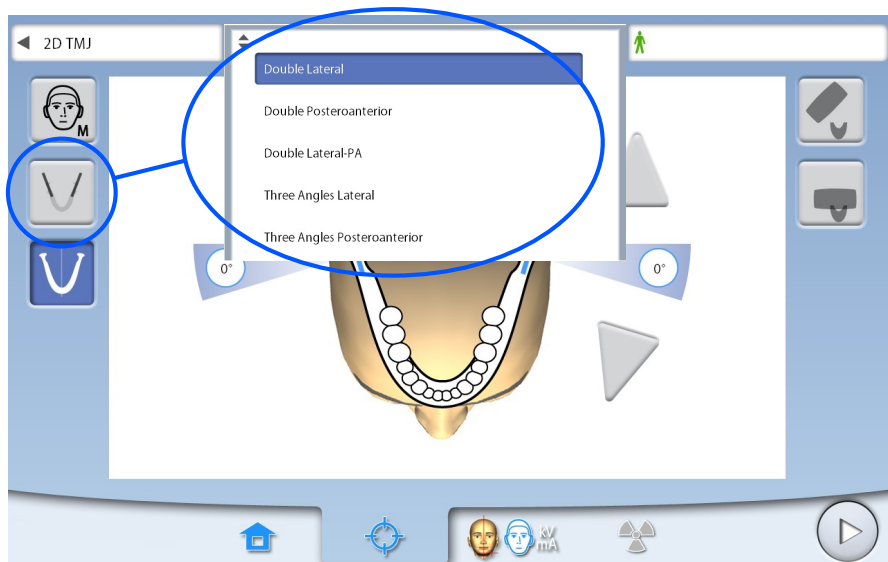

Více podrobností viz část "Programy pro temporomandibulární kloub (TMJ)" na str. 25.

POZNÁMKA


Dostupné možnosti závisí na modelu rentgenového přístroje.

7.2.3 Výběr velikosti pacienta

Vyberte velikost pacienta postupem popsáním v části "Výběr velikosti pacienta" na str. 39.


7.2.4 Výběr stran(y) čelisti

Pomocí tohoto tlačítka můžete vybrat pravou, levou nebo obě strany čelisti.

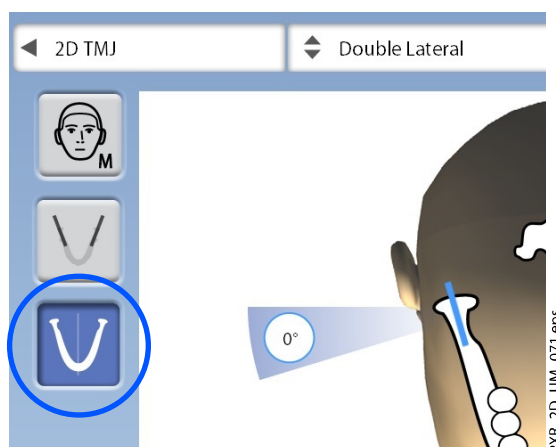

7.2.5 Výběr snímkovacího úhlu (rentgenové přístroje Planmeca ProMax 2D S3 a Planmeca ProMax 3D)

Použijte tlačítka se šipkami pro výběr snímkovacího úhlu pro aktuální expozici.

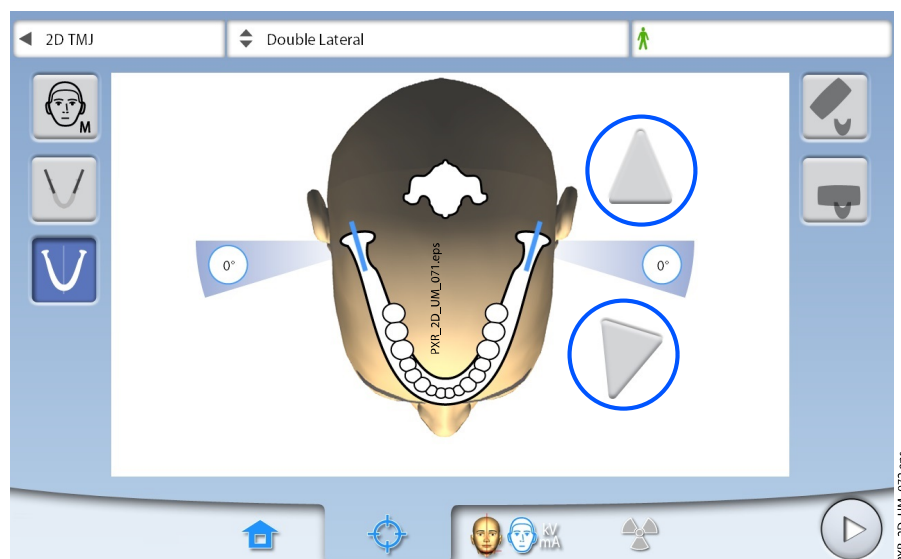

POZNÁMKA

Pro změnu výchozího úhlu (0 stupňů), vyberte Settings > Program > 2200 Program Features > 2220 2D TMJ > Lateral TMJ Default Angle –nebo– PA TMJ Default Angle (Nastavení > Program > 2200 Funkce programu > 2220 2D TMJ > Výchozí úhel pro laterální TMJ –nebo– Výchozí úhel pro PA TMJ) a upravte nastavení pomocí symbolů plus a mínus.

7.3 Polohování pacienta


7.3.1 Výběr pacientovy vstupní polohy

Vyberte pacientovu vstupní polohu podle postupu uvedeného v části "Výběr pacientovy vstupní polohy" na str. 40.

7.3.2 Polohování hlavy pacienta


Kroky

1. Stiskněte tlačítko opěrek spánků a opěrky rozevřete, pokud již nejsou rozevřené.

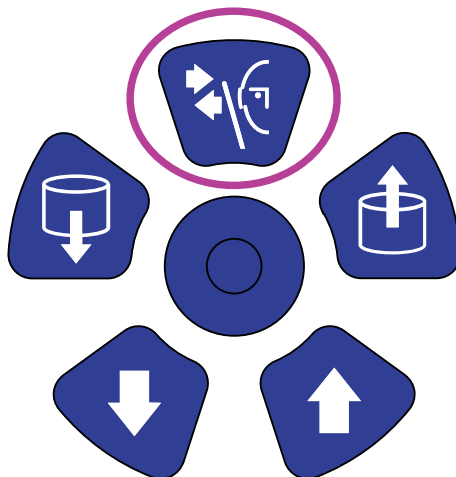

2. Naveďte pacienta k rentgenovému přístroji.
3. Nastavte rentgenový přístroj do výšky odpovídající výšce pacienta.

To lze provést podržením jednoho z tlačítek pro nastavení výšky do té doby, dokud otvor miskové opěrky brady nebude přibližně v rovině s ústí pacienta.

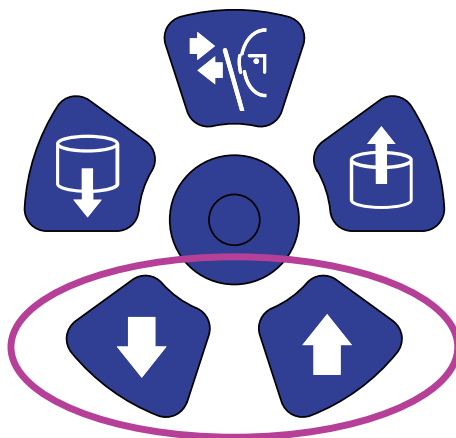

4. Požádejte pacienta, aby pokročil dopředu, uchopil madla, protáhl si a narovnal svá záda i krk a přitlačil rty k opěrce brady.



Pacientův nos musí spočívat na horním okraji opěrky, jeho ústa musí být zavřená a zuby u sebe.



Na pacientově obličeji se objeví polohovací světla středosaagitální roviny a frankfurtské horizontály (dle konfigurace přístroje také světla polohy TMJ). Světla po dvou minutách automaticky zhasnou. Pro jejich okamžité zhasnutí stiskněte polohovací joystick.

Pro jejich opětovné rozsvícení udělejte jedno z následujících:

- Stiskněte ruční kolečko na spodní straně opěrného stolku pacienta.
- NEBO
- Stiskněte kterýkoli z ovládacích prvků polohování (tlačítko nebo joystick).

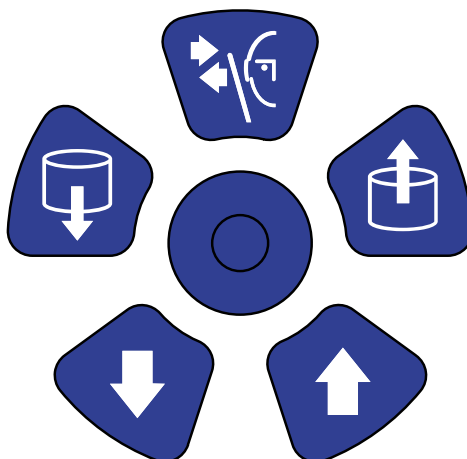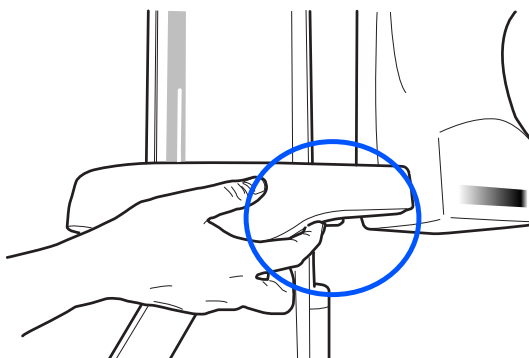

7.3.3 Úprava polohy pacientovy hlavy (rentgenové přístroje Planmeca ProMax 2D S2)

O tomto úkolu

Polohovací světla a ilustrace na dotykové obrazovce vám pomohou uvést pacientovu hlavu do správné polohy.

POZNÁMKA

Ilustrace slouží pouze jako obecný návod.

Kroky


1. Pro přechod na další obrazovku vyberte:

- Tento symbol:




NEBO

- Tlačítko pro pokračování:

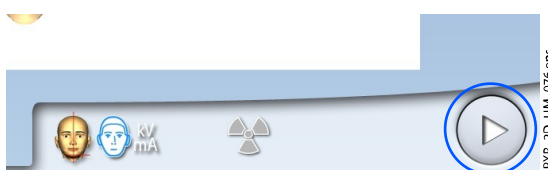


2. Nastavte pacientovu středosažitální rovinu tak, aby se shodovala se světlem středosažitální roviny.

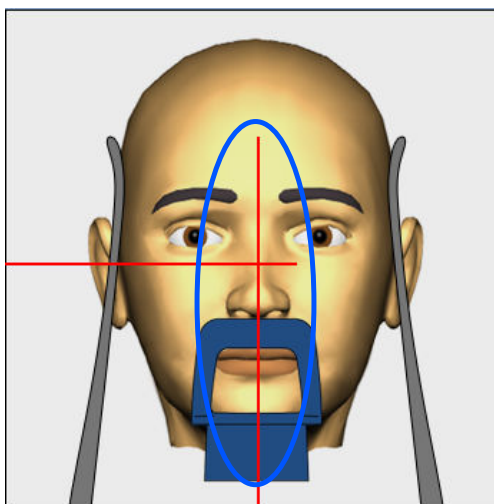


3. Nastavte pacientovu frankfurtskou horizontálu tak, aby se shodovala se světlem frankfurtské horizontály.

Toho lze provést úpravou náklonu pacientovy hlavy zvýšením či snížením rentgenového přístroje pomocí tlačítek pro nastavení výšky. Pacient musí mít narovnaná záda i krk.

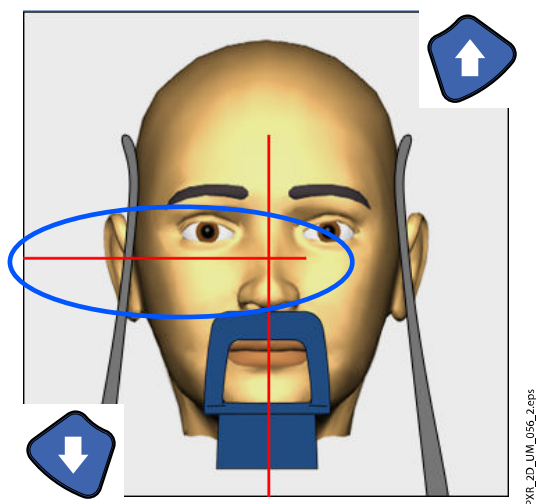


Světlo frankfurtské horizontály je umístěno uvnitř sloupce. Polohu světla lze v případě potřeby upravit. To lze provést otáčením ručního kolečka pod štěrbinou světla.

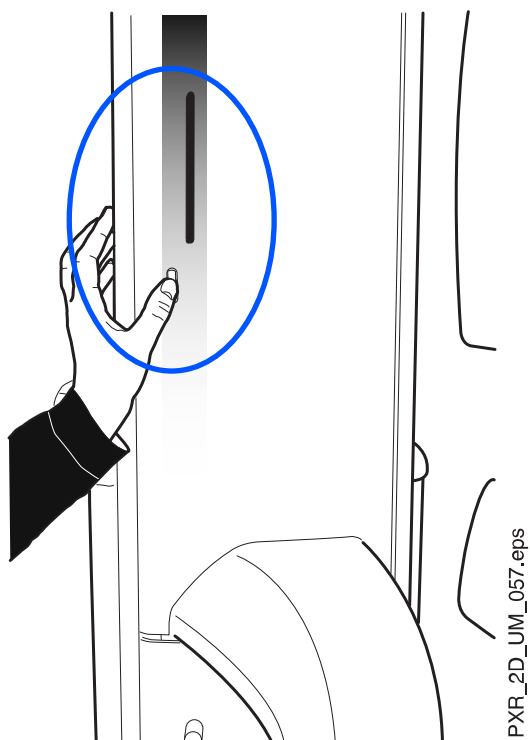

POZNÁMKA**LATERÁLNÍ EXPOZICE:**

Pomocí pravítka změřte vzdálenost mezi světlem vrstvy a pacientovým temporomandibulárním kloubem, aby bylo možné určit snímkovací polohu. Pomocí symbolů plus a mínus upravte snímkovací polohu dle Vámi naměřených hodnot.

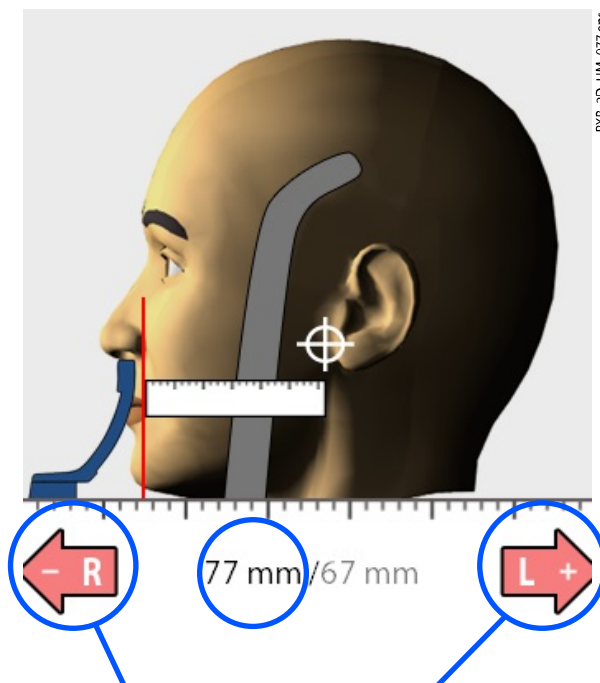**POZNÁMKA****DVOJITÁ EXPOZICE TMJ:**

Rentgenový přístroj můžete nastavit tak, aby se snímkovací poloha při pořízování expozice otevřené čelisti (2/2) automaticky posunula vpřed. To lze provést výběrem Settings > Program > 2200 Program Features > 2220 2D TMJ > TMJ 2/2 Shift (Nastavení > Program > 2200 Funkce programu > 2220 2D TMJ > Posun při TMJ 2/2) a nastavit požadovanou hodnotu pomocí symbolů plus a mínus (např. 10 mm). Výsledek je zobrazen na pravítku (např. 1/2 = 77 mm a 2/2 = 67 mm).

4. Zkontrolujte, zda je světlo frankfurtské horizontály a světlo středosaagitální roviny stále správně umístěné.

Pokud je to nutné, nastavte je znovu.

POZNÁMKA**POSTEROANTERIÁLNÍ EXPOZICE:**

Snímkovací poloha není upravitelná.

7.3.4 Úprava polohy pacientovy hlavy (rentgenové přístroje Planmeca ProMax 2D S3 a Planmeca ProMax 3D)

O tomto úkolu

Polohovací světla a ilustrace na dotykové obrazovce vám pomohou uvést pacientovu hlavu do správné polohy.


POZNÁMKA

Ilustrace slouží pouze jako obecný návod.

Kroky


1. Pro přechod na další obrazovku vyberte:

- Tento symbol:

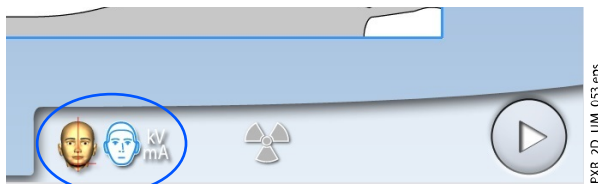


NEBO

- Tlačítko pro pokračování:

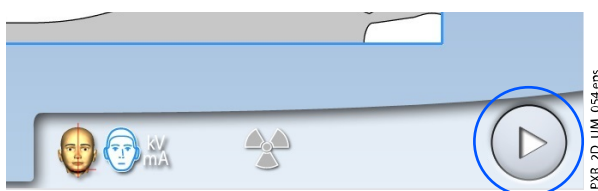


2. Nastavte pacientovu středosagitální rovinu tak, aby se shodovala se světlem středosagitální roviny.

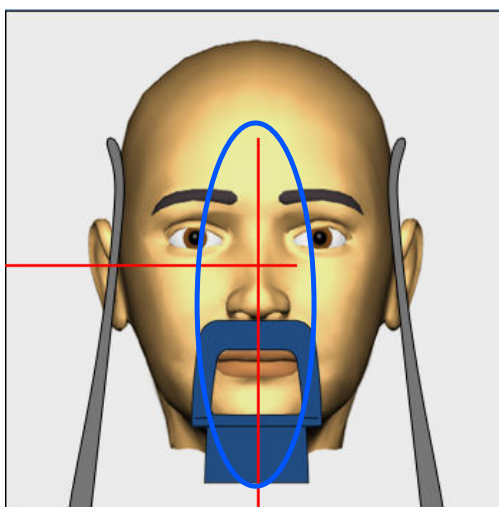


3. Nastavte pacientovu frankfurtskou horizontálu tak, aby se shodovala se světlem frankfurtské horizontály.

Toho lze provést úpravou náklonu pacientovy hlavy zvýšením či snížením rentgenového přístroje pomocí tlačítek pro nastavení výšky. Pacient musí mít narovnaná záda i krk.

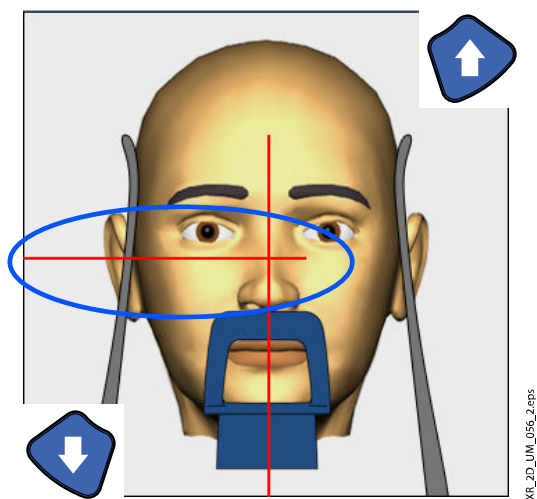


Světlo frankfurtské horizontály je umístěno uvnitř sloupce. Polohu světla lze v případě potřeby upravit. To lze provést otáčením ručního kolečka pod štěrbinou světla.

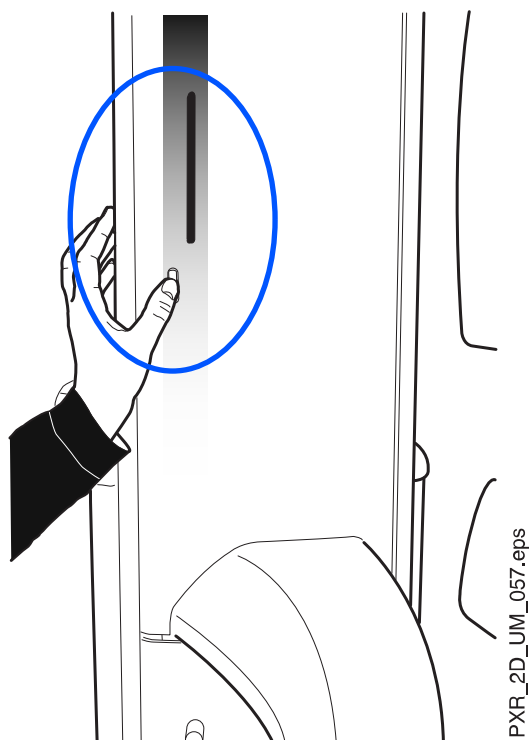

4. Otočte C-rameno o 90 stupňů po směru hodinových ručiček výběrem tlačítka 90°.


Tím získáte lepší výhled pro kontrolu polohy světla TMJ.

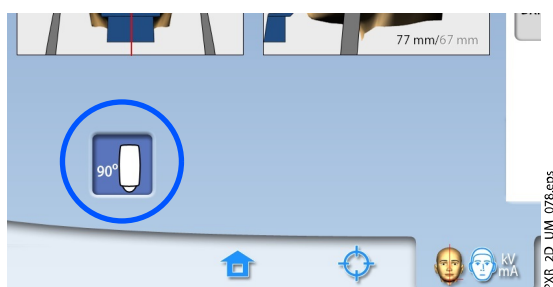

Stiskněte tlačítko ještě jednou, přejete-li si otočit C-rameno zpět do jeho původní polohy.

5. Použijte polohovací joystick pro nastavení světla TMJ.

Světlo TMJ se musí shodovat s pacientovým temporomandibulárním kloubem.

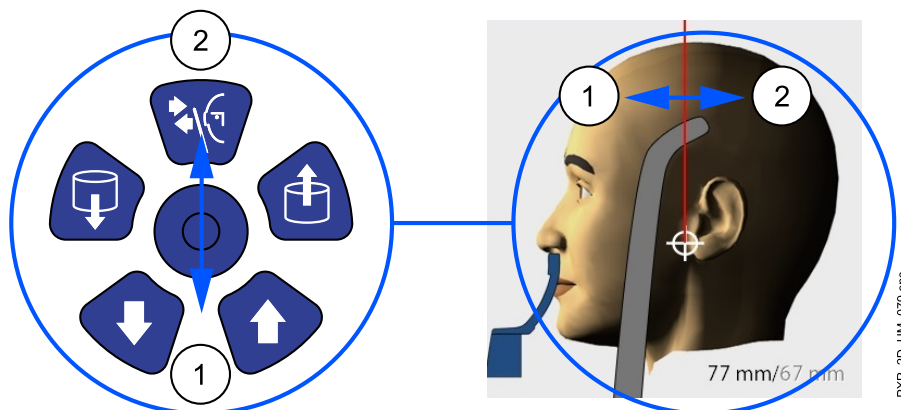

POZNÁMKA

DVOJITÁ EXPOZICE TMJ:

Rentgenový přístroj můžete nastavit tak, aby se snímkovací poloha při pořizování expozice otevřené čelisti (2/2) automaticky posunula vpřed. To lze provést výběrem Settings > Program > 2200 Program Features > 2220 2D TMJ > TMJ 2/2 Shift (Nastavení > Program > 2200 Funkce programu > 2220 2D TMJ > Posun při TMJ 2/2) a nastavit požadovanou hodnotu pomocí symbolů plus a minus (např. 10 mm). Výsledek je zobrazen na dotykové obrazovce (např. 1/2 = 77 mm a 2/2 = 67 mm).

6. Zkontrolujte, zda je světlo frankfurtské horizontály a světlo středosaagitální roviny stále správně umístěné.

Pokud je to nutné, nastavte je znovu.

7.4 Úprava expozičních hodnot pro aktuální expozici

Expoziční hodnoty jsou přednastaveny z výroby, jednotlivě pro každou velikost pacienta a typ programu. Přednastavené hodnoty jsou průměrné a jsou pouze orientační.

POZNÁMKA

Vždy se snažte minimalizovat dávku záření, které bude pacient vystaven.

Následující tabulky uvádí přednastavené expoziční hodnoty.

Tovární nastavení laterální a laterální-PA expozice TMJ

VELIKOST PACIENTA	HODNOTA kV	HODNOTA mA
Dítě (XS)	62	4
Malý dospělý (S)	64	5
Střední dospělý (M)	66	6,3
Velký dospělý (L)	68	8
Nadrozměrný dospělý (XL)	70	10

Tovární nastavení posteroanteriální expozice TMJ

VELIKOST PACIENTA	HODNOTA kV	HODNOTA mA
Dítě (XS)	64	4
Malý dospělý (S)	66	5
Střední dospělý (M)	68	6,3
Velký dospělý (L)	70	8
Nadrozměrný dospělý (XL)	72	10

Úpravu přednastavených expozičních hodnot (kV a mA) lze provést postupem popsaným v části "Úprava expozičních hodnot pro aktuální expozici" na str. 83.


7.5 Pořizování expozice s dvojími TMJ programy**POZNÁMKA**

Ujistěte se, že jste v aplikaci Romexis vybrali správného pacienta a správný expoziční režim.

7.5.1 První expozice – zavřená čelist (1/2)**Kroky**


1. Vyberte symbol radiace nebo tlačítko pro pokračování.

Zatímco se bude rentgenový systém připravovat na expozici, na dotykové obrazovce a expozičním tlačítku budou blikat zelená světla. Jakmile bude rentgenový systém připraven na expozici, tato zelená světla přestanou blikat a začnou svítit soustavně.

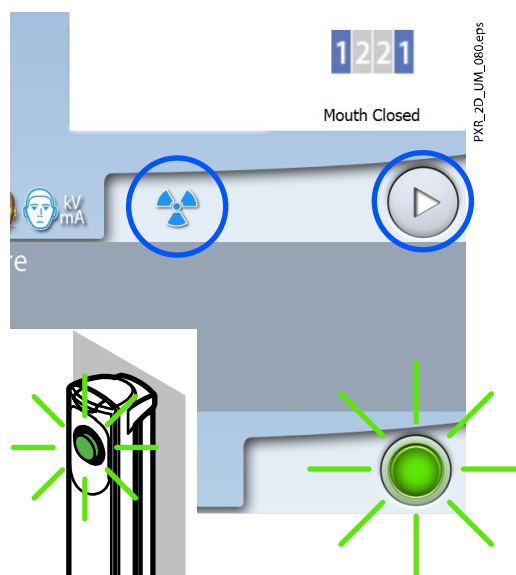

2. Požádejte pacienta, aby se nehýbal.
Uvědomte pacienta, že pořizujete dvojitou expozici a C-rameno jeho hlavu dvakrát obkrouží.
3. Přejděte do stíněného prostoru.
4. Stiskněte a držte expoziční tlačítko po celou dobu trvání první expozice.
C-rameno se otáčí kolem pacientovy hlavy. Během expozice se na expozičním tlačítku a dotykové obrazovce rozsvítí žlutá výstražná světla

varující před radiací a uslyšíte výstražný tón varující před radiací. Kromě toho se na dotykové obrazovce zobrazí také výstražný symbol varující před radiací.

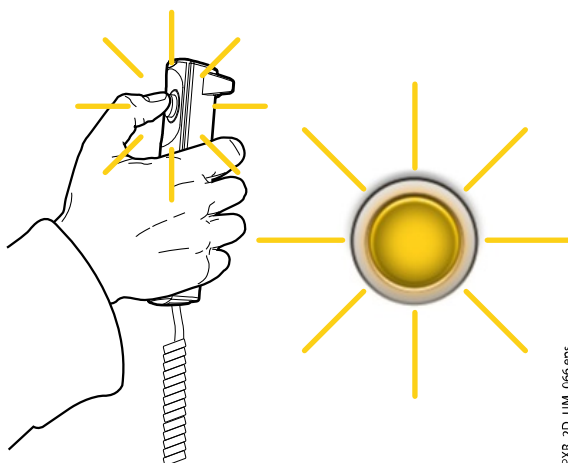


POZNÁMKA

Během expozice udržujte vizuální i sluchový kontakt s pacientem a rentgenovým přístrojem. Pokud by se C-rameno během expozice zastavilo, nebo se nepohybovalo správně, okamžitě uvolněte expoziční tlačítko.

POZNÁMKA


V případě nutnosti lze proces snímkování zastavit po pořízení první expozice stisknutím tlačítka se symbolem červeného kříže.

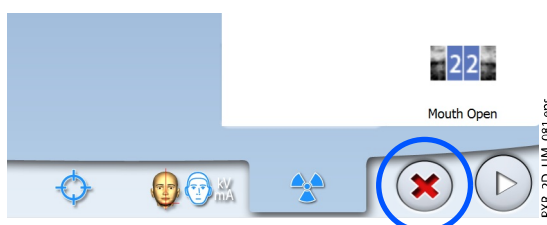

7.5.2 Druhá expozice – otevřená čelist (2/2)


Kroky

- Požádejte pacienta, aby co nejvíce otevřel ústa.
Ujistěte se, že pacient se horním rtem dotýká opěrky brady.

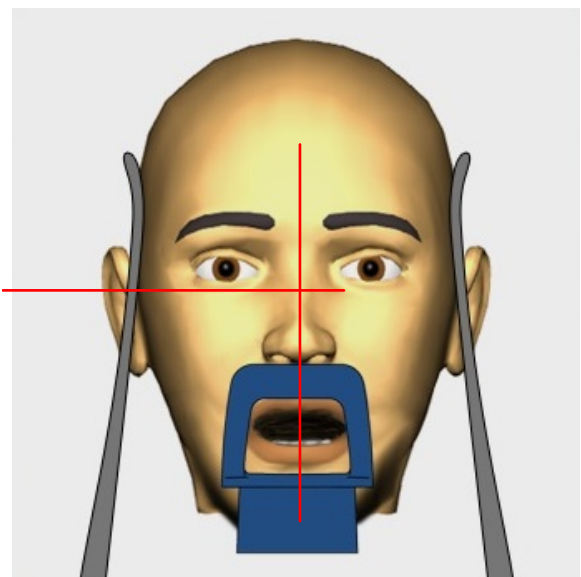


2. Stiskněte tlačítko pro pokračování.

Vyčkejte, než se rentgenový přístroj připraví, tj. dokud nepřestane zelené světlo blikat.

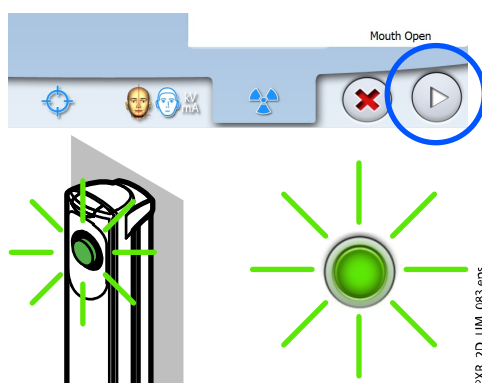


3. Stiskněte a držte expoziční tlačítko po dobu trvání druhé expozice.

C-rameno obkrouží pacientovu hlavu a přístroj pořídí expozici, stejně jako v případě první expozice.

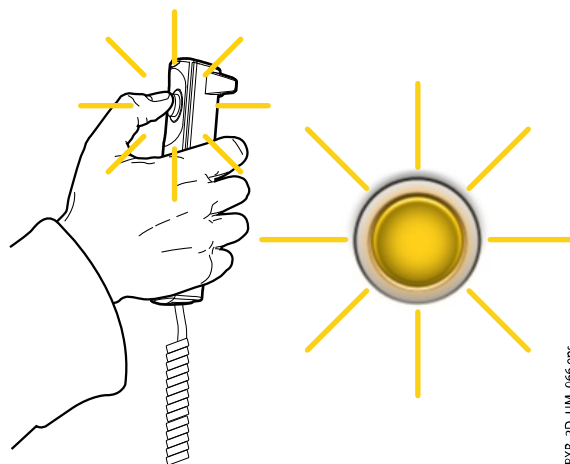

Výsledky

Snímek se zobrazí na obrazovce počítače.

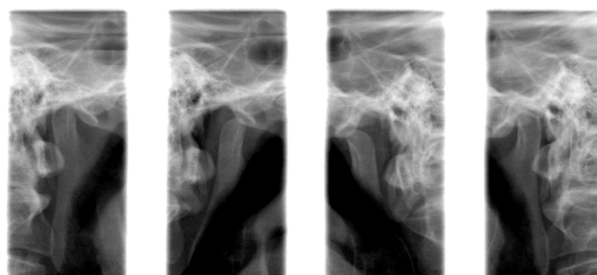

POZNÁMKA

Snímek musí být přijat v aplikaci Romexis.

Co dál

Odved'te pacienta z dosahu rentgenového přístroje.

7.6 Pořizování expozice s tří-úhlovými TMJ programy


O tomto úkolu

POZNÁMKA

Ujistěte se, že jste v aplikaci Romexis vybrali správného pacienta a správný expoziční režim.


Kroky

1. Vyberte symbol radiace nebo tlačítko pro pokračování.

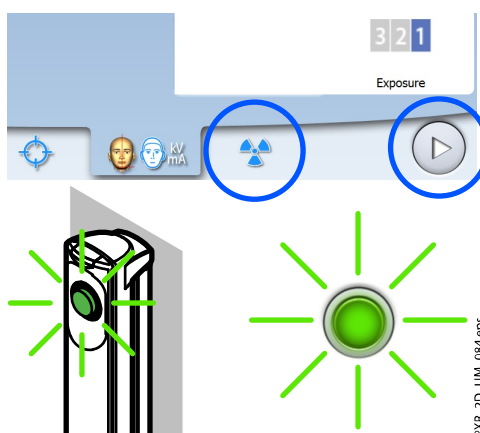

Zatímco se bude rentgenový systém připravovat na expozici, na dotykové obrazovce a expozičním tlačítku budou blikat zelená světla. Jakmile bude rentgenový systém připraven na expozici, tato zelená světla přestanou blikat a začnou svítit soustavně.

2. Požádejte pacienta, aby se nehýbal.
Uvědomte pacienta, že pořizujete trojitou expozici a C-rameno se bude pohybovat během všech tří expozičních cyklů.
3. Přejděte do stíněného prostoru.
4. Stiskněte a držte expoziční tlačítko po dobu trvání expozice.
Během expozice se na expozičním tlačítku a dotykové obrazovce rozsvítí žlutá výstražná světla varující před radiací a uslyšíte výstražný tón varující před radiací.

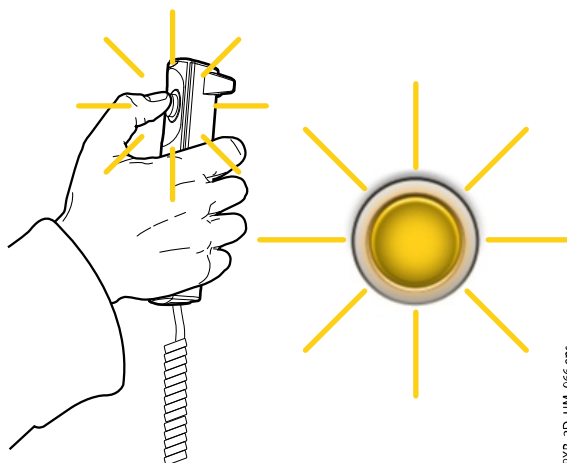

Kromě toho se na dotykové obrazovce zobrazí také výstražný symbol varující před radiací.

POZNÁMKA

Během expozice udržujte vizuální i sluchový kontakt s pacientem a rentgenovým přístrojem. Pokud by se C-rameno během expozice zastavilo, nebo se nepohybovalo správně, okamžitě uvolněte expoziční tlačítko.

Výsledky

Snímek se zobrazí na obrazovce počítače.



POZNÁMKA

Snímek musí být přijat v aplikaci Romexis.

Co dál

Odved'te pacienta z dosahu rentgenového přístroje.


8 Sinus snímkování

Tato procedura produkuje expozici čelistních dutin.

8.1 Před expozicí


Kroky

1. Vložte spánkové opěrky do otvorů podpěrného stolku pacienta.

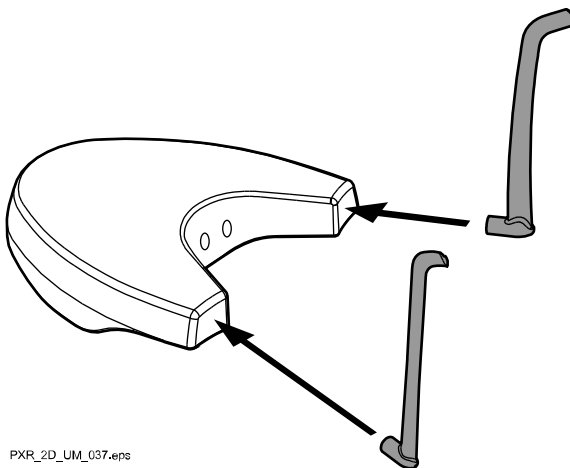


POZNÁMKA

Ujistěte se, že spánkové opěrky vkládáte ve správné orientaci (tj. vypouklou stranu směrem ven, viz obrázek).

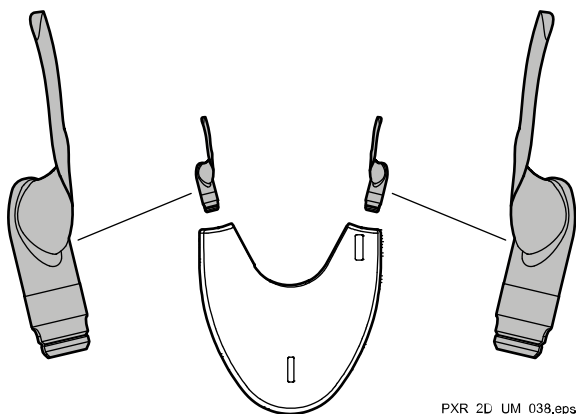

2. Použijte tyto opěrky pro pacienta.

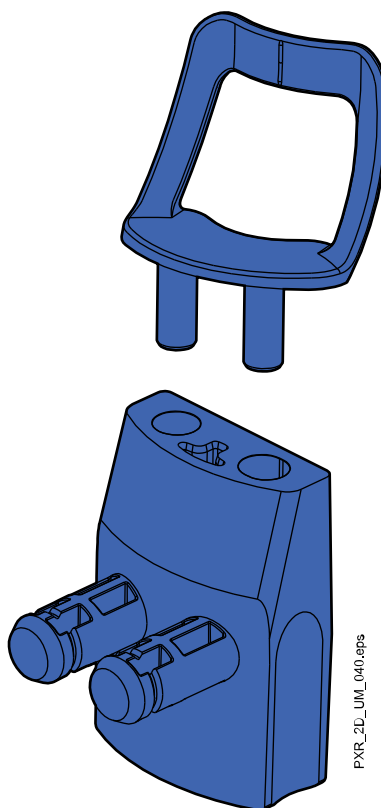


8.2 Výběr nastavení expozice

Obecné informace o provádění a rušení výběru na dotykové obrazovce naleznete v části "Dotyková obrazovka" na str. 14.

8.2.1 Výběr programu

Kroky

1. Vyberte program pro dutiny (2D Dental > Sinus).

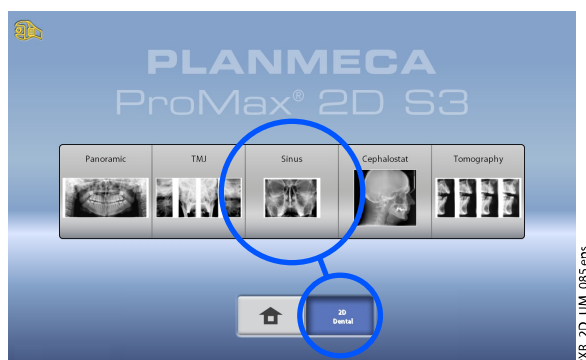


8.2.2 Výběr typu programu

Kroky

1. Vyberte typ programu z:
 - Rozbalovací nabídky na horní straně NEBO

- Levé strany obrazovky

Více podrobností naleznete v části "Programy pro snímkování dutin" na str. 27.

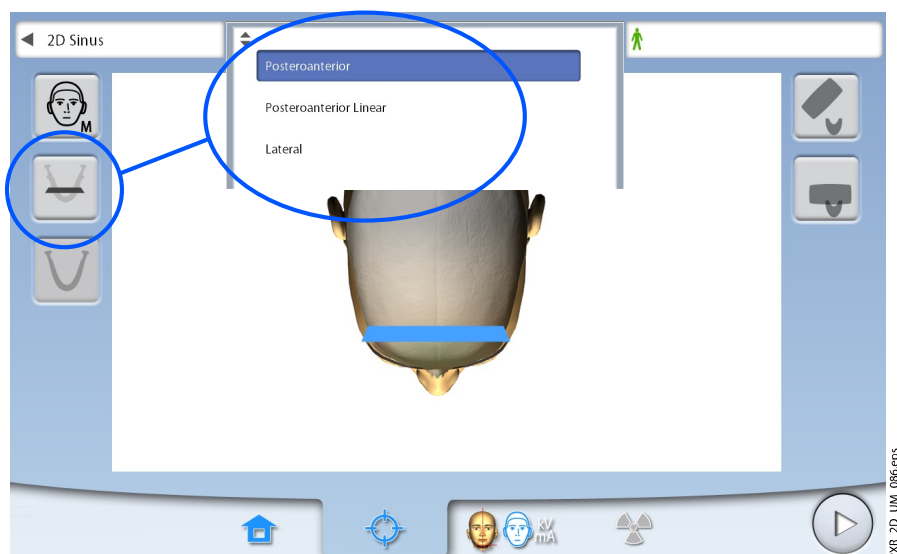

POZNÁMKA

Dostupné možnosti závisí na modelu rentgenového přístroje.


8.3 Výběr velikosti pacienta

Vyberte velikost pacienta postupem popsaným v části "Výběr pacientovy vstupní polohy" na str. 78.

8.4 Výběr strany čelisti pro laterální expozice (rentgenové přístroje Planmeca ProMax 2D S3 a Planmeca ProMax 3D)

Kroky

1. Pomocí tohoto tlačítka můžete vybrat pravou nebo levou stranu čelisti.

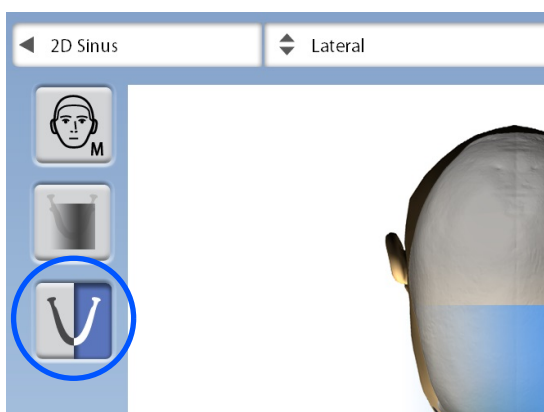

8.5 Polohování pacienta


8.5.1 Výběr pacientovy vstupní polohy

Vyberte pacientovu vstupní polohu podle postupu uvedeného v části "Výběr pacientovy vstupní polohy" na str. 40.


8.5.2 Polohování hlavy pacienta

Kroky

1. Stiskněte tlačítko opěrek spánků a opěrky rozevřete, pokud již nejsou rozevřené.

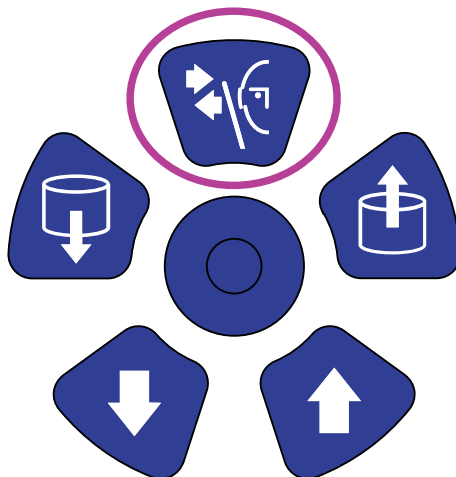

2. Naveďte pacienta k rentgenovému přístroji.
3. Nastavte rentgenový přístroj do výšky odpovídající výšce pacienta.
To lze provést podržením jednoho z tlačítek pro nastavení výšky do té doby, dokud otvor miskové opěrky brady nebude přibližně v rovině s ústí pacienta.


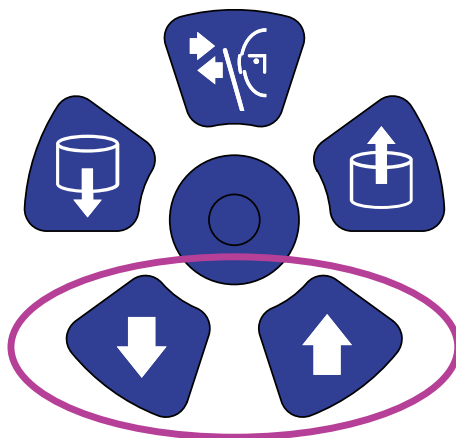


4. Požádejte pacienta, aby pokročil dopředu, uchopil madla, protáhl si a narovnal svá záda i krk a přitlačil rty k opěrce brady.
Pacientův nos musí spočívat na horním okraji opěrky a ústa musí být zavřená.



Na pacientově obličeji se objeví polohovací světla středosaagitální roviny a frankfurtské horizontály. Světla po dvou minutách automaticky zhasnou. Pro jejich okamžité zhasnutí stiskněte polohovací joystick. Pro jejich opětovné rozsvícení udělejte jedno z následujících:

- Stiskněte ruční kolečko na spodní straně opěrného stolku pacienta.
- NEBO
- Stiskněte kterýkoli z ovládacích prvků polohování (tlačítko nebo joystick).

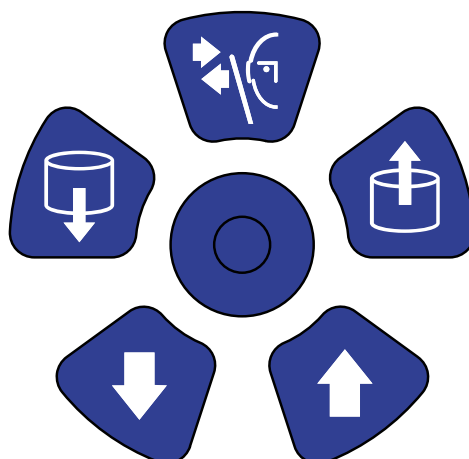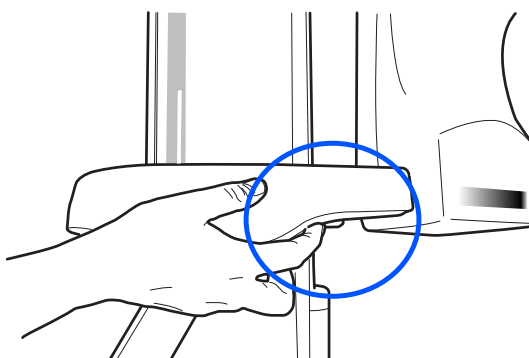

8.5.3 Úprava polohy pacientovy hlavy

O tomto úkolu

Polohovací světla a ilustrace na dotykové obrazovce vám pomohou uvést pacientovu hlavu do správné polohy.


POZNÁMKA

Ilustrace slouží pouze jako obecný návod.

Kroky


1. Pro přechod na další obrazovku vyberte:

- Tento symbol:

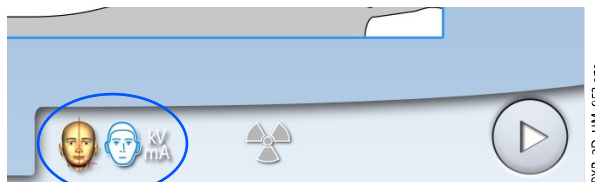


NEBO

- Tlačítko pro pokračování:

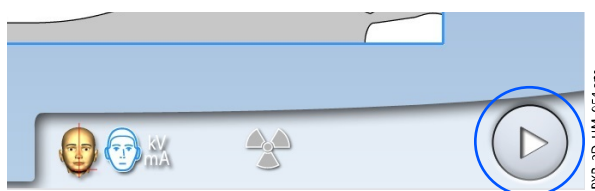


2. Nastavte pacientovu středosagitální rovinu tak, aby se shodovala se světlem středosagitální roviny.

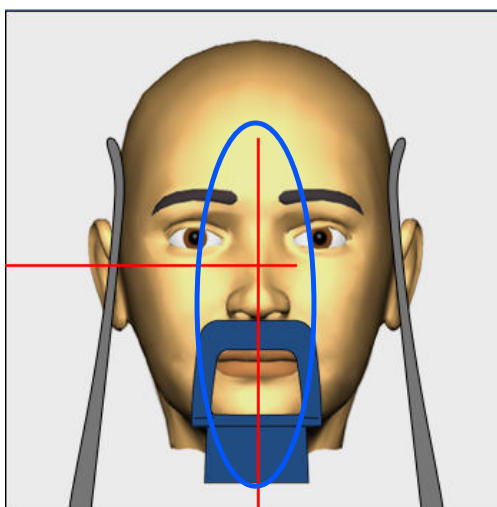

3. Nastavte pacientovu frankfurtskou horizontálu následujícím způsobem.


- **POSTEROANTERIÁLNÍ A LATERÁLNÍ PROGRAMY:**

Nastavte pacientovu frankfurtskou horizontálu tak, aby se shodovala se světlem frankfurtské horizontály. Toho lze provést úpravou náklonu pacientovy hlavy zvýšením či snížením rentgenového přístroje pomocí tlačítek pro nastavení výšky. Pacient musí mít narovnaná záda i krk.

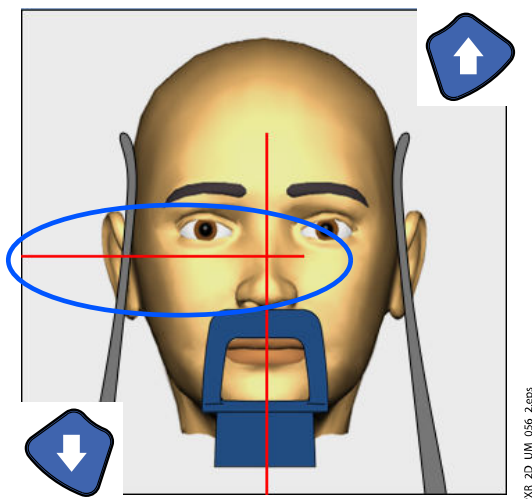


- **LINEÁRNÍ POSTEROANTERIÁLNÍ PROGRAMY:**

Upravte polohu pacientovy hlavy tak, aby byla frankfurtská horizontála nakloněna vzhůru pod úhlem 30 stupňů. Toho lze dosáhnout tak, že pacientovu hlavu zezadu podepřete rukou a s pomocí světla frankfurtské horizontály jako referenční linie upravíte sklon pacientovy hlavy zvednutím či snížením rentgenového přístroje pomocí tlačítek pro nastavení výšky. Pacient musí mít narovnaná záda i krk.

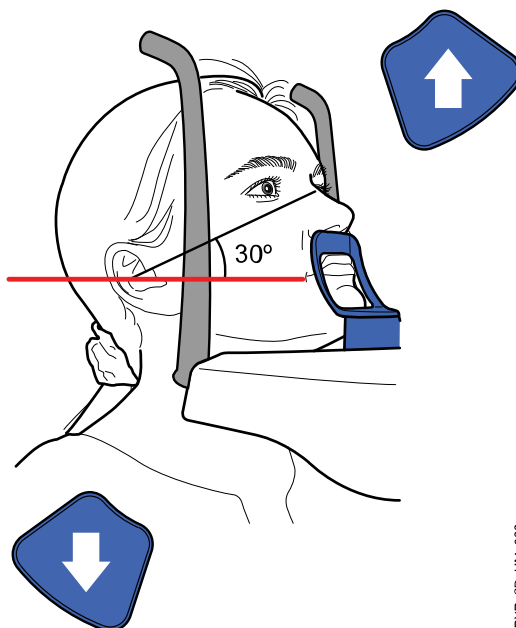

Světlo frankfurtské horizontály je umístěno uvnitř sloupce. Polohu světla lze v případě potřeby upravit. To lze provést otáčením ručního kolečka pod štěrbinou světla.

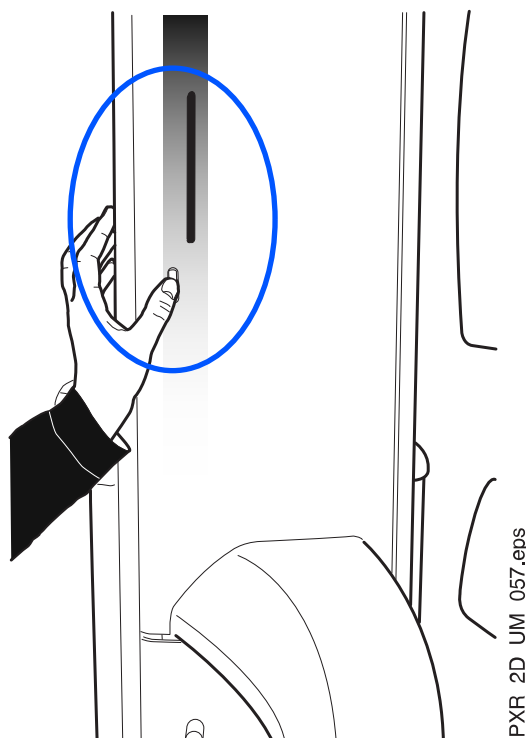

8.6 Úprava expozičních hodnot pro aktuální expozici

Expoziční hodnoty jsou přednastaveny z výroby, jednotlivě pro každou velikost pacienta a typ programu. Přednastavené hodnoty jsou průměrné a jsou pouze orientační.

POZNÁMKA

Vždy se snažte minimalizovat dávku záření, které bude pacient vystaven.

Přednastavené hodnoty expozice jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Tovární nastavení posteroanteriální expozice dutin

VELIKOST PACIENTA	HODNOTA kV	HODNOTA mA
Dítě (XS)	72	4
Malý dospělý (S)	74	5

Tovární nastavení posteroanteriální expozice dutin

VELIKOST PACIENTA	HODNOTA kV	HODNOTA mA
Střední dospělý (M)	76	6,3
Velký dospělý (L)	78	8
Nadrozměrný dospělý (XL)	80	10

Tovární nastavení laterální expozice dutin

VELIKOST PACIENTA	HODNOTA kV	HODNOTA mA
Dítě (XS)	60	4
Malý dospělý (S)	62	4
Střední dospělý (M)	64	4,5
Velký dospělý (L)	66	5
Nadrozměrný dospělý (XL)	68	5

Úpravu přednastavených expozičních hodnot (kV a mA) lze provést postupem popsáním v části "Úpravahodnot snímkování pro aktuální snímkování" na str. 51.


8.7 Snímkování**O tomto úkolu****POZNÁMKA**

Ujistěte se, že jste v aplikaci Romexis vybrali správného pacienta a správný expoziční režim.

Kroky


1. Vyberte symbol radiace nebo tlačítko pro pokračování.

Zatímco se bude rentgenový systém připravovat na expozici, na dotykové obrazovce a expozičním tlačítku budou blikat zelená světla. Jakmile bude rentgenový systém připraven na expozici, tato zelená světla přestanou blikat a začnou svítit soustavně.

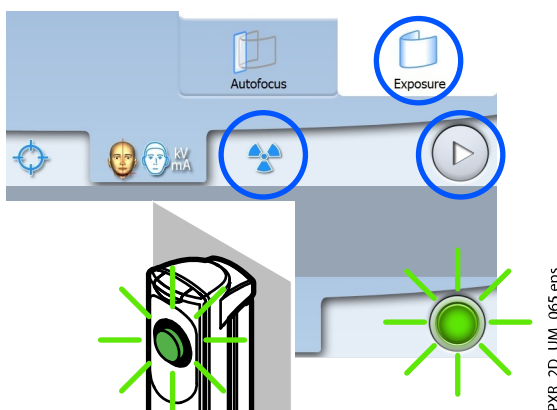

2. Požádejte pacienta, aby se nehýbal.
3. Přejděte do stíněného prostoru.
4. Stiskněte a držte expoziční tlačítko po dobu trvání expozice.

C-rameno se otáčí kolem pacientovy hlavy. Během expozice se na expozičním tlačítku a dotykové obrazovce rozsvítí žlutá výstražná světla varující před radiací a uslyšíte výstražný tón varující před radiací. Kromě toho se na dotykové obrazovce zobrazí také výstražný symbol varující před radiací.

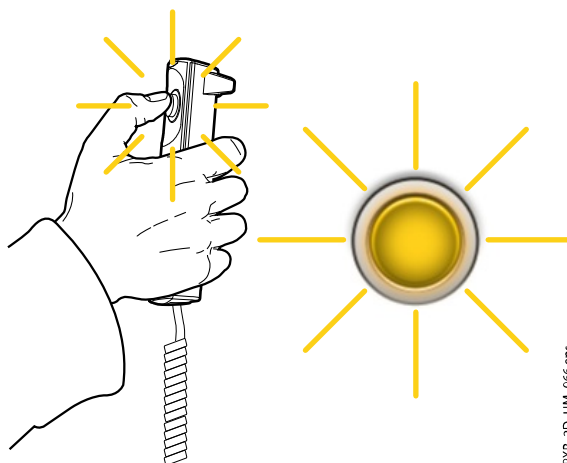

POZNÁMKA

Během expozice udržujte vizuální i sluchový kontakt s pacientem a rentgenovým přístrojem. Pokud by se C-rameno během expozice zastavilo, nebo se nepohybovalo správně, okamžitě uvolněte expoziční tlačítko.

Výsledky

Snímek se zobrazí na obrazovce počítače.



POZNÁMKA

Snímek musí být přijat v aplikaci Romexis.

Co dál

Odved'te pacienta z dosahu rentgenového přístroje.


9 Nastavení

POZNÁMKA

Některá nastavení lze použít k ovlivnění provozu přístroje. Nikdy nepoužívejte funkce, které dokonale neznáte.

POZNÁMKA

Obsah jednotlivých zobrazení závisí na konfiguraci přístroje. Zde uvedená zobrazení jsou pouze ilustrativní.

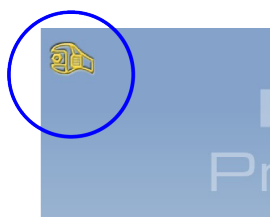


Pro vstup do nabídky nastavení vyberte symbol nastavení na hlavní obrazovce.

Nastavení, která má uživatel možnost upravovat:

- Uživatel
- Program
- About (O přístroji)

Nastavení, která smí zadávat pouze servisní pracovník (vyžadováno heslo):

- Technical (Technická nastavení)

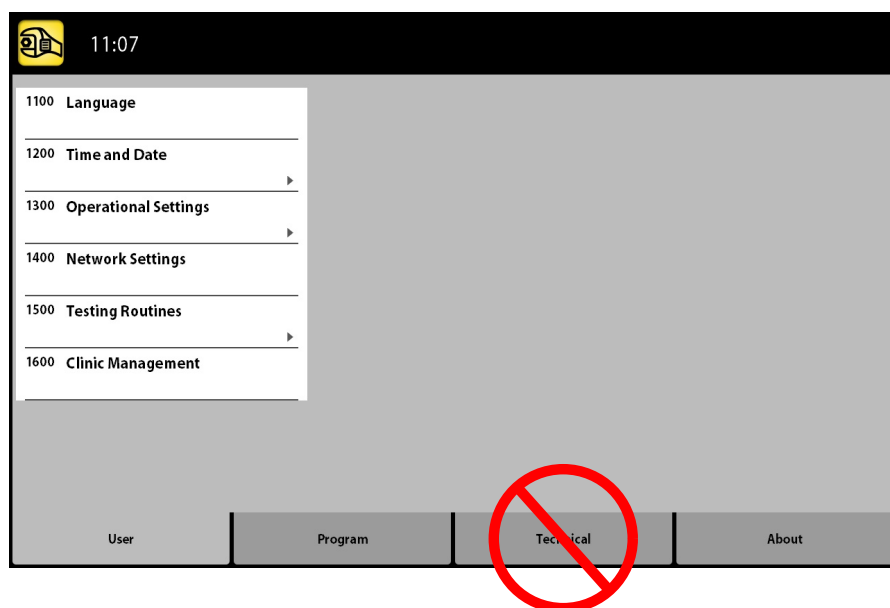

Pro návrat do hlavní obrazovky vyberte symbol nastavení v levém horním rohu.

9.1 Uživatelská nastavení

9.1.1 Jazyk (1100)

O tomto úkolu

Pro změnu lokalizace následujte tyto kroky:


Kroky

1. Vyberte User > 1100 Language (Uživatel > 1100 Jazyk).
2. Vyberte požadovaný jazyk.

Dostupné jazyky:

- Angličtina
- Čínština (zjednodušená)
- Čínština (tradiční)
- Dánština
- Nizozemština
- Finština
- Francouzština
- Němčina
- Italština
- Japonština
- Korejšťina
- Norština
- Polština
- Ruština
- Španělština
- Švédština
- Turečtina

3. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

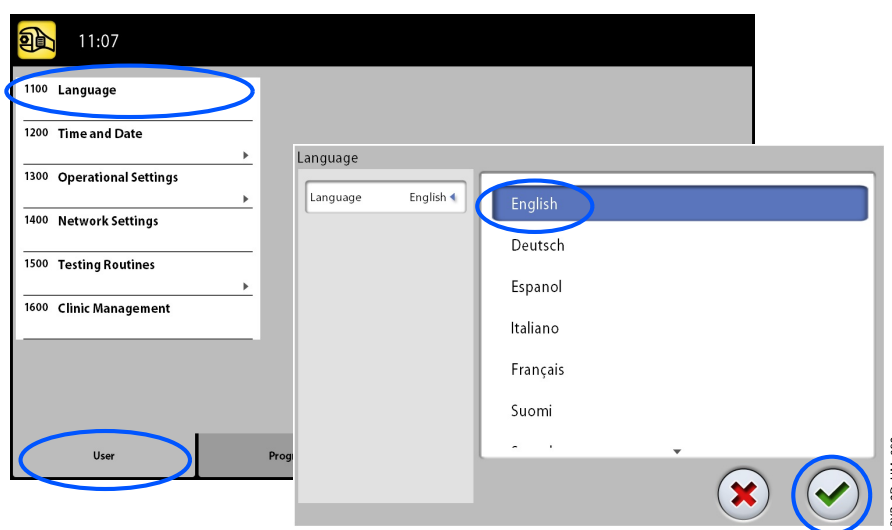

9.1.2 Datum a čas (1200)

9.1.2.1 Formát zobrazení času


O tomto úkolu

Následujícím postupem nastavíte formát zobrazení času.

Kroky

1. Vyberte User > 1200 Time and Date > 1210 Set System Time and Time / Date Display Format > Time Display Format (Uživatel > 1200 Datum a čas > 1210 Nastavení systémového času a formátu zobrazení času/data > Formát zobrazení času).
2. Vyberte požadovaný formát zobrazení času.

3. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

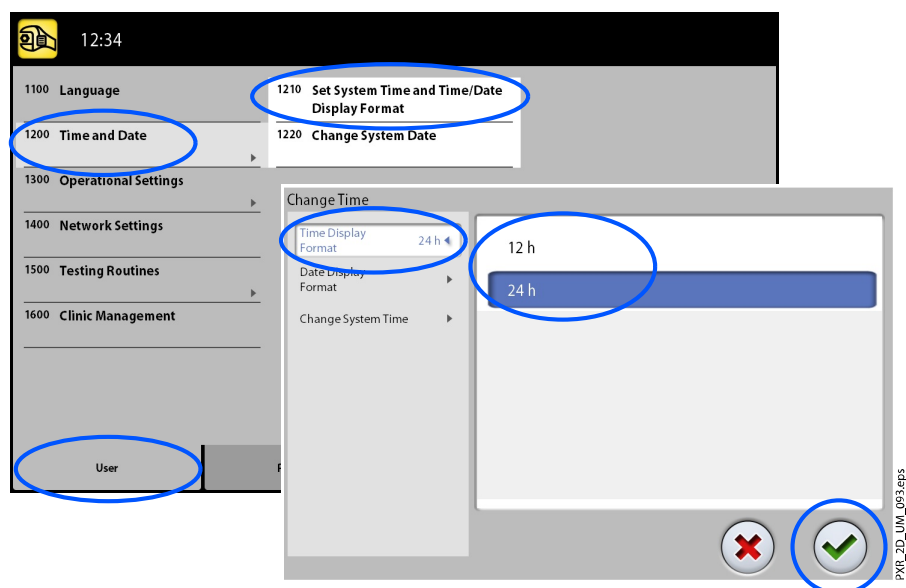


9.1.2.2 Nastavení formátu zobrazení data

O tomto úkolu

Následujícím postupem nastavíte formát zobrazení data.

Kroky

1. Vyberte User > 1200 Time and Date > 1210 Set System Time and Time/Date Display Format > Time Display Format (Uživatel > 1200 Datum a čas > 1210 Nastavení systémového času a formátu zobrazení času/data > Formát zobrazení data).
2. Vyberte požadovaný formát zobrazení času.
3. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

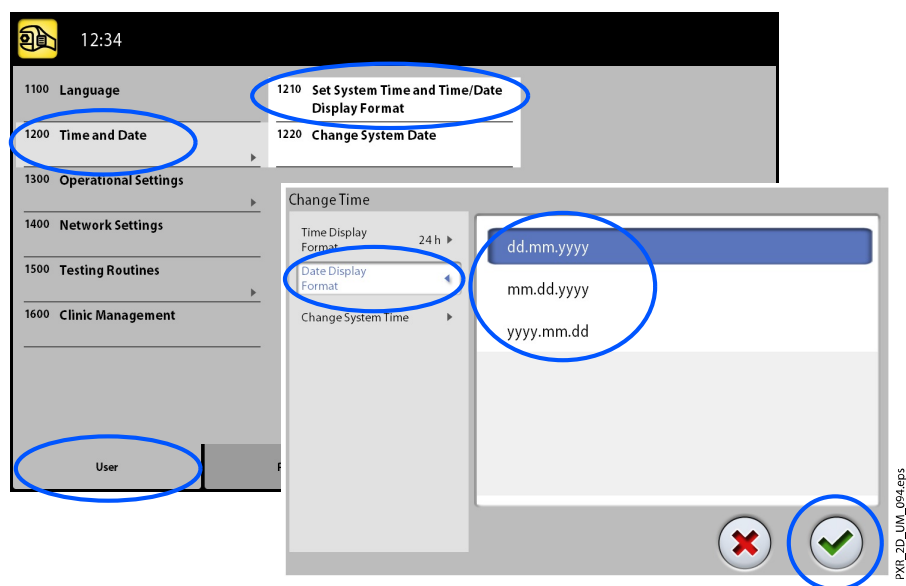

9.1.2.3 Nastavení času

O tomto úkolu


Následujícím postupem nastavíte čas.

Kroky

1. Vyberte User > 1200 Time and Date > 1210 Set System Time and Time / Date Display Format > Time Display Format (Uživatel > 1200 Datum a čas > 1210 Nastavení systémového času a formátu zobrazení času/data > Změnit systémový čas).
2. Použijte tlačítka plus a mínus pro změnu času.
3. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

POZNÁMKA

Výchozí nastavená hodnota času odpovídá místnímu času výrobní linky. Před použitím rentgenového přístroje nastavte čas na správnou hodnotu.

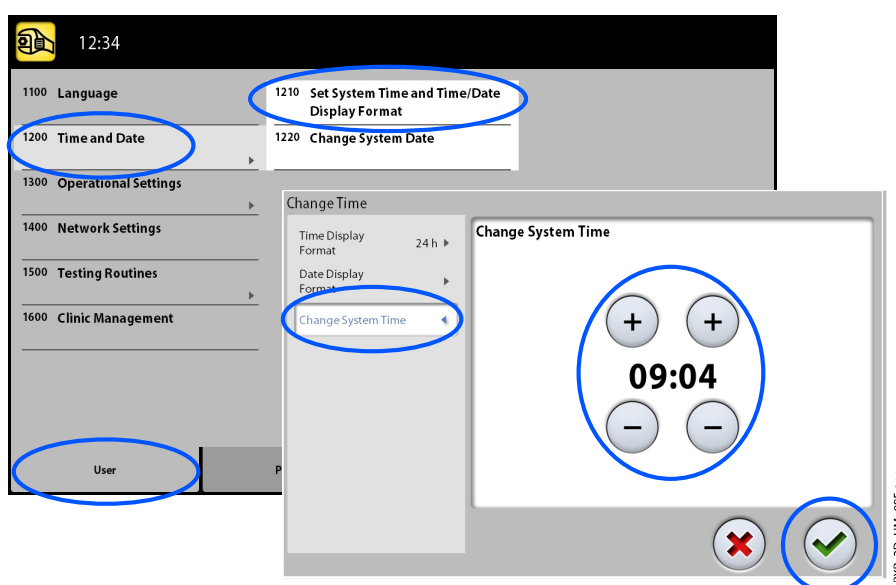

9.1.2.4 Nastavení data


O tomto úkolu

Následujícím postupem nastavíte datum.

Kroky

1. Vyberte User > 1200 Time and Date > 1220 Change System Date (Uživatel > 1200 Datum a čas > 1220 Změnit systémové datum).
2. Vyberte den nebo použijte tlačítka šipek pro změnu měsíce (jednoduché šipky) či roku (dvojitě šipky).

3. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

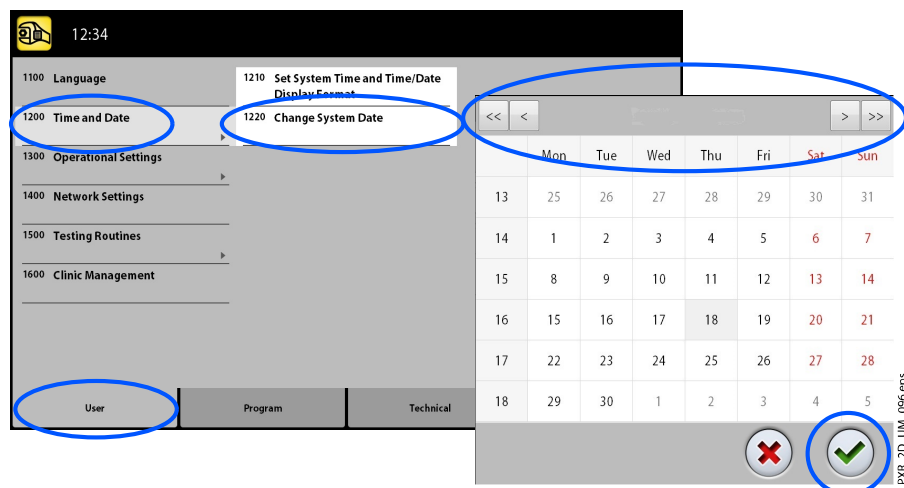

9.1.3 Provozní nastavení (1300)

9.1.3.1 Výběr režimu

O tomto úkolu


Následujícím postupem vyberete režim.

Kroky

1. Vyberte User > 1300 Operational Settings > 1310 Use Mode (Uživatel > 1300 Provozní nastavení > 1310 Režim použití).
2. Vyberte požadovaný režim.

V režimu Demo Mode (Demonstrační režim) můžete procvičovat nebo předvádět funkce rentgenového přístroje bez radiace i bez připojení k PC.

3. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

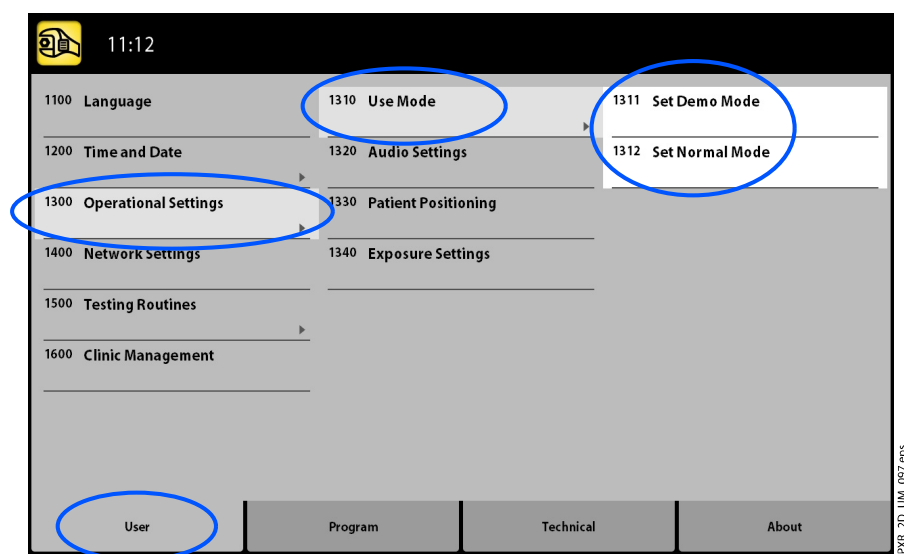


9.1.3.2 Správa nastavení zvuku

O tomto úkolu

Pro správu nastavení zvuku následujte tyto kroky:

Kroky

1. Vyberte User > 1300 Operational Settings > 1320 Audio Settings (Uživatel > 1300 Provozní nastavení > 1320 Nastavení zvuku).
2. Vyberte:
 - Alarm Volume (Hlasitost alarmu)
Toto nastavení upravuje hlasitost tónu varujícího před radiací. Použijte tlačítko plus nebo minus pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.
 - Touch Volume (Hlasitost zpětné vazby)
Toto nastavení upravuje hlasitost zvukového signálu, který se ozývá při každém výběru prostřednictvím dotykové obrazovky. Použijte tlačítko plus nebo minus pro zvýšení nebo snížení hlasitosti. Nechcete-li tuto funkci používat, nastavte úroveň hlasitosti na hodnotu 0 %.
3. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

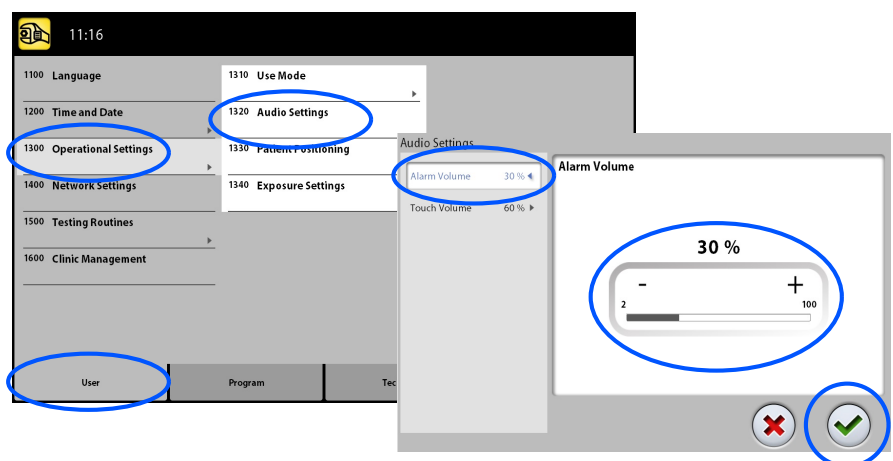

9.1.3.3 Správa nastavení procesu polohování pacienta

O tomto úkolu

Pro správu nastavení procesu polohování pacienta následujte tyto kroky.


Kroky

1. Vyberte User > 1300 Operational Settings > 1330 Patient Positioning (Uživatel > 1300 Provozní nastavení > 1330 Polohování pacienta).

2. Zapněte nebo vypněte možnost(i) nastavením hodnoty ON nebo OFF:

- Side Entry (Boční vstup)

Vypněte (hodnota OFF) tuto možnost, pokud si nepřejete používat otevřenou (s plným výhledem) vstupní polohu pacienta. To může být nezbytné v případě, kdy nedostatek prostoru znemožňuje pohyb C-ramene směrem vzad.

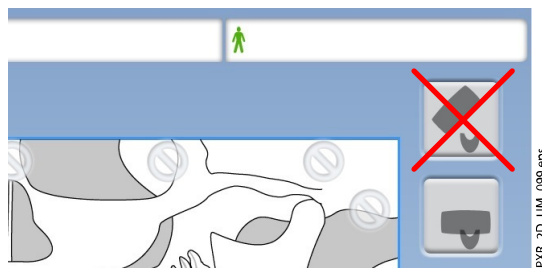**POZNÁMKA**

Rentgenové přístroje Planmeca ProMax 2D S2 nabízejí pouze jednu pacientovu vstupní polohu. A to uzavřenou vstupní polohu pacienta s C-ramenem umístěným okolo spánkových opěrek.

- Midsagittal and Frankfort Lights in Tomo (Středosagitální a Frankfortova světla při tomografii)

Zapněte (hodnota ON) tuto možnost, pokud si přejete používat světla středosagitální roviny a frankfurtské horizontály během pořizování 2D tomografie nebo 3D expozice.


- Temple Supports (Spánkové opěrky)

Vypněte (hodnota OFF) tuto možnost, pokud si nepřejete používat spánkové opěrky.

- Return C-arm Automatically (Automatický návrat C-ramene)

Zapněte (hodnota ON) tuto možnost, pokud si přejete nastavit rentgenový přístroj tak, aby se C-rameno na konci expozičního cyklu automaticky navracelo do své výchozí polohy. Automatická funkce však pracuje pouze v případě, že expoziční tlačítko bylo stlačeno během celé expozice.

3. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

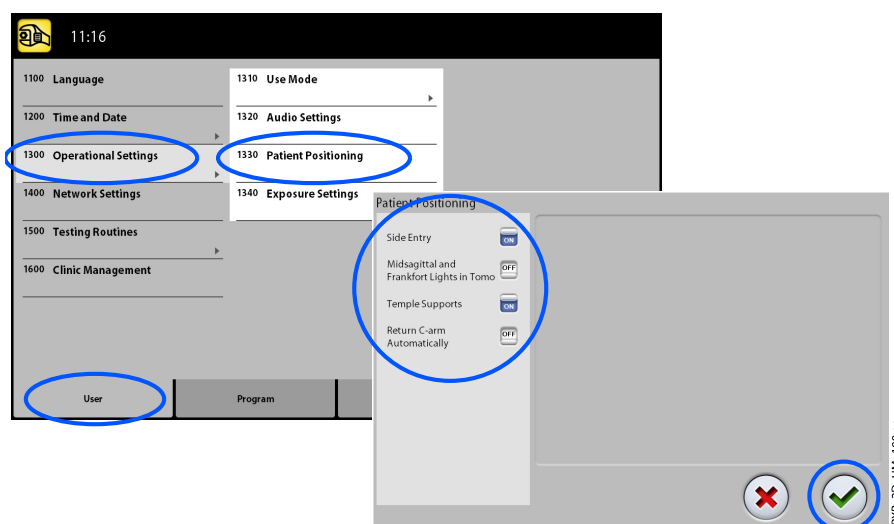

9.1.3.4 Správa nastavení expozice


O tomto úkolu

Pro správu nastavení expozice následujte kroky uvedené níže.


Kroky

1. Vyberte User > 1300 Operational Settings > 1340 Exposure Settings (Uživatel > 1300 Provozní nastavení > 1340 Nastavení expozice).
2. Vyberte:
 - **Panoramatický systém**
3D rentgenové přístroje umožňují pro pořizování 2D expozic používat buďto 3D snímač nebo snímač Dimax. Vyberte buďto Dimax nebo SmartPan (3D snímač) systém a změňte snímač podle postupu uvedeného v části "Připojení a odpojení senzoru" na str. 30.
 - **Continuous Exposure Indicator (Soustavný indikátor expozice)**
Zapněte (hodnota ON) tuto možnost, pokud si přejete nastavit rentgenový přístroj tak, aby žlutá výstražná světla varující před radiací svítila během pořizování expozice nepřetržitě (namísto blikání).

Upozorňujeme, že toto nastavení ovlivňuje veškerá indikační světla, kterými je daný rentgenový přístroj vybaven (indikační světlo na ručním expozičním tlačítku i veškerých případných nástěnných expozičních tlačítkách a také vzdálený expoziční maják).
 - **Nastavení snímané oblasti cefalostatu**
Vyberte výchozí oblast pro cefalometrický snímek, samostatně pro laterální projekce a pro posteroanteriální (PA)/anteroposteriální (AP) projekce.

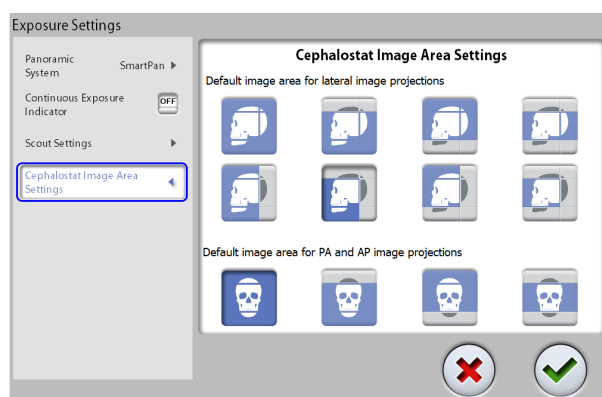

3. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

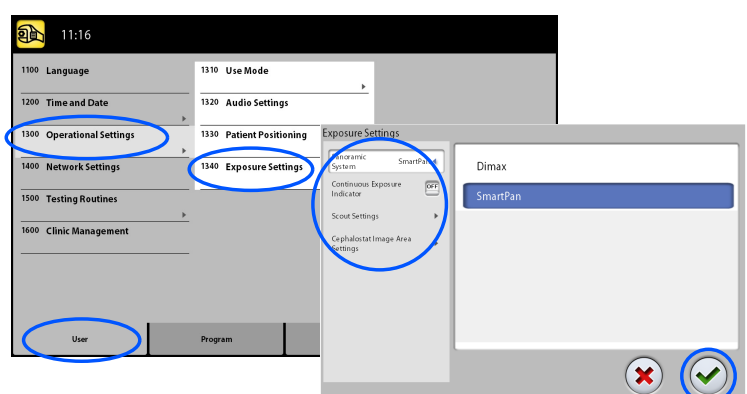


9.1.4 Nastavení sítě (1400)

O tomto úkolu

Následujícím postupem zobrazíte nastavení sítě.

Kroky

1. Vyberte User > 1400 Network Settings (Uživatel > 1400 Nastavení sítě).
2. Vyberte, které položky nastavení sítě si přejete zobrazit.
3. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

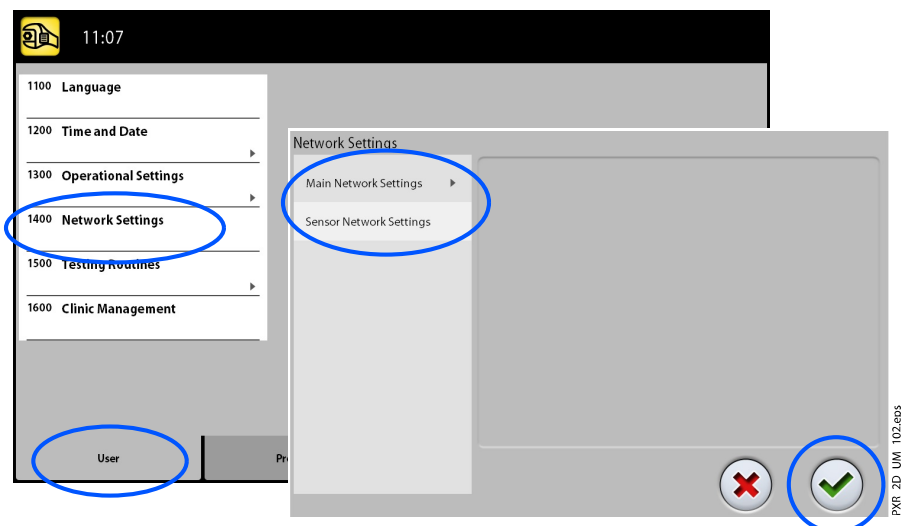

POZNÁMKA

Nastavení sítě smí měnit jen servisní technik nebo místní správce.

9.1.5 Zkušební procedury (1500)

9.1.5.1 Pořízení zkušební expozice


O tomto úkolu

Následujícím postupem pořídíte zkušební expozici.

Kroky

1. Vyberte User > 1500 Testing Routines > 1510 Test Exposure (Uživatel > 1500 Zkušební postupy > 1510 Zkušební expozice).
2. Použijte tlačítka plus a mínus pro nastavení požadovaných expozičních hodnot.
3. Vyberte tlačítko SET.
4. Přejděte do stíněného prostoru.
5. Stiskněte a držte expoziční tlačítko po dobu trvání expozice.
C-rameno se při pořizování zkušební expozice nebude hýbat.

6. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

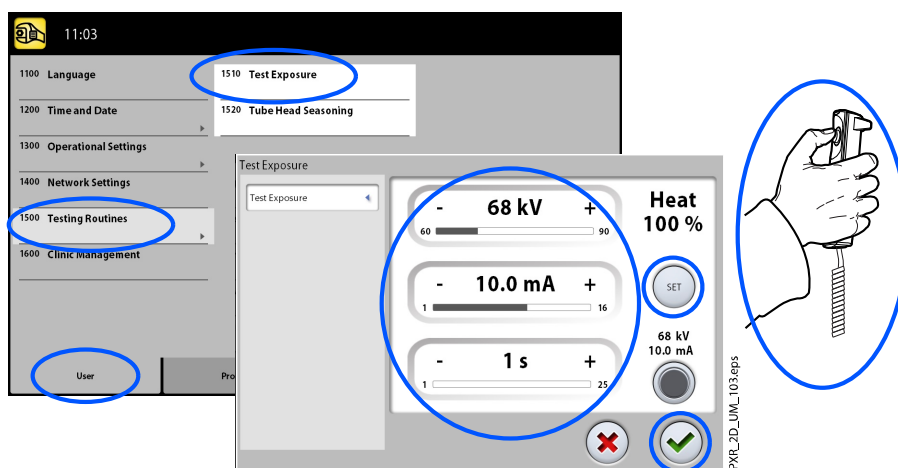

9.1.5.2 Postup přehřátí rentgenové hlavice

Kroky

1. Vyberte User > 1500 Testing Routines > 1520 Tube Head Seasoning (Uživatel > 1500 Zkušební postupy > 1520 Přehřátí rentgenové hlavice).

Tato volba vám umožní spustit proces přehřátí rentgenové lampy, tj. proces přípravy rentgenové hlavice. To je nezbytné vždy, když rentgenový přístroj nebyl používán po dobu jednoho týdne nebo déle a/nebo v případě výskytu chybové zprávy E332 (Silné probíjení napříč rentgenovou lampou).

2. Vyberte tlačítko **Start**.
3. Přejděte do stíněného prostoru.
4. Až se zobrazí slovo **Ready (Připraveno)**, stiskněte expoziční tlačítko.

Můžete stisknout a držet expoziční tlačítko po celou dobu procesu, případně palec z expozičního tlačítka sejmout po zobrazení slova **Wait (Čekajte)**. Poznamenejme, že proces přehřátí zabere několik minut. Po úspěšném dokončení procesu se zobrazí zpráva **OK**.

5. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.



POZNÁMKA

Zobrazí-li se po úspěšném procesu předeřhání chybová zpráva E332 (Silné probíjení napříč rentgenovou lampou) znovu, kontaktujte servisního technika a požádejte o asistenci.

9.1.6 Správa kliniky (1600)

Vyberte User > 1600 Clinic Management (Uživatel > 1600 Správa kliniky) pro zobrazení nastavení sítě modulu Clinic Management (Správa kliniky) aplikace Romexis.

POZNÁMKA

Nastavení smí měnit jen servisní technik nebo místní správce.

9.2 Nastavení programů**9.2.1 Programy (2100)****9.2.1.1 Zapínání a vypínání programů****O tomto úkolu**

Následujícím postupem provedete zapnutí nebo vypnutí programů.

Kroky

1. Vyberte Program > 2100 Programs (Program > 2100 Programy).
2. Vyberte skupinu programu (např. 2D Panoramic).
3. Nastavte stav typu programu (např. Interproximal) na hodnotu ON (Zapnuto) nebo OFF (Vypnuto).
4. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

POZNÁMKA

Tato funkce je dostupná pro ty programy, které byly aktivovány v nabídce 2300 Licences (2300 Licence).

9.2.1.2 Trvalá úprava přednastavených expozičních hodnot**O tomto úkolu**

Pro trvalou změnu přednastavených expozičních hodnot následujte níže uvedené kroky.

Kroky

1. Vyberte Program > 2100 Programs (Program > 2100 Programy).
2. Vyberte programovou skupinu (např. 2110 2D Panoramic — 2D Panoramatický).
3. Vyberte typ programu (např. Interproximal — Mezizubní).
4. Vyberte expoziční hodnoty, které si přejete upravit (např. 66 kV / 9 mA pro pacienty s velikostí M).
 - 2D tomografické programy:
V kombinovaných programech (průřezový + podélný) lze upravit pouze průřezovou expoziční hodnotu.



- 3D rentgenové přístroje:

V případě použití obou snímačů (Dimax a 3D) pro pořizování 2D expozic zajistěte, aby byl panoramatický systém nastaven na možnost, jenž si přejete upravit (Dimax nebo SmartPan), prostřednictvím nabídky 1340.

- 3D rentgenové přístroje:

U 2D panoramatických programů s 3D snímačem (2D Panoramic / SmartPan) můžete vybrat také tlačítko MultiView, pokud si přejete upravit přednastavené hodnoty režimu snímkování MultiView.

- 3D rentgenové přístroje:

U 3D programů jsou expoziční hodnoty určeny odděleně pro jednotlivá rozlišení snímků. Nedostupná rozlišení snímků mají svá tlačítka zobrazena v tlumených barvách. Vyberte také tlačítko ULD (Ultra nízká dávka), pokud si přejete upravit přednastavené hodnoty funkce ULD.

5. Použijte tlačítka plus a mínus pro nastavení požadovaných expozičních hodnot.
6. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.
7. Dle potřeby postup opakujte pro další typy programů, velikostí pacientů nebo rozlišení snímků (3D).
8. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.



POZNÁMKA

Vždy se snažte minimalizovat dávku záření, které bude pacient vystaven.

POZNÁMKA

Expoziční hodnoty můžete vrátit na přednastavené hodnoty z výroby (tj. přepsat nastavení, které jste provedli Vy sami) výběrem možnosti Program > 2500 Reset to Factory Defaults (Program > 2500 Obnovit tovární nastavení).

POZNÁMKA

Dočasnou úpravu přednastavených expozičních hodnot lze provést postupem popsáním v části "Úprava hodnot snímkování pro aktuální snímkování" na str. 51.

9.2.2 Funkce programu (2200)


O tomto úkolu

Pro správu funkcí programu následujte níže uvedené kroky.

Kroky

1. Pro správu nastavení programu vyberte Program > 2200 Program Features (Program > 2200 Funkce programu).

Podrobnosti ohledně jednotlivých nastavení naleznete v části věnované dané funkci.

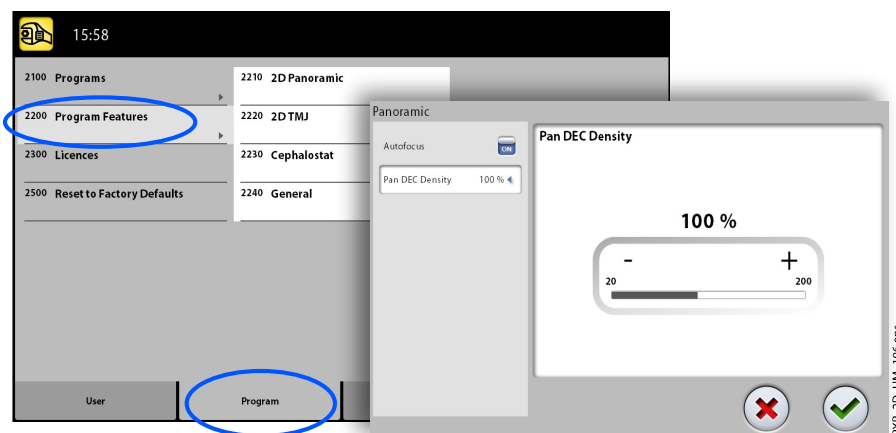

9.2.3 Licence (2300)


O tomto úkolu

Pro aktivaci programové licence následujte kroky popsané níže.

Kroky

1. Vyberte Program > 2300 Licences (Program > 2300 Licence).
2. Vyberte licenci, kterou si přejete aktivovat.
 - SmartPan (Základní 2D panoramatické, temporomandibulární (TMJ) a dutinové programy pomocí 3D snímače.)
 - Horizontal and Vertical Segmenting (Horizontální a vertikální segmentace. Snížená expoziční oblast pro 2D panoramatické programy.)
 - Bitewing Panoramic Program (Skutečný extraorální bitewingový program.)
 - Advanced Panoramic Programs (Pokročilé panoramatické programy. Přídavné 2D panoramatické, temporomandibulární (TMJ) a dutinové programy.)
 - 2D Tomography (2D tomografické programy, jen pro Planmeca ProMax 2D)
 - Panoramic DEC (Dynamické řízení expozice pro 2D panoramatické programy se snímačem Dimax.)
 - Cephalometric DEC (Dynamické řízení expozice pro 2D kefalometrické programy se snímačem Dimax.)
 - 2D Views for 3D (2D zobrazení pro 3D. LAT, PA a LAT-PA zobrazení pro 3D programy.)

- 3D Model Scan (3D sken modelu. 3D programy pro otisk a sádrový odlitek.)
 - 3D Endodontic Imaging Mode (Endodontické rozlišení snímků pro 3D snímky malých objemů.)
 - Protokol Braces (Program 3D Braces, jen pro Planmeca ProMax 3D Classic)
 - Extended Volume (Rozšířený objem 3D snímků pro program 3D Teeth, jen pro Planmeca ProMax 3D Classic)
 - ProTouch Desktop (Virtuální ovládací panel umožňující pořizování expozic.)
 - CALM (Algoritmus pro korekci vlivu pacientova pohybu pro 3D programy.)
 - ULD (Ultra nízká dávka pro 3D programy, licence dostupná jen pro Planmeca ProMax 3D Classic)
 - Autofocus (Autofokus pro 2D panoramatické programy, licence dostupná jen pro Planmeca ProMax 3D Classic)
 - 3D Advanced FOVs (Další 3D programy a výšky objemu, licence dostupná jen pro Planmeca ProMax 3D Classic)
3. Zadejte licenční kód, který jste pro tuto licenci na tomto rentgenovém přístroji obdrželi.
 4. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.
 5. Postup dle potřeby opakujte pro další programové licence.
 6. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

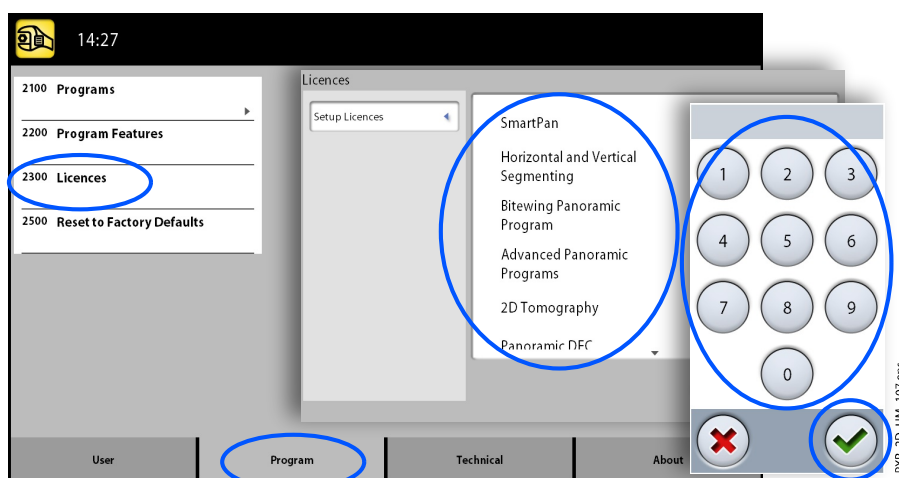

9.2.4 Obnova továrního nastavení (2500)

O tomto úkolu

Pro obnovení továrního nastavení následujte kroky popsané níže.


Kroky

1. Vyberte Program > 2500 Reset to Factory Defaults (Program > 2500 Obnova továrního nastavení). Tato funkce obnoví expoziční hodnoty

do přednastaveného stavu z výroby (tj. přepíše nastavení, které jste prostřednictvím nabídky Programs (2100) provedli Vy sami).

Přednastavené expoziční hodnoty jsou uvedeny v části „Úprava expozičních hodnot pro aktuální expozici“.

2. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

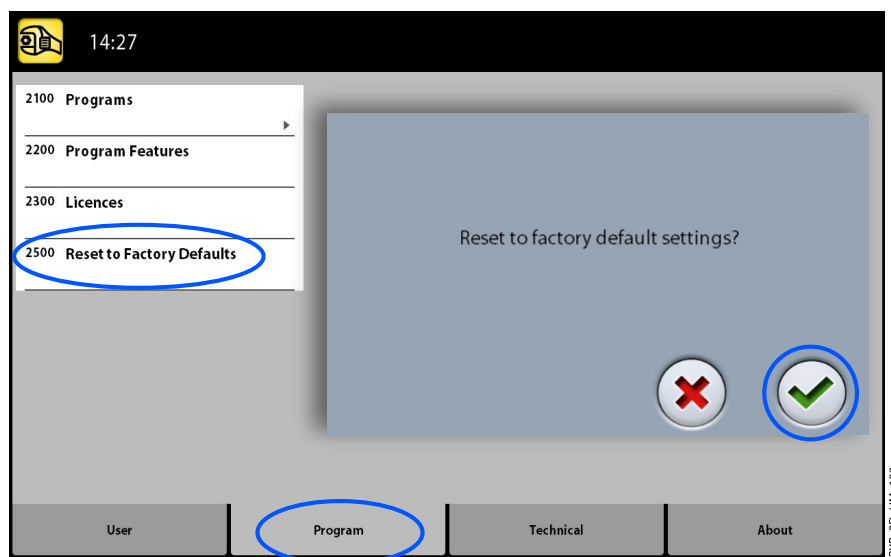

9.3 Karta About (O přístroji)


9.3.1 Informace o součástech (4100)

Pro zobrazení informací o součástech přístroje:

Pro zobrazení konfigurace či verze softwaru rentgenového přístroje vyberte About > 4100 Component Information > Show Component Information (O Přístroji > 4100 Informace o součástech > Zobrazit informace o součástech).

Pro zobrazení informací o sestavení softwaru:

Pro zobrazení informací o sestavení softwaru vyberte About > 4100 Component Information > Show Detailed Build Info (O Přístroji > 4100 Informace o součástech > Zobrazit podrobnosti o sestavení).

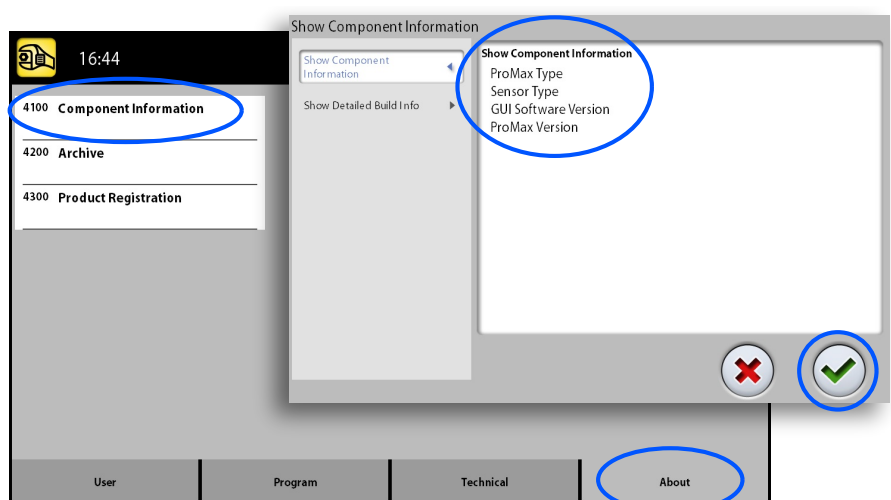

9.3.2 Archiv (4200)

Pro zobrazení historie chyb:

Pro zobrazení seznamu chybových zpráv, které rentgenový přístroj vytvořil, vyberte About > 4200 Archive > Error History (O přístroji > 4200 Archiv > Historie chyb). Chyby jsou zobrazeny v chronologickém pořadí, kde nejaktuálnější chybová zpráva bude vždy první odshora.

Pro zobrazení expozičních statistik:

Pro zobrazení statistických údajů o rentgenovém přístroji vyberte About > 4200 Archive > Exposure Statistics (O přístroji > 4200 Archiv > Expoziční statistiky).

9.3.3 Registrace produktu (4300)

O tomto úkolu


Následujícím postupem registrujete rentgenový přístroj na internetových stránkách společnosti Planmeca.

Kroky

1. Vyberte About > 4300 Product Registration (O produktu > 4300 Registrace produktu).
2. Proveďte jeden z následujících kroků:
 - Na obrazovce je zobrazen QR kód. Máte-li ve svém mobilním zařízení (např. smartphone) nainstalovanou aplikaci pro čtení QR kódů, spusťte ji a podržte své zařízení ve stabilní poloze tak, aby byl QR kód udržován ve vyznačené čtecí oblasti. Internetový prohlížeč načte z QR kódu a otevře stránku pro registraci produktu.

NEBO

- Přejděte na stránku registrace produktů společnosti Planmeca na adrese www.planmeca.com/register.
3. Postupujte podle pokynů na stránce registrace.
Nezapomeňte, že při zadávání sériového čísla rentgenového přístroje musíte zadat všechna písmena uvedená na začátku čísla.
 4. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

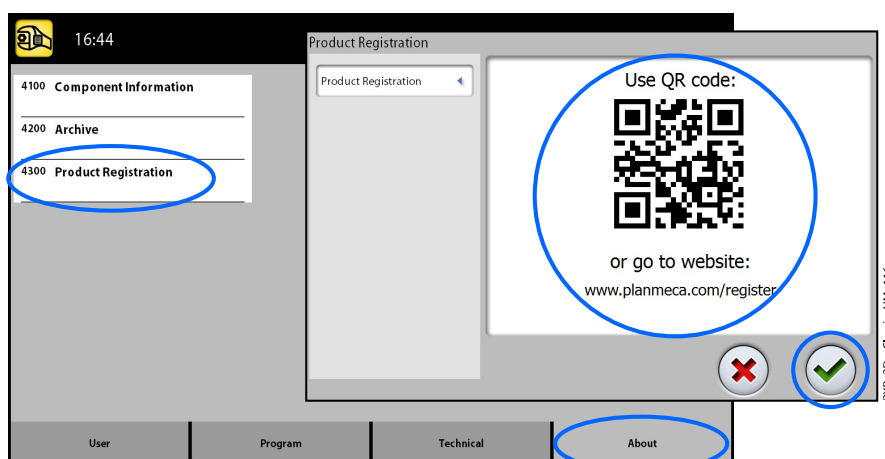

10 Zprávy nápovědy



Rentgenový přístroj je vybaven funkcí automatické kontroly, která monitoruje provoz přístroje. Pokud systém odhalí provozní chybu, na dotykové obrazovce se zobrazí pomocná zpráva (např. H101).



Dokud není pomocná zpráva z dotykové obrazovky odstraněna, rentgenový přístroj nepřijímá žádné příkazy uživatele. Odstraňte zprávu dotykem zeleného symbolu zatržítka.

Následující seznam obsahuje veškeré pomocné zprávy, které se Vám mohou zobrazit, v číselném pořadí.


Kód	Vysvětlení		Poznámky
H101	Expoziční tlačítko	Expoziční tlačítko bylo uvolněno před dokončením expozice.	Odvedte pacienta od rentgenového přístroje, než začnete hýbat s C-ramenem. Stiskněte a držte expoziční tlačítko po celou dobu trvání expozice.
H102		Expoziční tlačítko je zablokované nebo došlo ke zkratu v jeho kabelu.	Uvolněte expoziční tlačítko. Obrat'te se na svého servisního technika, potřebujete-li provést výměnu expozičního tlačítka.
H103	PC aplikace ProTouch	PC aplikace ProTouch musí být ukončena.	Restartujte aplikaci.
H105	Nouzový vypínač	Byl stisknut nouzový vypínač.	Všechny pohyby přístroje jsou zablokovány, není generováno žádné záření. Odvedte pacienta z dosahu rentgenového přístroje. V tom případě uvolněte tlačítko nouzového zastavení a obnovte tak normální provoz.
H110	Údržba zařízení	Nadešlo datum vaší příští naplánované údržby zařízení.	Kontaktujte prosím svého servisního technika a domluvte si servisní prohlídku.
H112	Kolimátor	Zkontrolujte nastavení polohy panoramatického X-kolimátoru.	Zkontrolujte nastavení kolimátoru.
H113		Zkontrolujte nastavení šířky panoramatického X-kolimátoru.	Zkontrolujte nastavení kolimátoru.
H114	DEC	Selhání během zavádění DEC kalibrace.	Zkontrolujte připojení snímače.
H115		DEC přijímá přílišné množství radiace.	Upravte expoziční hodnoty.
H116		DEC přijímá nedostatečné množství radiace.	Upravte expoziční hodnoty.
H120	Předplatné	Blíží se konec platnosti licence s předplatným.	Obnovte prosím své předplatné, pokud si nepřejete o dostupné funkce přijít.

Kód	Vysvětlení		Poznámky
H121		Licence s předplatným vypršela.	Některé funkce již nebudou dostupné.
H127	CEPH	Přílišná doba kefalometrické expozice s dynamickým řízením expozice (DEC).	
H130	Bezpečnostní oblast pacienta	Zjištěn problém s bezpečnostní oblastí pacienta.	Zkontrolujte nastavení skenu a vrstvy.
H131		Problém s bezpečnostní oblastí pacienta v tomografickém řezu 1.	Zkontrolujte nastavení skenu a vrstvy.
H132		Problém s bezpečnostní oblastí pacienta v tomografickém řezu 2.	Zkontrolujte nastavení skenu a vrstvy.
H133		Problém s bezpečnostní oblastí pacienta v tomografickém řezu 3.	Zkontrolujte nastavení skenu a vrstvy.
H134		Problém s bezpečnostní oblastí pacienta v tomografickém řezu 4.	Zkontrolujte nastavení skenu a vrstvy.
H142	Vertikální pohyb	Vertikální pohyb není možný, protože došlo k uvážnutí jednoho (či více) ovládacího tlačítka polohování nebo polohovacího joysticku.	Se sloupem nehýbejte, dokud veškeré případné překážky neodstraníte.
H144		Vertikální pohyb není možný, protože došlo k uvážnutí jednoho (či více) ovládacího tlačítka polohování.	Uvolněte dané tlačítko/ joystick.
H148		Vertikální pohyb není možný. Podpěrný stolek pacienta je umístěn příliš vysoko.	Stiskněte tlačítko pro snížení rentgenového přístroje a přesuňte podpěrný stolek pacienta do nižší polohy.
H149		Vertikální pohyb byl zastaven z důvodu nedostatku prostoru pro další snížení C-ramene.	Než budete pokračovat, odstraňte veškeré překážky.
H150		Vertikální pohyb byl zastaven z důvodu nedostatku prostoru pro další snížení podpěrného stolku pacienta.	Než budete pokračovat, odstraňte veškeré překážky.
H151	Síťové napětí	Síťové napětí bylo během expozice příliš nízké.	Expozice byla přerušena. Požádejte o pomoc servisního technika.
H152		Síťové napětí je příliš nízké.	Expozice není možná. Požádejte o pomoc servisního technika.
H161	Teplota	Teplota rentgenky je příliš vysoká.	Počkejte několik minut, než rentgenka vychladne.
H162		Teplota zdvižného motoru je příliš vysoká.	Počkejte několik minut, než zdvihový motor vychladne.
H163		Teplota rentgenky je příliš vysoká. Před kontrolou svazku prosím vyčkejte, než se rentgenová hlavice dostatečně ochladí.	Před kontrolou svazku vyčkejte, než se rentgenová hlavice dostatečně ochladí.

Kód	Vysvětlení		Poznámky
H165		Teplota rentgenové hlavy je příliš vysoká pro zvolené expoziční hodnoty.	Počkejte několik minut, než rentgenka vychladne.
H166		Maximální energetická úroveň rentgenové hlavy byla překročena.	Čekejte, dokud se rentgenová hlava v průběhu několika minut neochladí, nebo použijte nižší expoziční hodnoty.
H170	Zprávy související s uživatelem	Nesprávný licenční kód.	Ověřte licenční kód.
H171		Snímač není řádně připojen k C-rameni.	Připojte a/nebo zajistěte polohu snímače.
H172		Snímač není řádně spojen s kefalostatem.	Připojte a/nebo zajistěte polohu snímače.
H175		Zvolený program v aplikaci Romexis je v rozporu se zvoleným programem rentgenového přístroje.	Vyberte v aplikaci Romexis jiný expoziční mód.
H180		Volba programu v PC je v rozporu se zvoleným programem rentgenového přístroje	
H181		Proces snímání byl zrušen ze strany aplikace Romexis.	
H182		Vypršení maximálního času odezvy během přenosu obrazových dat.	Expozice byla přerušena. Požádejte o pomoc servisního technika.
H183		Připojení snímač není pro zvolený program vhodný.	Použijte jiný snímač.
H184		Odpojte 3D snímač.	
H185		3D snímač není řádně připojen.	Připojte a/nebo zajistěte polohu snímače.
H186		3D sensor nemá určenou IP adresu.	
H187		Problém během přenosu obrazových dat.	Expozice byla přerušena. Požádejte o pomoc servisního technika.
H189		Došlo k interakci s dotykovou obrazovkou během pořizování expozice.	Expozice byla přerušena.
H190		Chybný unikátní identifikátor (UID) komunikačního protokolu!	Zkuste pokus opakovat, v případě přetrvávajícího problému kontaktujte technickou podporu.
H191		Chybný stav komunikačního protokolu!	Zkuste pokus opakovat, v případě přetrvávajícího problému kontaktujte technickou podporu.

Kód	Vysvětlení		Poznámky
H192		Příkazová fronta je plná!	Zkuste pokus opakovat, v případě přetrvávajícího problému kontaktujte technickou podporu.
H193		Neplatné nastavení skenu.	Zkuste pokus opakovat, případně požádejte o pomoc svého servisního technika.
H194		Spojení s rentgenem nebylo navázáno!	Provoz v samostatném režimu.
H195		Vypršel limit prodlevy požadavku při čekání na odpověď rentgenového přístroje!	Zkuste pokus opakovat, v případě přetrvávajícího problému kontaktujte technickou podporu.
H196		Neshoda verzí komunikačních rozhraní!	Aktualizujte software rentgenového přístroje.
H197		Chyba při čtení z paměti EEPROM!	Zkuste pokus opakovat, v případě přetrvávajícího problému kontaktujte technickou podporu.
H198	Nekompatibilní komponenty	U rekonstrukčního PC nebyla detekována grafická karta!	Zkuste restartovat rekonstrukční PC, v případě přetrvávajícího problému kontaktujte technickou podporu.
H199		PC pro 3D rekonstrukci nepodporuje algoritmus CALM	Aktualizujte PC pro 3D rekonstrukci nebo deaktivujte licenci funkce CALM. Požádejte o pomoc servisního technika.

11 Chybové zprávy

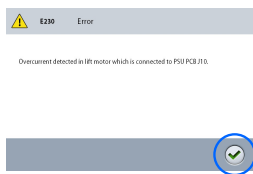

POZNÁMKA

V případě výskytu chybové zprávy kontaktujte servisního technika.

Rentgenový přístroj je vybaven funkcí automatické kontroly, která monitoruje provoz přístroje. Pokud systém odhalí technickou závadu, na dotykové obrazovce se zobrazí chybová zpráva (např. E201).

Chybová zpráva znamená, že v přístroji nastala chyba, která musí být před další expozicí odstraněna. Dokud není chybová zpráva z dotykové obrazovky odstraněna, rentgenový přístroj od uživatele nebude přijímat žádné příkazy. Odvedte pacienta z dosahu rentgenového přístroje. Poté zprávu odstraňte stisknutím symbolu zeleného zatržítka.

12 Čištění a dezinfekce

Informace o čisticích a dezinfekčních prostředcích schválených společností Planmeca najdete v dokumentu *Dezinfekční prostředky schválené společností Planmeca* (30025870) . Dokument najdete v [Databázi materiálů](#) společnosti Planmeca .

POZNÁMKA

Před čištěním nebo dezinfekcí přístroj vypněte.

POZNÁMKA

Používejte čisticí prostředky a povrchové dezinfekce schválené výrobcem. Produkty jsou zde rozděleny do kategorií jako čisticí nebo dezinfekční prostředky podle informací od jejich výrobců.

POZNÁMKA

Postupujte podle pokynů výrobce čisticího prostředku, dezinfekčního prostředku a autoklávu.

POZNÁMKA

PRO SPREJE, KAPALINY A PĚNY:

Neaplikujte spreje, kapaliny a pěny přímo na povrchy. Naneste je v malém množství na čistý měkký hadřík a otřete jím povrch.

Pokud se do systému dostane sprej, kapalina či pěna, kontaktujte servisního technika.

POZNÁMKA

Rentgenové přístroje Planmeca ProMax 3D:


Přečtěte si návod k použití pro 3D snímkování.

12.1 Opěrky pacienta, madla pro pacienta a dotyková obrazovka

Po každém pacientovi otřete tyto části za použití povrchové dezinfekce schválené výrobcem.


V případě potřeby použijte čisticí prostředek schválený výrobcem k čištění skvrn a znečištění.

- Panoramatické opěrky pacienta

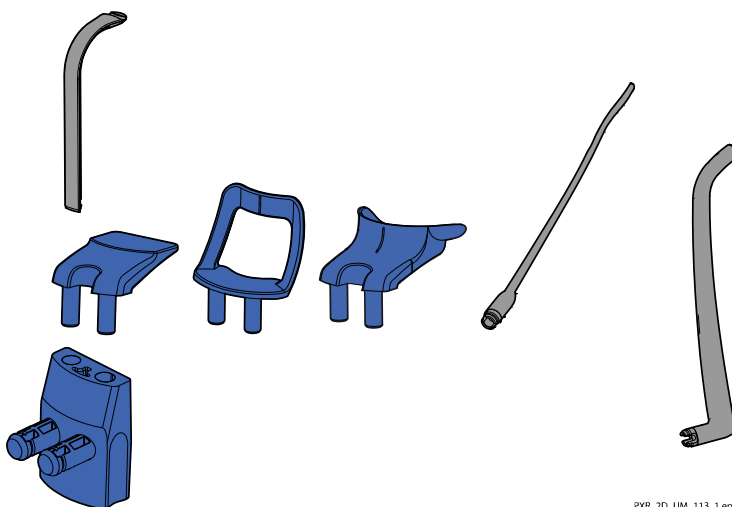


PXR_2D_UM_113_1.eps


- Kefalometrické opěrky pacienta

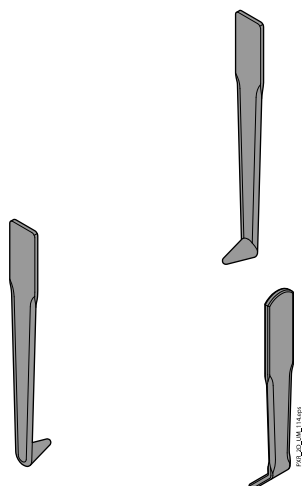

- Madla pro pacienta

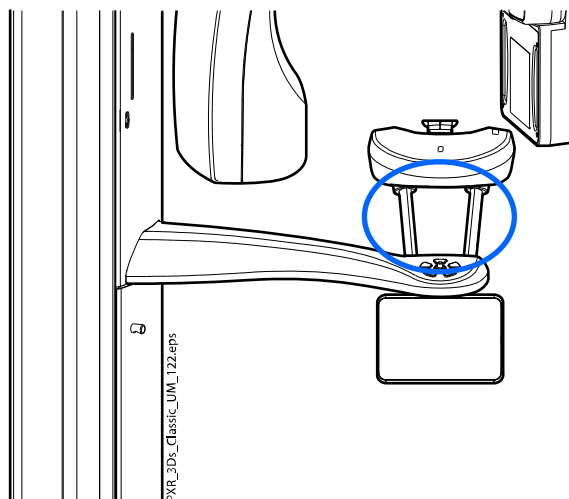


- Dotyková obrazovka

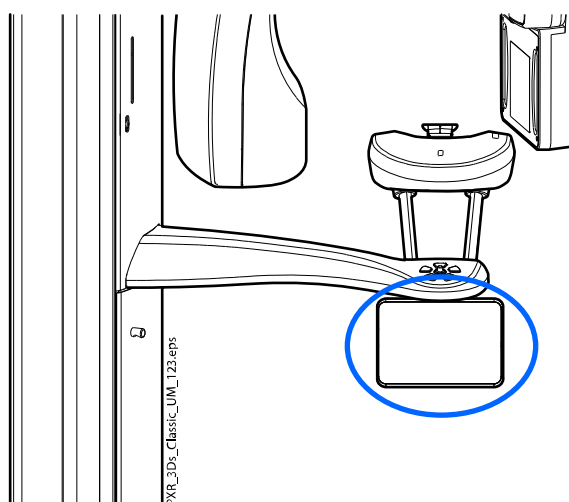


12.2 Ostatní povrchy

Ostatní povrchy pravidelně otírejte dezinfekčním prostředkem na povrchy schváleným výrobcem.

V případě potřeby použijte čistící prostředek schválený výrobcem k čištění skvrn a znečištění.

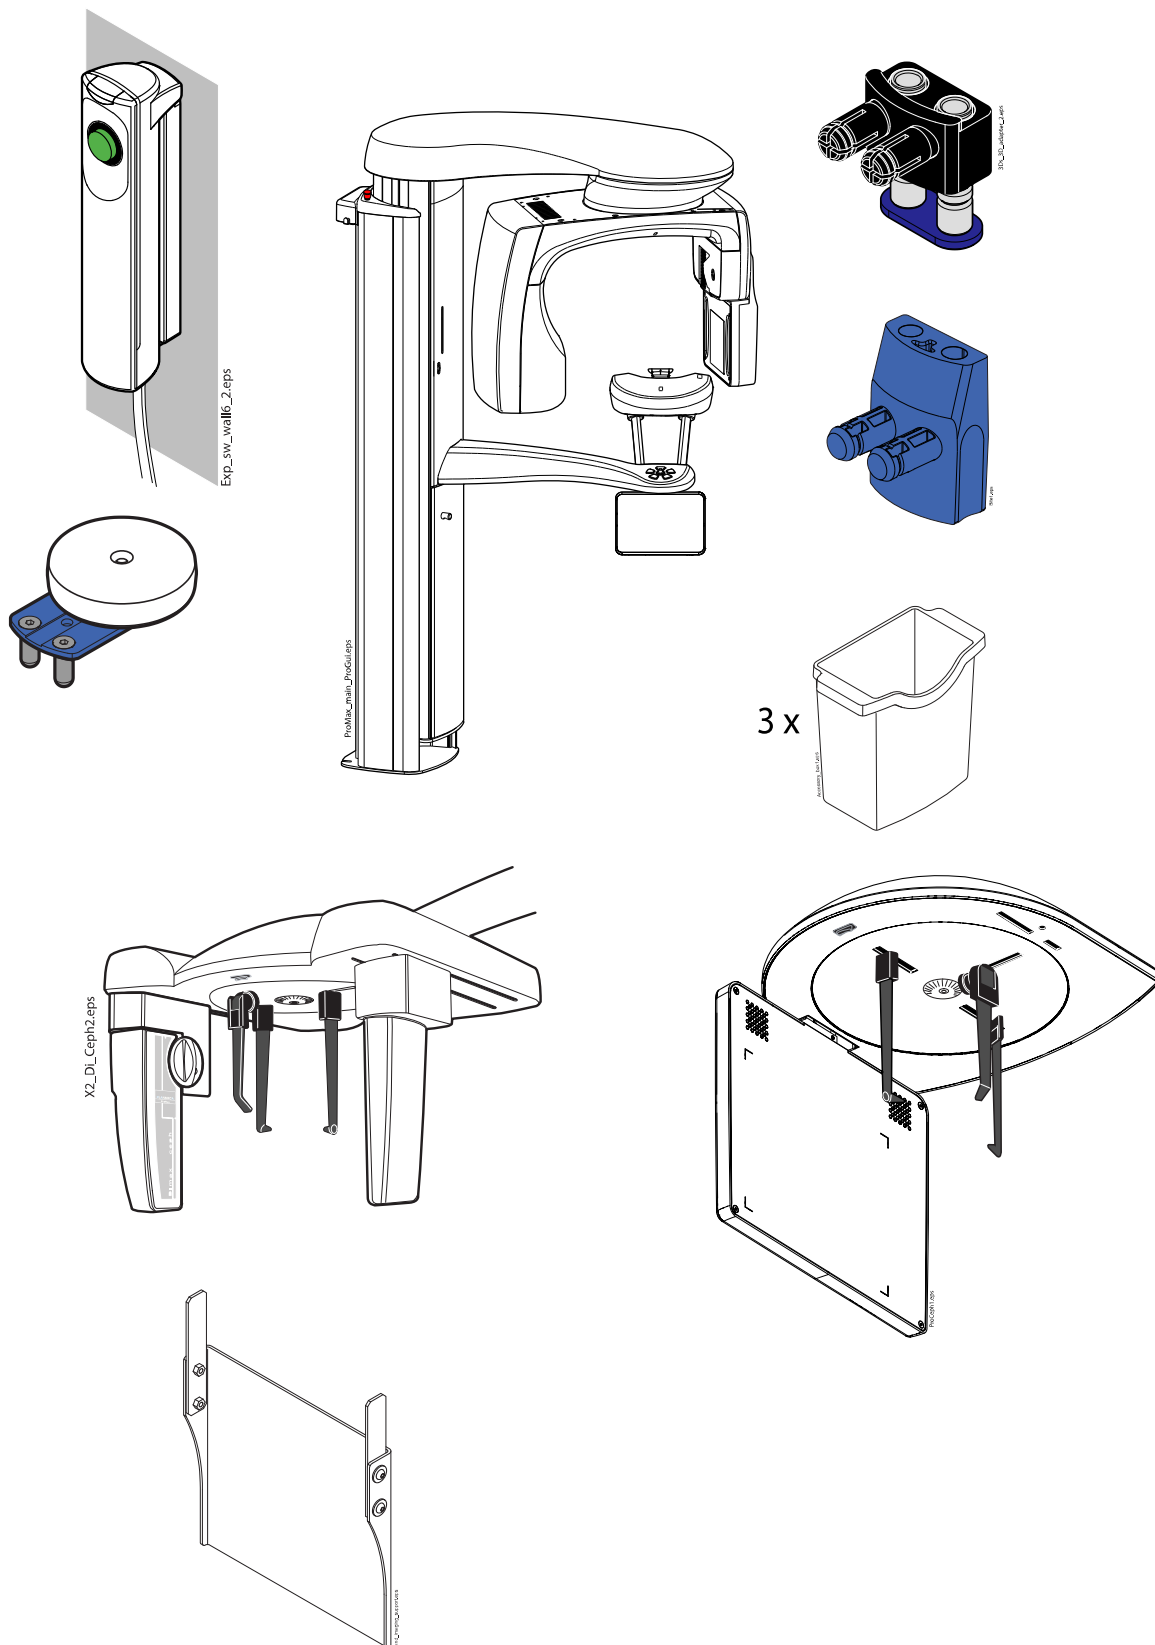

- Držák otiskové desky

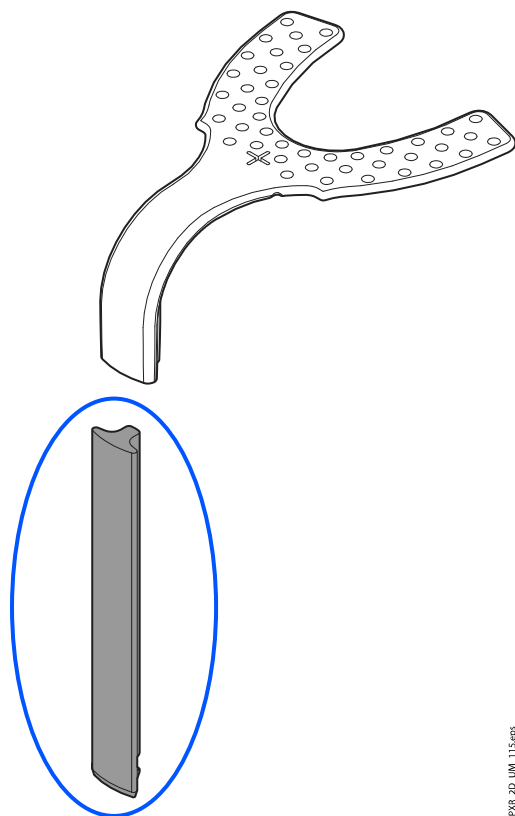


POZNÁMKA

Otisková deska (horní komponenta na obrázku nahoře) je určena pro jednorázové použití. Nepoužívejte pro jiného pacienta.

POZNÁMKA

Díly na obrázku níže lze sterilizovat v autoklávu při 134 °C (273 °F). Díly lze podrobit až 100 sterilizačním cyklům v autoklávu.

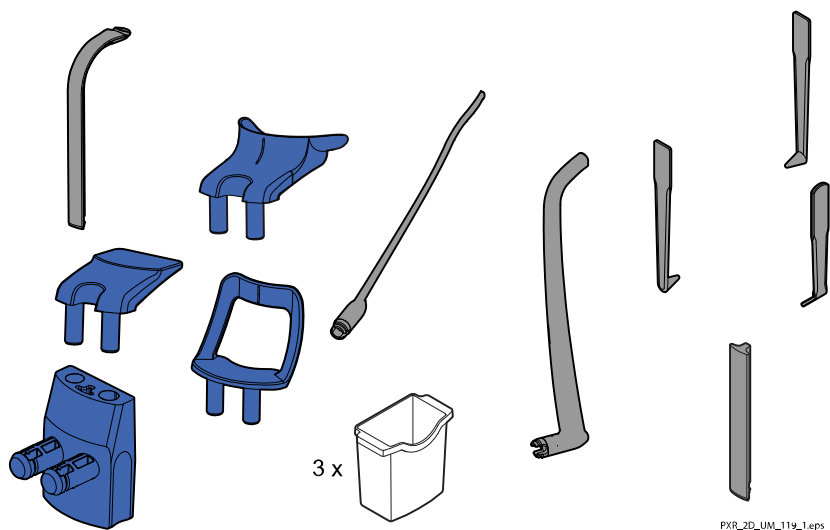

13 Servis

Doporučujeme, aby rentgenový přístroj zkontroloval kvalifikovaný servisní technik společnosti Planmeca jednou ročně, nebo po každých 10 000 expozicích (podle toho, co nastane dříve). Tím bude zajištěna bezpečnost pacientů a uživatelů a konzistentní kvalita snímků.

Každoroční servisní prohlídka zahrnuje kontrolu následujících prvků:

- Expoziční tlačítko
- Indikační světla a varovné signály užívané během expozice
- Nouzový vypínač
- Seřízení rentgenového přístroje a kontroly v rámci řízení kvality
- Aktualizace datové bezpečnosti
- Matice motoru sloupu
- Popisky

POZNÁMKA

Podrobnosti najdete v *Technické příručce*.

14 Aspekty okolí

14.1 Likvidace

Aby byl snížen dopad na životní prostředí po celou dobu životního cyklu produktu, jsou naše produkty navrženy takovým způsobem, aby byla jejich likvidace maximálně bezpečná. Produkty splňují požadavky směrnic RoHS, REACH a OEEZ.

Za likvidaci zastaralých přístrojů odpovídá vlastník odpadního zařízení. Při manipulaci s odpadními produkty je nutné vzít v úvahu možná rizika a podniknout nezbytná bezpečnostní opatření.

Recyklovatelné díly je po odstranění nebezpečného odpadu vždy nutné odevzdat do příslušných zpracovatelských středisek. Všechny díly a komponenty obsahující nebezpečné materiály musí být zlikvidovány v souladu s legislativou týkající se odpadů a podle pokynů vydaných místními úřady pro ochranu životního prostředí.

Následující díly obsahují nebezpečný odpad:

- RTG trubice (olovo, minerální olej)
- Kolimátory (olovo)
- Zobrazovací senzory a zadní kryty senzorů (olovo)

Baterie musí být zlikvidovány podle požadavků směrnice 2006/66/EHS a v souladu s legislativou týkající se odpadů a podle pokynů vydaných místními úřady pro ochranu životního prostředí.

Následující díly mohou obsahovat baterie:

- Desky plošných spojů

POZNÁMKA

POČÍTAČ PRO 3D REKONSTRUKCE

Před likvidací odstraňte z pevného disku veškerá data pacientů. Použijte speciální software, který čistí média nebo fyzicky zničí pevný disk.

14.2 Energetická účinnost

Spotřebu energie lze snížit pomocí následujících opatření:

- Vypnutí rentgenového přístroje, když se nepoužívá.
- Použití nastavení Ultra Low Dose (Ultra nízká dávka) (ULD), pokud je to možné.
- Použití vertikální segmentace ve 2D panoramatickém a skenovacím kefalometrickém zobrazování.

15 Technické údaje

Klasifikace	
Nařízení o zdravotnických prostředcích	(EU) 2017/745, třída IIb
RoHS	2011/65/EU, 2015/863 a (ES) č. 1907/2006.
IEC 60601-1	Třída I, typ B
CISPR 11	Třída B
Stupeň krytí (IP)	IP20
Příložná část (dle ČSN EN IEC 60601-1: 2012)	
Opěrky pacienta	Jak je zobrazeno v části Opěrky pacienta v uživatelské příručce
Madla pro pacienta	
Generátor (dle IEC 60601-2-7: 1998)	
	Rezonanční režim, DSP řadič, 80–160 kHz
Rentgenová trubice	
2D / 3D Classic	D-054SB
3D Plus / 3D Mid	D-054SB, D-059SBR nebo SXR 130-10-0.5 SC
Velikost fokálního bodu (dle IEC 60336: 2005)	
2D / 3D Classic / 3D Plus / 3D Mid s RTG trubicí D-054SB	0,5 x 0,5 mm
3D Plus / 3D Mid s RTG trubicí D-059SBR nebo SXR 130-10-0.5 SC	0,5 x 0,5 mm
Filtrace	
Panoramatické/Kefalometrické	Celkem 2,5 mm Al
3D	Celkem 2,5 mm Al + 0,5 mm Cu
SmartPan	Celkem 2,5 mm Al
Filtrace ekvivalentní kvalitě předního krytu pouzdra lampy (není zahrnuta ve specifikované celkové filtraci)	0,3 mm Al při 70 kV / polovrstva (HVL) 2,6 mm Al
Anodové napětí	
Panoramatické/SmartPan	60 až 84 kV $\pm$ 5 %
Kefalometrické	60 až 84 kV $\pm$ 5 %
3D Classic / 3D Plus / 3D Mid s RTG trubicí D-054SB	60 až 90 kV $\pm$ 5 %
3D Plus / 3D Mid s RTG trubicí D-059SBR nebo SXR 130-10-0.5 SC	60 až 120 kV $\pm$ 5 %
Anodový proud	
Panoramatické	1 až 16 mA $\pm$ 10 %
Kefalometrické	1 až 16 mA $\pm$ 10 %
3D Classic / 3D Plus / 3D Mid s RTG trubicí D-054SB	
	3D: 1 až 14 mA $\pm$ 10 %
	Panoramatické/SmartPan: 1 až 16 mA $\pm$ 10 %

	Kefalometrické skenování: 1 až 16 mA ± 10 %
	Planmeca ProCeph: 16 mA ± 10 %
3D Plus / 3D Mid s RTG trubicí D-059SBR	
	3D: 1 až 14 mA ± 10 %
	Panoramatické/SmartPan: 1 až 14 mA ± 10 %
	Kefalometrické skenování: 1 až 14 mA ± 10 %
	Planmeca ProCeph: 11 mA ± 10 %
3D Plus / 3D Mid s RTG trubicí SXR 130-10-0.5 SC	
	3D: 1 až 14 mA ± 10 %
	Panoramatické/SmartPan: 1 až 16 mA ± 10 %
	Kefalometrické skenování: 1 až 16 mA ± 10 %
	Planmeca ProCeph: 11 mA ± 10 %
mAs rozsah	
	min./max. dle indikace $\pm(10$ % + 0,2 mAs)
Rozsah a přesnost dávky	
	Rozsah dávky min./max. jak je uvedeno v uživatelském rozhraní. Přesnost dozimetrických údajů (DAP, CTDI): ± 40 %
Linearita vyzářeného výkonu	
	< 0,1
Přesnost DEC	
	± 10 %
Doba chlazení	
	Řízena automaticky
Čas snímkování	
Panoramatické	2,7 až 16 s dle indikace ± 10 %
SmartPan	2,5 až 15,6 s dle indikace ± 10 %
Kefalometrické snímkování	6,7 až 10,5 s dle indikace ± 10 %
Planmeca ProCeph	0,1 až 0,8 s dle indikace ± 10 %
3D	Pulzní, efektivní 3 až 36 s dle indikace ± 10 % Pulzní rozsah: 10–30 ms Čas mezi pulzy: 15–130 ms
SID	
Panoramatické	2D / 3D Classic: 501 mm 3D Plus / 3D Mid: 574 mm
Kefalometrické	1700 mm

3D/SmartPan	• 3D Classic: 528 mm • 3D Plus / 3D Mid s RTG trubicí D-054SB: 600 mm • 3D Plus / 3D Mid s RTG trubicí D-059SBR nebo SXR 130-10-0.5 SC: 632 mm
Zvětšení	
Panoramatické	• 2D / 3D Classic: 1,2 až 1,5 • 2D tomografie: 1,5 • 3D Plus / 3D Mid: 1,4
SmartPan	• 3D Classic: 1,27 • 3D Plus / 3D Mid: 1,4
Kefalometrické	1,13
3D	• 3D Classic: 1,58 • 3D Plus / 3D Mid: 1,38, 1,40, 1,42, 1,43 nebo 1,8
Pracovní cyklus pro nastavení výšky	
	25 s zapnuto / 400 s vypnuto
Síťové napětí	
	100 až 220 V~ / 50 až 60 Hz
	230 až 240 V~ / 50 Hz
Síťový proud	
	8 až 17 A
Vyšší harmonické	
	Cos lepší než 0,9
Max. přípustná zdánlivá impedance napájení	
	0,5 Ω (100 VAC)
Max. soustavné odvádění tepla	
	250 W
Interní pojistky	
Vyměnitelné uživatelem	100 až 220 V~ / 16A FF H 500 V 230 až 240 V~ / 8 A FF H 500 V
Typ	195100 ELU
Externí pojistky	
	100 až 220 V ~ / 16 A min. až 20 A max. T 250 V 230 až 240 V ~ / 10 A min. až 20 A max. T 250 V
Baterie	
	Lithiová baterie: CR2032, Varta/Panasonic
Max. hmotnost	
2D / 3D Classic	119 kg
3D Plus / 3D Mid	141 kg
Kefalometrické snímkování	26 kg

Planmeca ProCeph	20 kg
Požadavky na okolí	
Přeprava:	
Teplota	-20 °C až +60 °C
Relativní vlhkost	10 až 90% relativní vlhkosti (bez kondenzace)
Tlak vzduchu	700 až 1060 hPa
Skladování:	
Teplota	-10 °C až +50 °C
Relativní vlhkost	10 až 90% relativní vlhkosti (bez kondenzace)
Tlak vzduchu	700 až 1060 hPa
Provoz:	
Teplota	- Panoramatické/Kefalometrické skenování: +10 °C až +40 °C 3D / ProCeph: +10 °C až +35 °C
Relativní vlhkost	10 až 90% relativní vlhkosti (bez kondenzace)
Tlak vzduchu	800 až 1060 hPa
Max. nadmořská výška	2000 m
Vlastnosti snímku	
Pan/kef CCD čip:	
Velikost pixelu	48 µm
Aktivní plocha panoramatického snímku	6 x 146 mm
Aktivní plocha kefalometrického snímku	6 x 292 mm
Planmeca ProCeph:	
Velikost pixelu plochého panelu	139 µm
Aktivní plocha plochého panelu	302 x 249 mm
3D:	
Velikost pixelu plochého panelu	127 µm
Aktivní plocha plochého panelu	3D Classic: 130 x 130 mm 3D Plus / 3D Mid: 146 x 146 mm
SmartPan:	
Velikost pixelu plochého panelu	127 µm
Aktivní plocha plochého panelu	3D Classic: 8 až 25 x 130 mm 3D Plus / 3D Mid: 8 až 25 x 146 mm
Provozní podmínky pro rentgenové přístroje se senzorem ProFace	
Optimální teplota barvy	Přibl. 6500 Kelvinů
Frekvence pro zářivky	100 Hz
Rovnoměrné osvětlení	
Žádné přirozené světlo	

Původní výrobce

Planmeca Oy, Asentajankatu 6, FIN-00880, Helsinki, Finsko

Telefon: +358 20 7795 500, Fax: +358 20 7795 555, www.planmeca.com

PLANMECA

Planmeca Oy | Asentajankatu 6 | 00880 Helsinki | Finland

tel. +358 20 7795 500 | fax +358 20 7795 555 | sales@planmeca.com | www.planmeca.com

